


PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala




VISTA FACHADA LATERAL DIREITA
Esc 1:75

IMAGENS FACHADA FRONTAL - Sujidades, deslocamentos de pintura, fissuras, perdas de partes e manchas escuras nas paredes e no piso

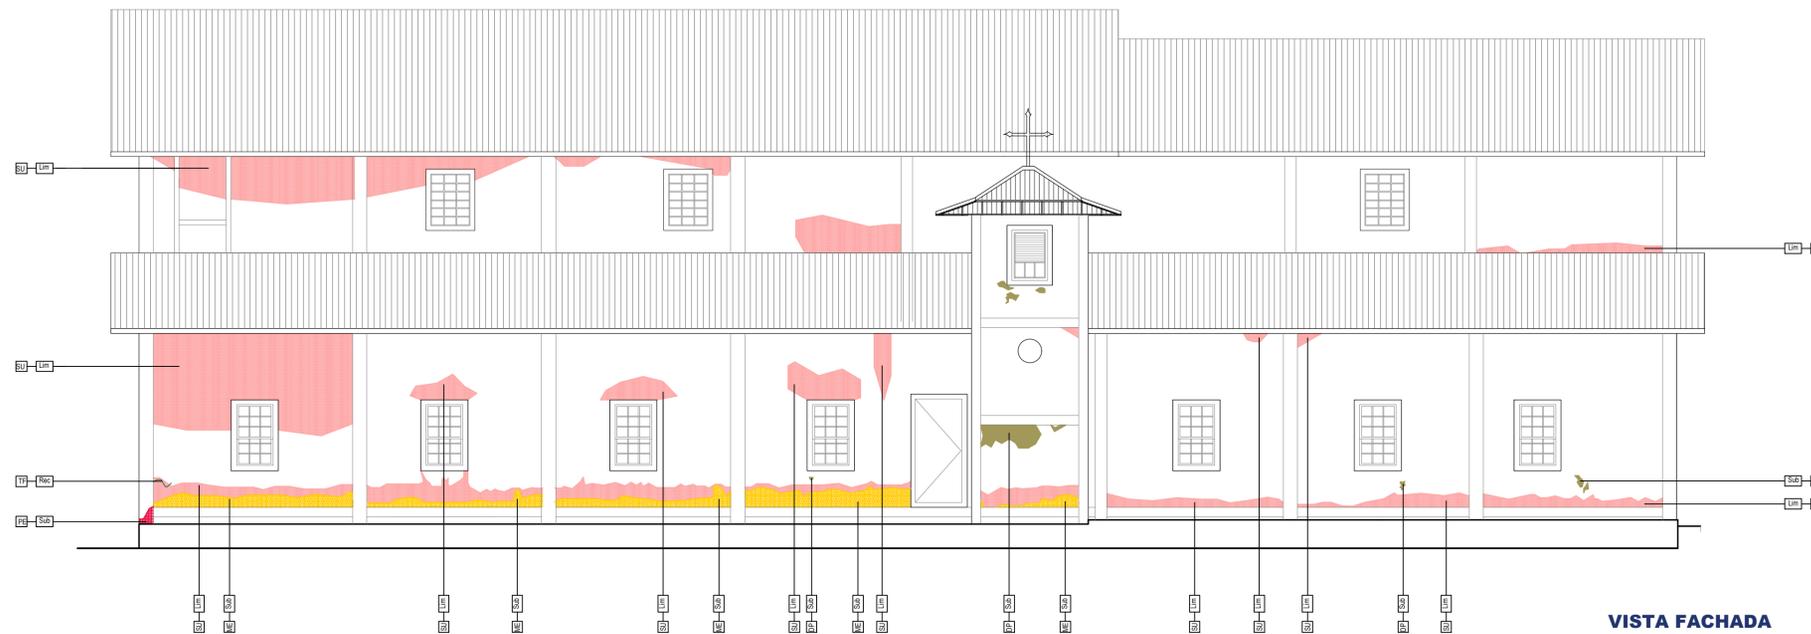

IMAGENS FACHADA LATERAL DIREITA - Sujidades, deslocamentos de pintura, fissuras, perdas de partes e manchas escuras nas paredes e no piso

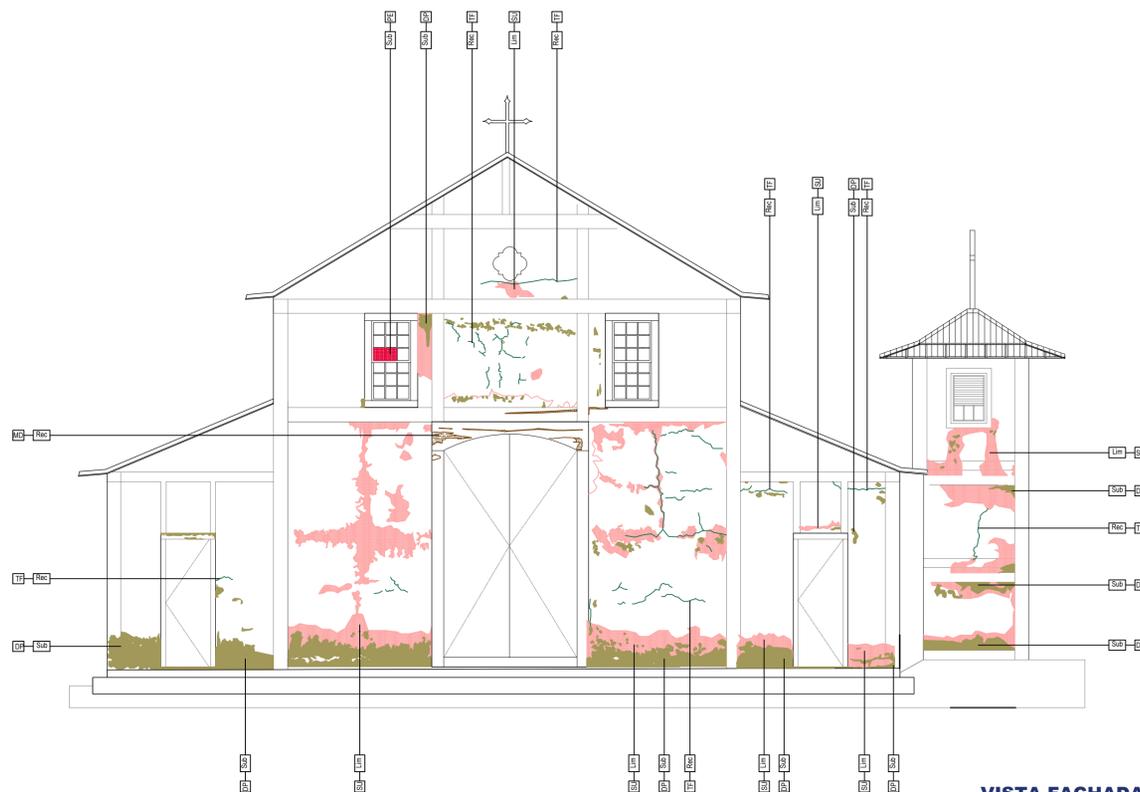

VISTA FACHADA FRONTAL
Esc 1:75

Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
1	ID	Infiltração Descendente
2	IA	Infiltração Ascendente
3	TF	Trincas e Fissuras
4	SU	Sujidades
5	DP	Deslocamento de Pintura
6	DR	Deslocamento de Reboco
7	PE	Perda de Partes/Elementos
8	ME	Mancha Escura
9	PF	Piso com Fissuras e Manchas
10	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8

Responsável Técnico


Colaborador(a)



TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA: 01 / ₁₂
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Vista Fachada Lateral Direita Esc.: 1/75 Vista Fachada Frontal Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges Naray Brenda
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	

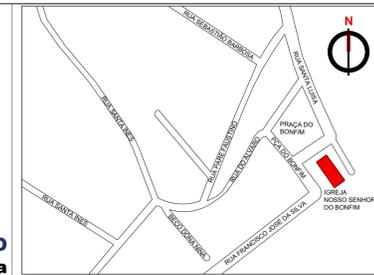


PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

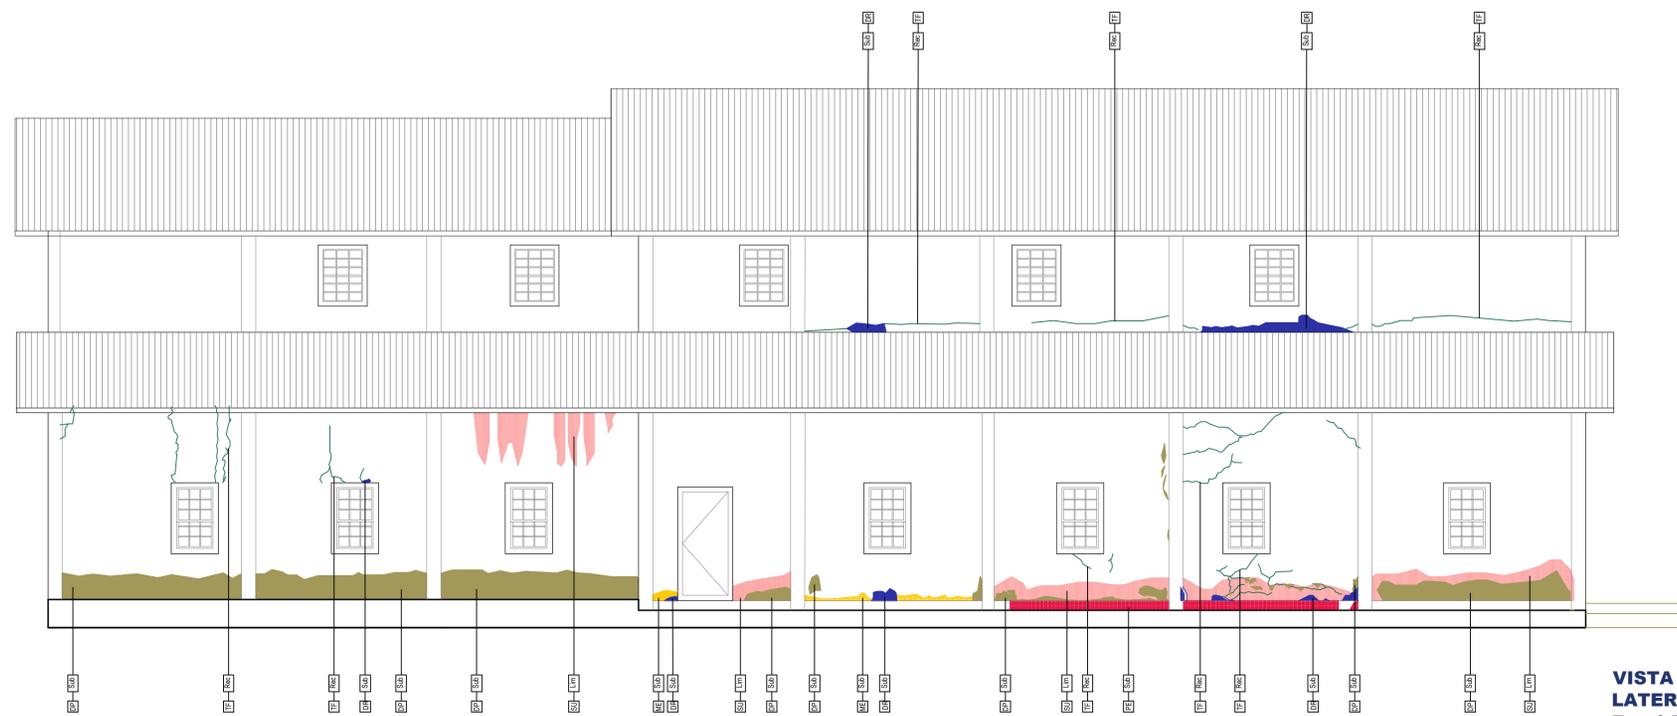

VISTA FACHADA LATERAL ESQUERDA
Esc 1:75

IMAGENS FACHADA FRONTAL - Sujidades, deslocamentos de pintura, fissuras, perdas de partes e manchas escuras nas paredes e no piso

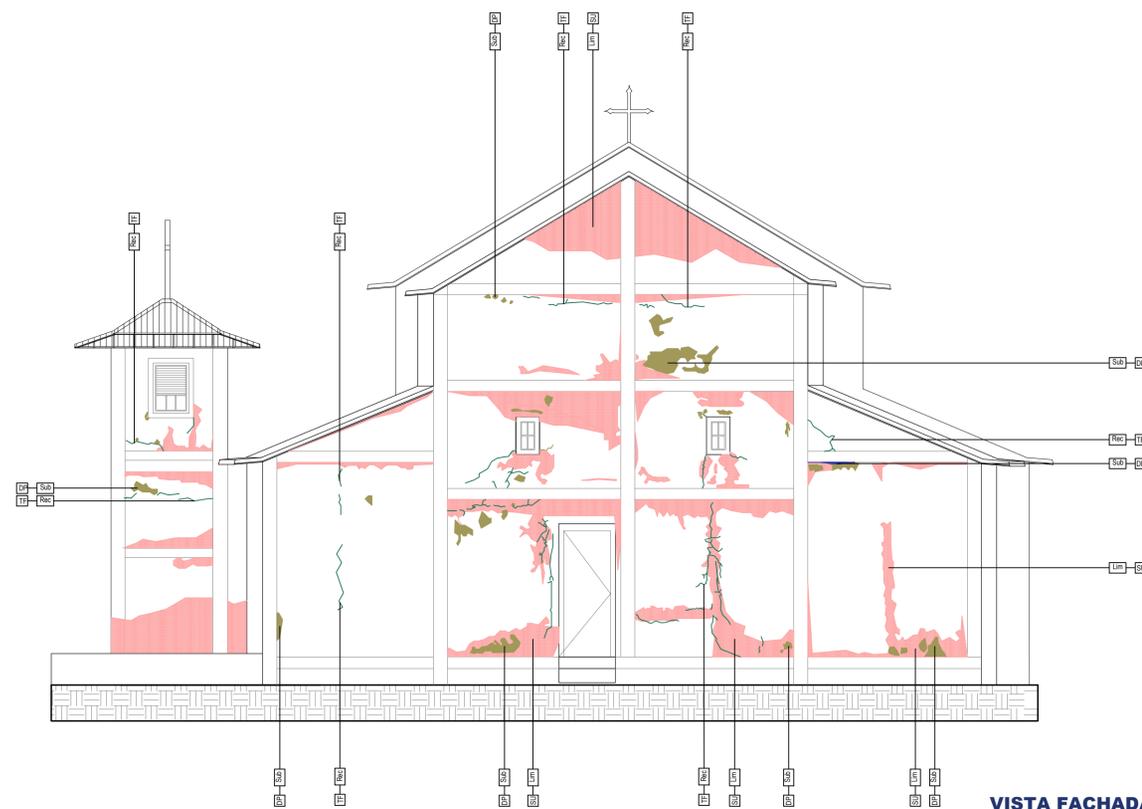

VISTA FACHADA POSTERIOR
Esc 1:75

IMAGENS FACHADA LATERAL DIREITA - Sujidades, deslocamentos de pintura, fissuras, perdas de partes e manchas escuras nas paredes e no piso



Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
1	ID	Infiltração Descendente
2	IA	Infiltração Ascendente
3	TF	Trincas e Fissuras
4	SU	Sujidades
5	DP	Deslocamento de Pintura
6	DR	Deslocamento de Reboco
7	PE	Perda de Partes/Elementos
8	ME	Mancha Escura
9	PF	Piso com Fissuras e Manchas
10	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:



Assinaturas:


Proprietário: Estado de Goiás

Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8


Responsável Técnico

Colaborador(a)


TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA:
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	02/12
CONTEÚDO: Vista Fachada Lateral Direita Esc.: 1/75 Vista Fachada Posterior Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	REVISÃO: R00
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DESENHO: Paula Borges Naryly Brenda

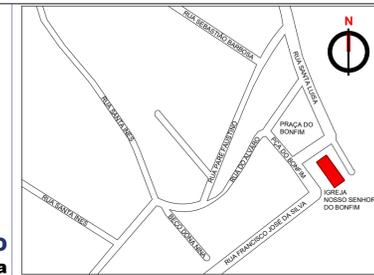

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

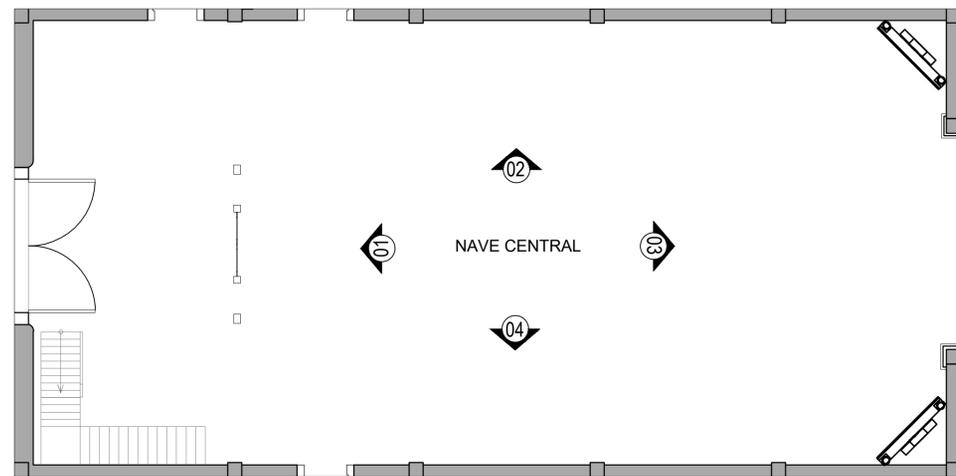

PLANTA BAIXA
Esc 1:75

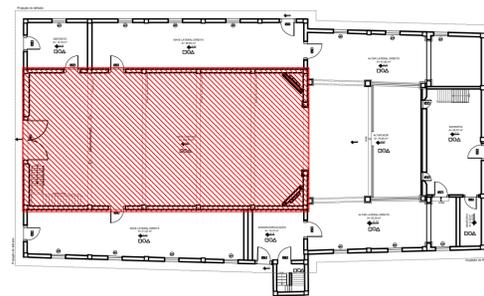

IMAGENS VISTA 1 - Sujidades e alguns deslocamentos de pintura



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades



IMAGEM VISTA 4 - Sujidades



IMAGEM - Fissura no piso de madeira



IMAGEM - Soleira danificada na porta principal



IMAGEM - Portal danificado da porta principal



Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
■	ID	Infiltração Descendente
■	IA	Infiltração Ascendente
~	TF	Trincas e Fissuras
■	SU	Sujidades
■	DP	Deslocamento de Pintura
■	DR	Deslocamento de Reboco
■	PE	Perda de Partes/Elementos
■	ME	Mancha Escura
■	PF	Piso com Fissuras e Manchas
■	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8

Responsável Técnico


Colaborador(a)




TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA: 03/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / CORO/ALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Nave Central Esc.: 1/75 Vista 01 - Nave Central Esc.: 1/50 Vista 02 - Nave Central Esc.: 1/50 Vista 03 - Nave Central Esc.: 1/50 Vista 04 - Nave Central Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges Naray Brenda
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	

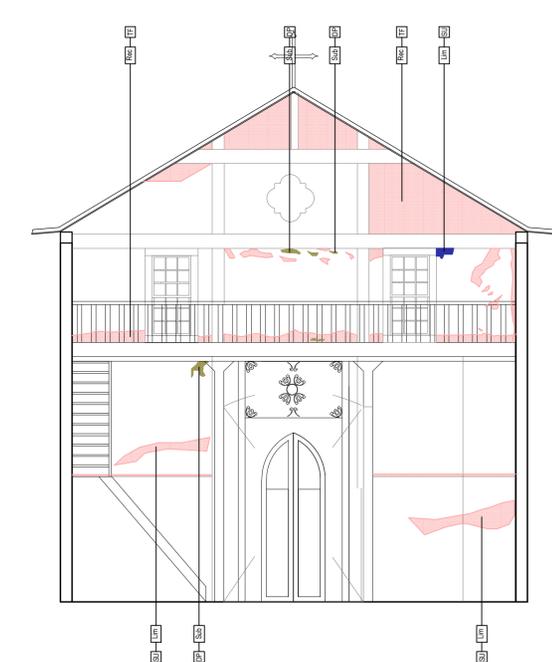


VISTA 01
Esc 1:75

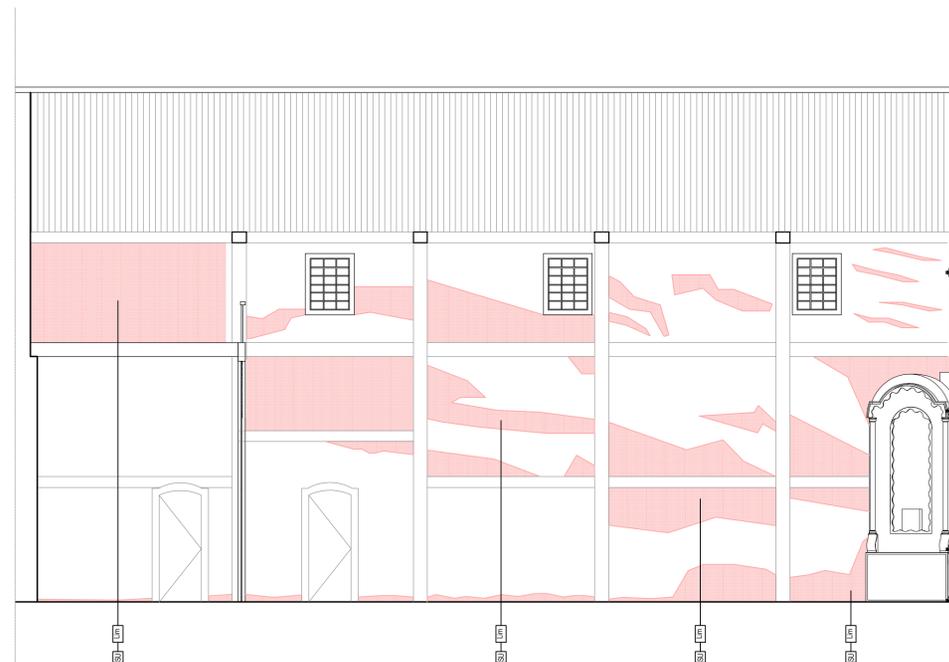

VISTA 02
Esc 1:75

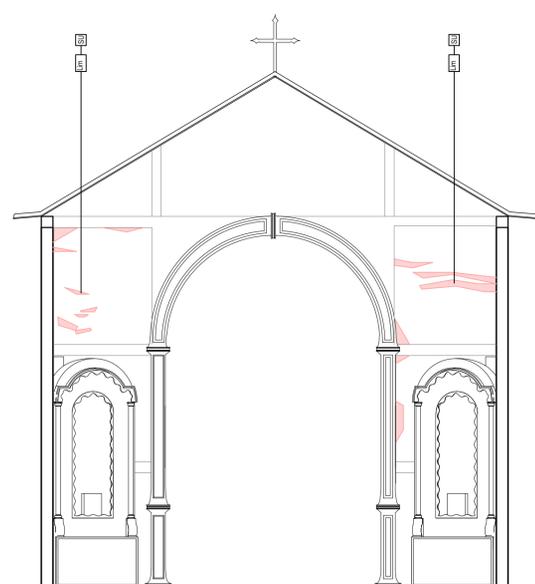


VISTA 03
Esc 1:75

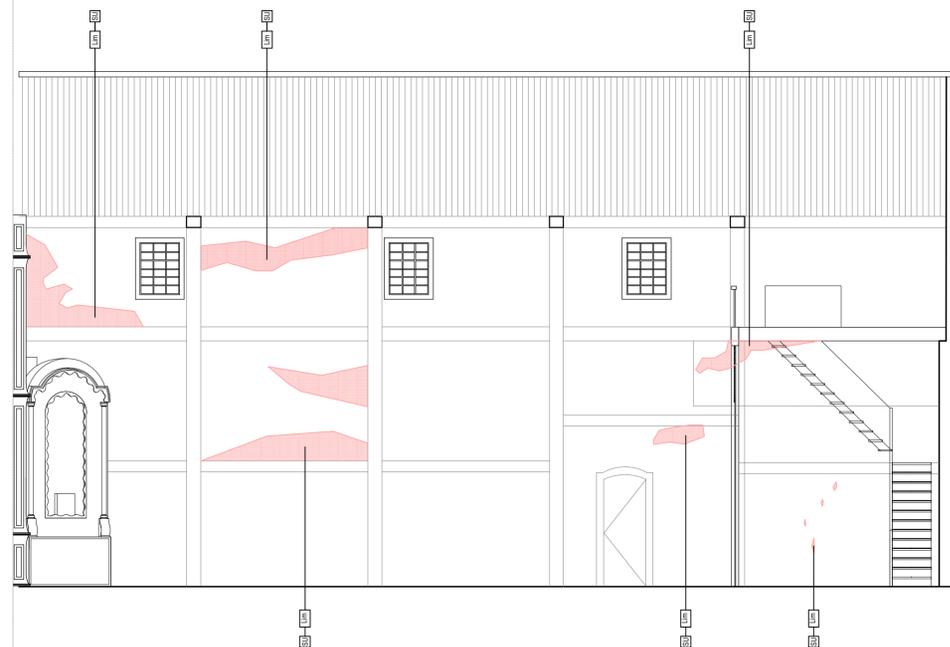


VISTA 04
Esc 1:75



Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Praça do Bonfim, s/n - Centro, Silvânia - GO.

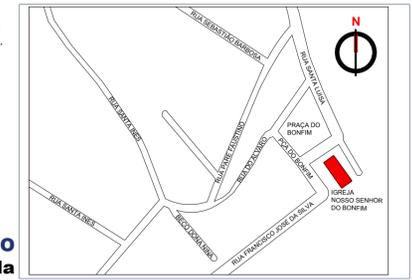


PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

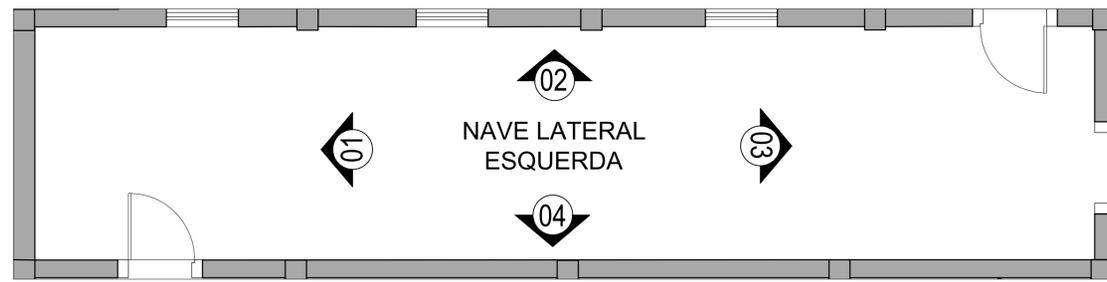


PLANTA BAIXA
Esc 1:50

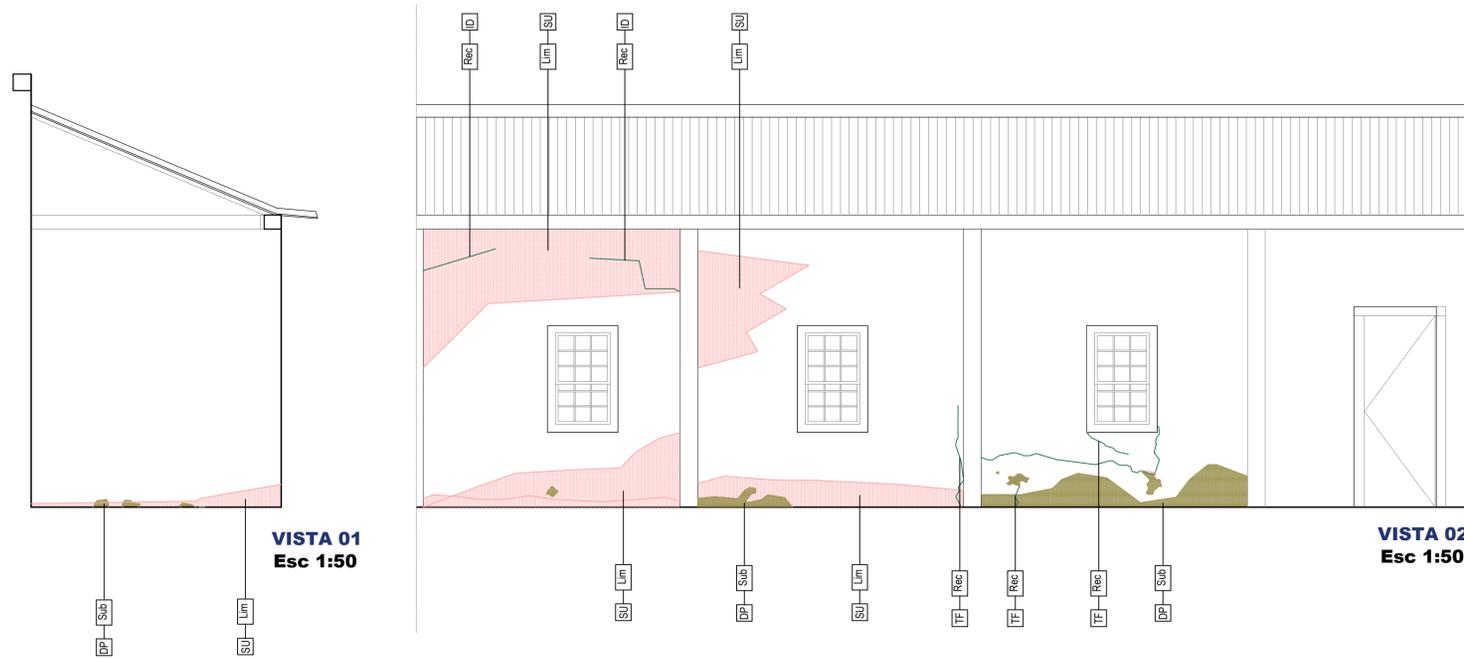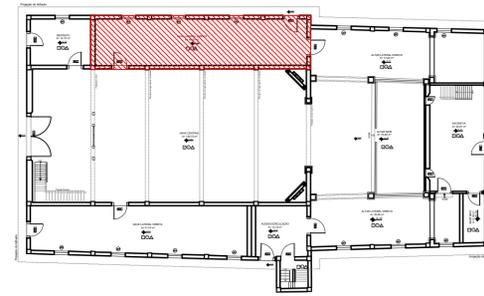


VISTA 01
Esc 1:50

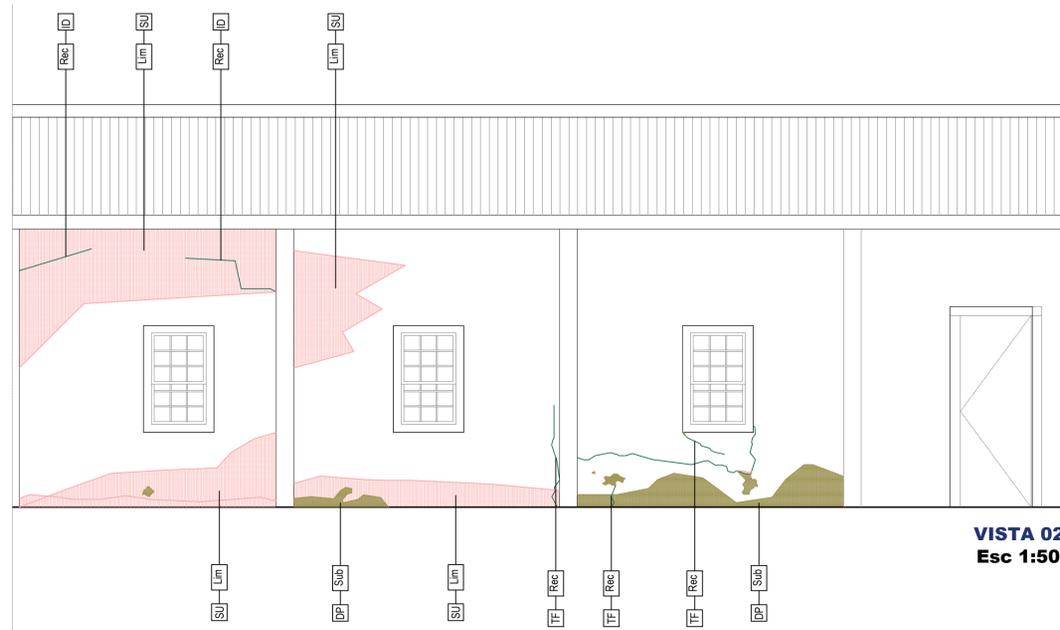

VISTA 02
Esc 1:50

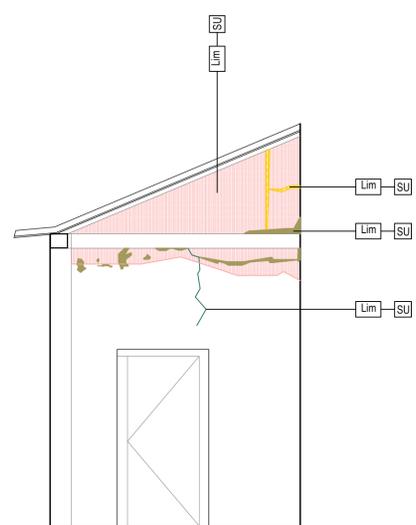

VISTA 03
Esc 1:50

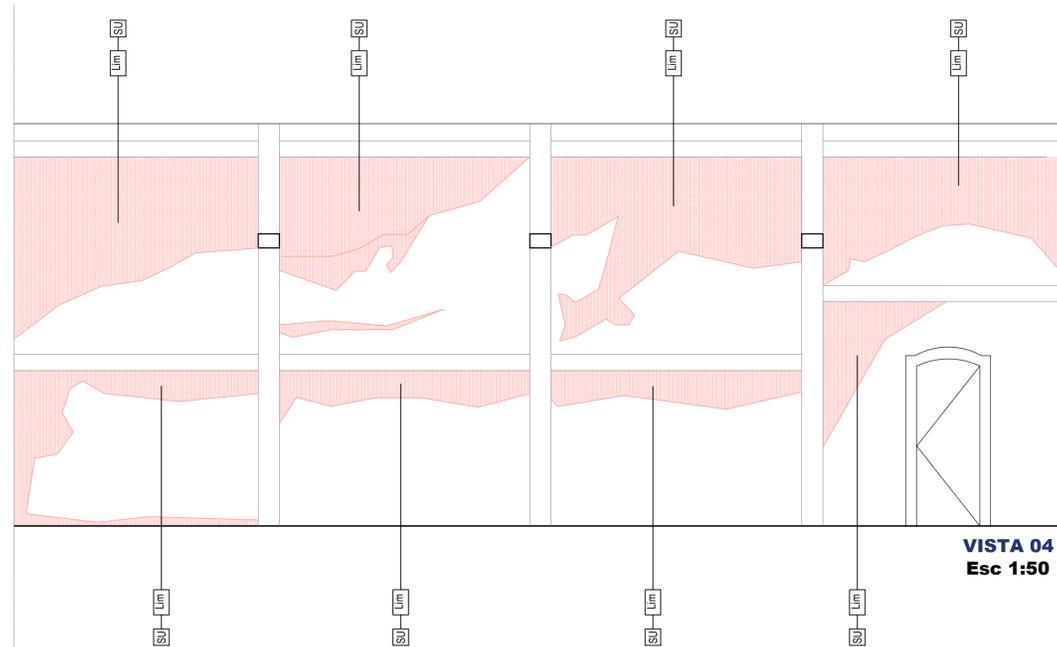

VISTA 04
Esc 1:50

IMAGENS VISTAS 1,2 e 4 - Sujidades, alguns deslocamentos de pintura e fissuras



IMAGENS VISTAS 2,3,4 - Sujidades, manchas escuras, deslocamentos de pintura e fissuras



IMAGEM - Trincas e perda de partes no piso em mezaneta



IMAGEM - Trincas nas paredes



IMAGEM - Forro em madeira com manchas de vazamento no telhado



IMAGEM - Deslocamento da pintura nas paredes e esteio danificado



IMAGEM - Esquadrias em madeira danificadas e com deslocamento de pintura



IMAGEM - Fissuras nas paredes



IMAGEM - Fissuras nas paredes



Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção => AC - Rpr

LEGENDA DE DANOS	
Hach	Cod. PATOLOGIAS
[Blue]	ID Infiltração Descendente
[Light Blue]	IA Infiltração Ascendente
[Green]	TF Trincas e Fissuras
[Pink]	SU Sujidades
[Light Green]	DP Deslocamento de Pintura
[Purple]	DR Deslocamento de Reboco
[Red]	PE Perda de Partes/Elementos
[Yellow]	ME Mancha Escura
[Orange]	PF Piso com Fissuras e Manchas
[Brown]	PD Piso com Desgaste acentuado

LEGENDA DE CORREÇÕES	
Cod	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO

IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:



Assinaturas:


Proprietário: Estado de Goiás

Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU 433184-8


Responsável Técnico

Colaborador(a)


TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA:
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROALTAIR 72,07 m ²	04/12
CONTEÚDO: Planta Nave Lat. Esq. Esc.: 1/75 Vista 01 - Nave Lat. Esq. Esc.: 1/50 Vista 02 - Nave Lat. Esq. Esc.: 1/50 Vista 03 - Nave Lat. Esq. Esc.: 1/50 Vista 04 - Nave Lat. Esq. Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	REVISÃO: R00
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DESENHO: Paula Borges Naraly Brenda

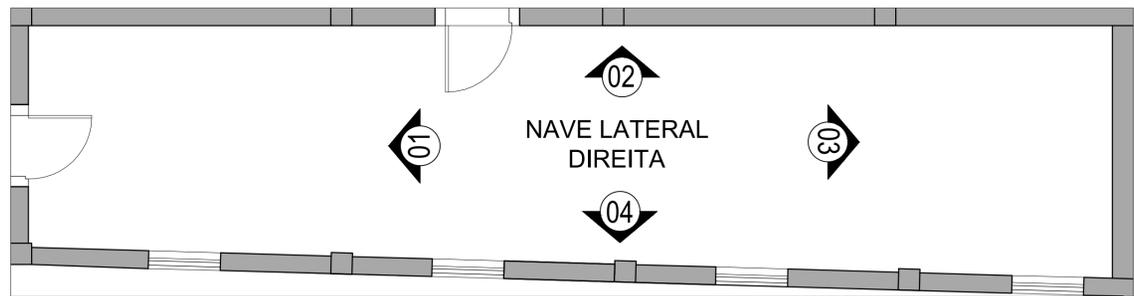


PLANTA BAIXA
Esc 1:50

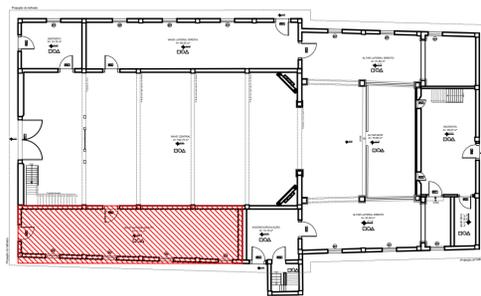


Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Praça do Bonfim, s/n - Centro, Silvânia - GO.

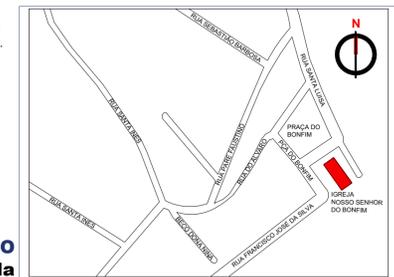

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

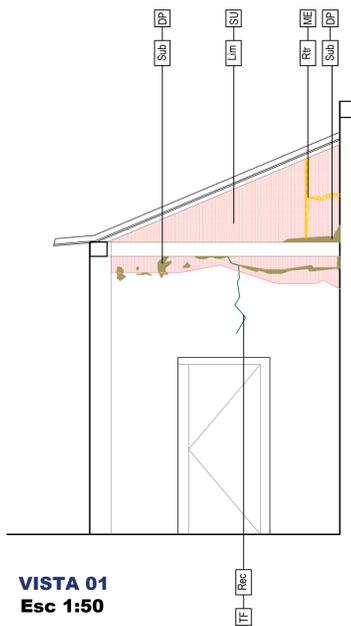


VISTA 01
Esc 1:50

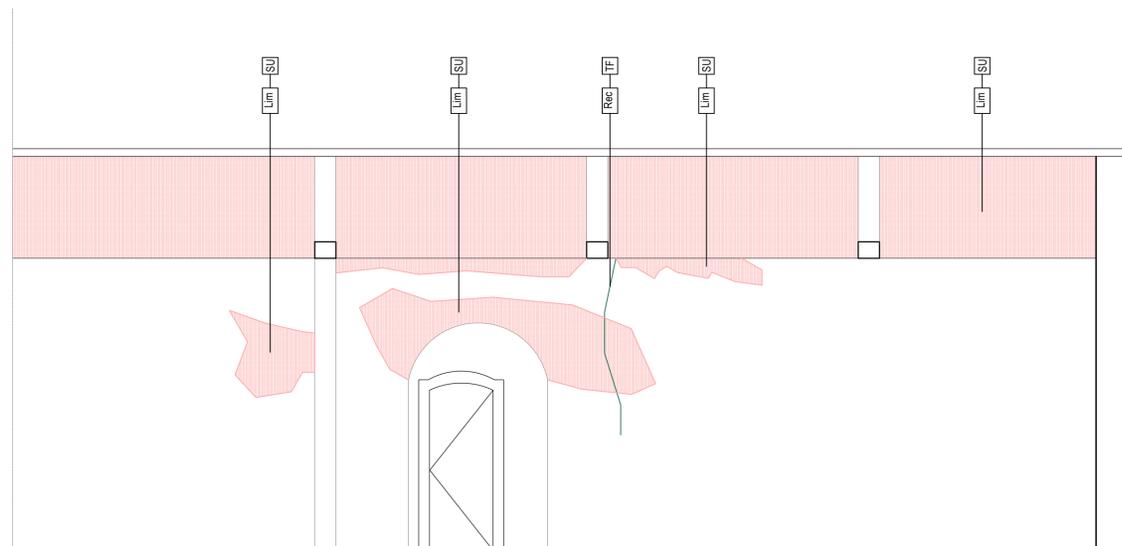

VISTA 02
Esc 1:50



VISTA 03
Esc 1:50

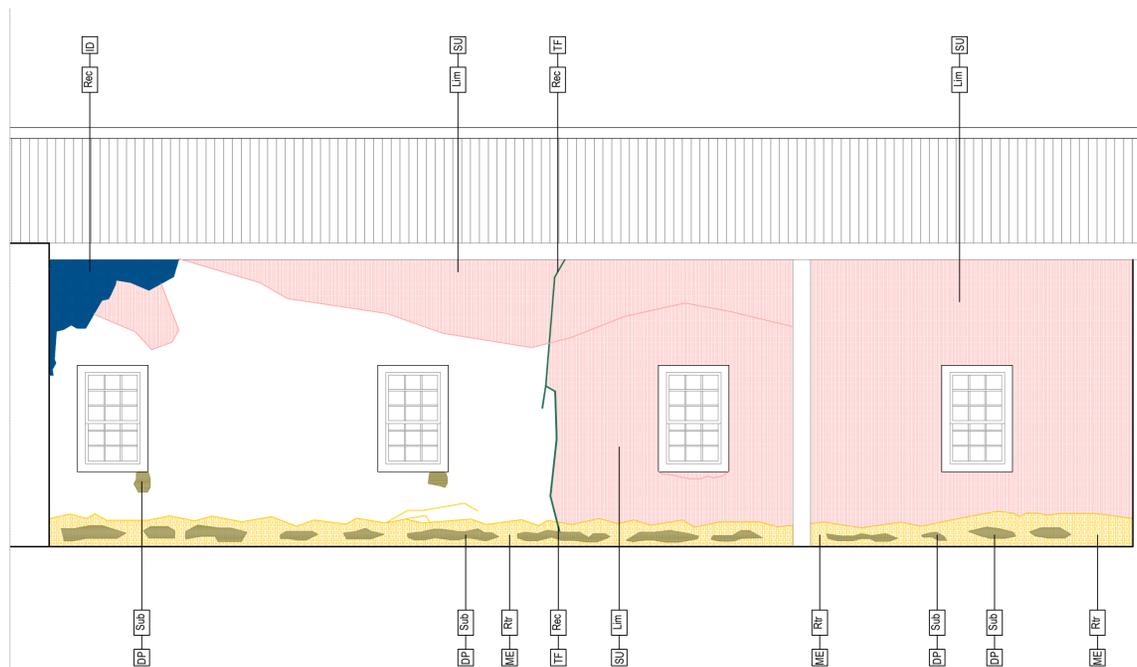

VISTA 04
Esc 1:50

IMAGENS VISTAS 1,2 e 4 - Sujidades, alguns deslocamentos de pintura, manchas escuras e fissuras



IMAGEM VISTAS 2,3,4 - Sujidades, manchas escuras, deslocamentos de pintura, infiltração descendente e fissuras



IMAGEM - Telhado com telhas deslocadas e vazamentos



IMAGEM - Trincas no piso em mezaneta



IMAGEM - Trincas nas paredes



IMAGEM - Detalhe de trinca na parede



IMAGEM - Deslocamento da pintura nas paredes



IMAGEM - Detalhe viga em madeira danificada



IMAGEM - Fissuras nas paredes



IMAGEM - Fissuras nas paredes



Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
■	ID	Infiltração Descendente
■	IA	Infiltração Ascendente
■	TF	Trincas e Fissuras
■	SU	Sujidades
■	DP	Deslocamento de Pintura
■	DR	Deslocamento de Reboco
■	PE	Perda de Partes/Elementos
■	ME	Mancha Escura
■	PF	Piso com Fissuras e Manchas
■	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
★ Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO


Carimbos:




Assinaturas:
Proprietário: Estado de Goiás
Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAUI A33184-8
Responsável Técnico:
Colaborador(a):

TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA: 05/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Nave Lat. Dir. Esc.: 1/75 Vista 01 - Nave Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 02 - Nave Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 03 - Nave Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 04 - Nave Lat. Dir. Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ² ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DATA: MAIO/2023 DESENHO: Paula Borges Naraly Brenda


Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Praça do Bonfim, s/n - Centro, Silvânia - GO.

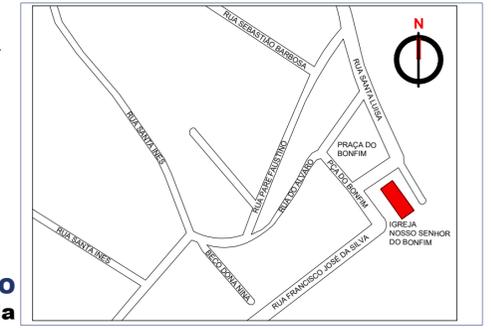

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

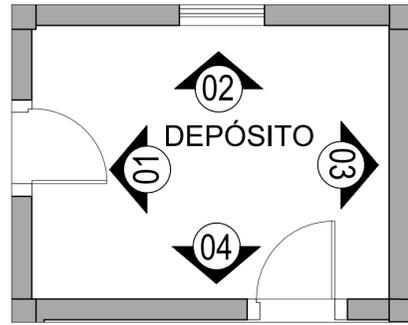

PLANTA BAIXA
Esc 1:50

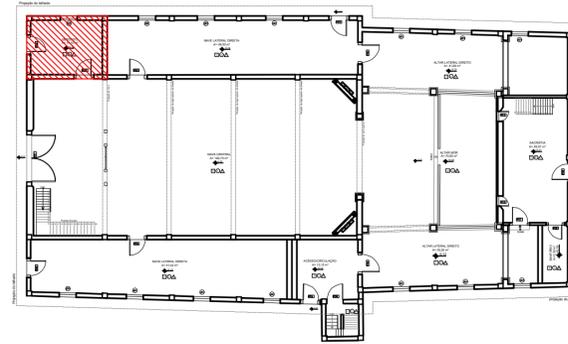

Legendas:


Legenda: [COD. Patologia] + [COD. Correção] -> [AC] [Rpr]

LEGENDA DE DANOS	
Hach.	Cod. PATOLOGIAS
[Hach. 1]	ID Infiltração Descendente
[Hach. 2]	IA Infiltração Ascendente
[Hach. 3]	TF Trincas e Fissuras
[Hach. 4]	SU Sujidades
[Hach. 5]	DP Deslocamento de Pintura
[Hach. 6]	DR Deslocamento de Reboco
[Hach. 7]	PE Perda de Partes/Elementos
[Hach. 8]	ME Mancha Escura
[Hach. 9]	PF Piso com Fissuras e Manchas
[Hach. 10]	PD Piso com Desgaste acentuado


LEGENDA DE CORREÇÕES	
Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim


Observações:

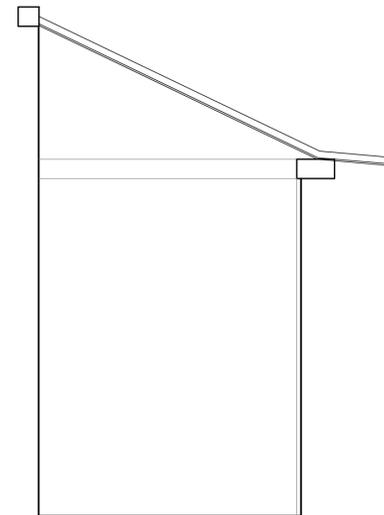


VISTA 01
Esc 1:50

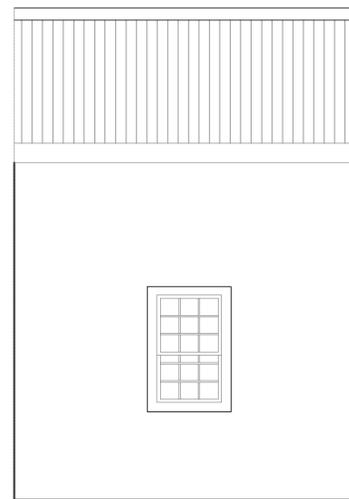

VISTA 02
Esc 1:50

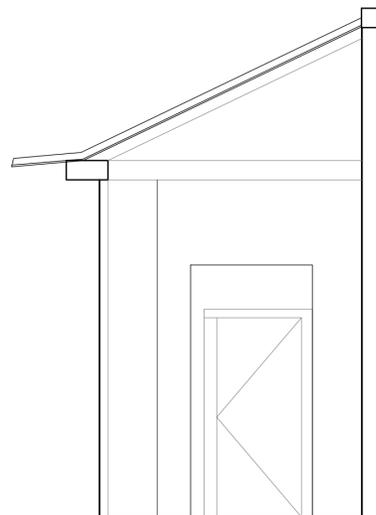

VISTA 03
Esc 1:50

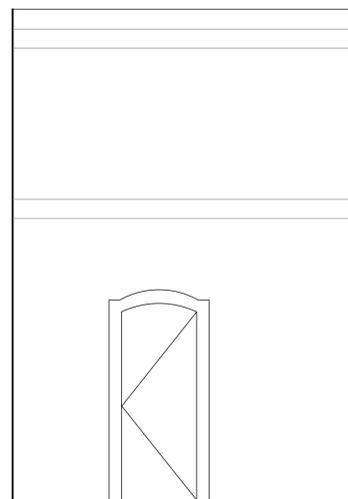

VISTA 04
Esc 1:50

IMAGEM VISTA 2 - Sujidades e fissuras nas paredes



Obs.: Não foi possível obter mais imagens do depósito; verificar no local.

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:



Assinaturas:


Proprietário: Estado de Goiás

Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8


Responsável Técnico

Colaborador(a)


TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	PRANCHA: 06 / 12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / CORO/ALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Depósito Esc.: 1/75 Vista 01 - Depósito Esc.: 1/50 Vista 02 - Depósito Esc.: 1/50 Vista 03 - Depósito Esc.: 1/50 Vista 04 - Depósito Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges Naraly Brenda
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	

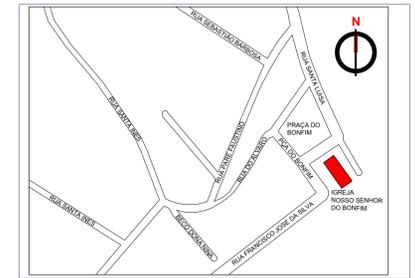

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

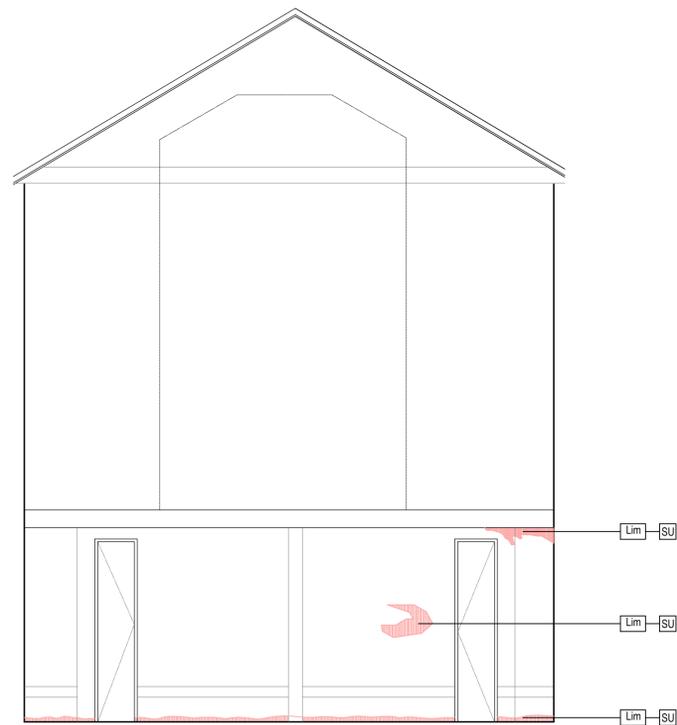


VISTA 01
Esc 1:50

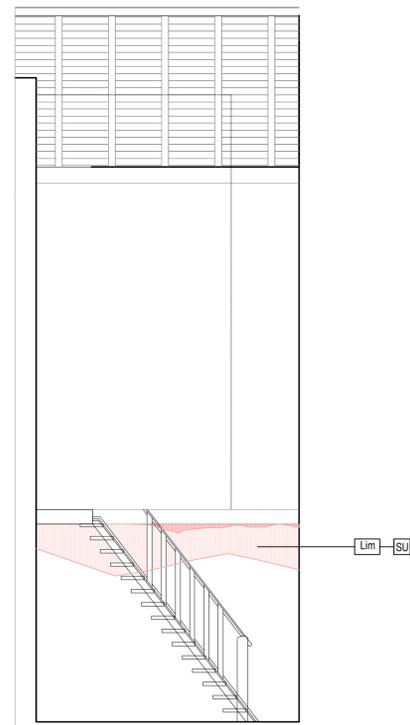

VISTA 02
Esc 1:50



PLANTA BAIXA
Esc 1:50

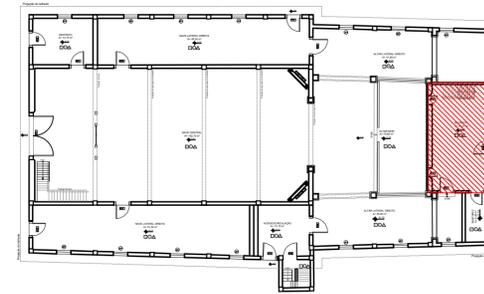

Legendas:


Legenda: COD. Patologia + COD. Correção => AC Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
■	ID	Infiltração Descendente
■	IA	Infiltração Ascendente
—	TF	Trincas e Fissuras
■	SU	Sujidades
■	DP	Deslocamento de Pintura
■	DR	Deslocamento de Reboco
■	PE	Perda de Partes/Elementos
■	ME	Mancha Escura
■	PF	Piso com Fissuras e Manchas
■	PD	Piso com Desgaste acentuado


Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

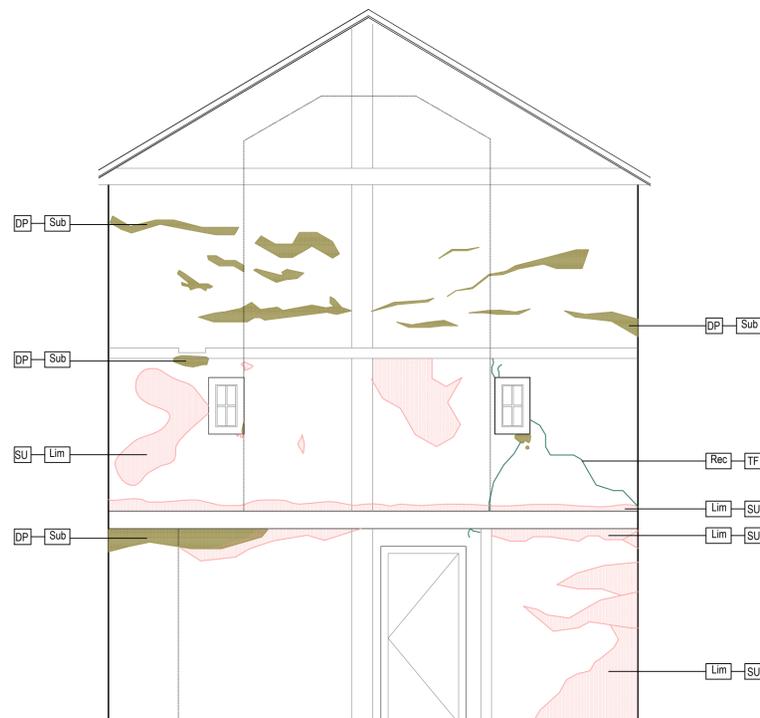

VISTA 03
Esc 1:50

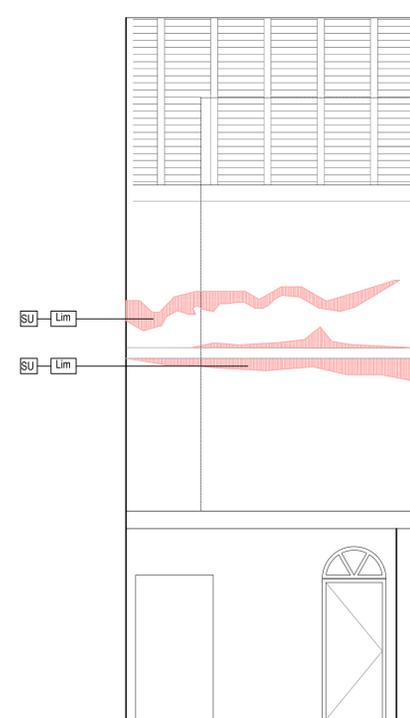

VISTA 04
Esc 1:50

IMAGEM VISTA 1 - Sujidades



IMAGENS VISTA 2 - Sujidades



IMAGENS VISTA 4 - SUJIDADES

IMAGEM VISTA 3 - Sujidades e deslocamentos de pintura



PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU 433184-8

Responsável Técnico



Colaborador(a)




TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA:
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	07/12
CONTEÚDO: Planta Sacristia Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	REVISÃO: R00
Vista 01 - Sacristia Esc.: 1/50	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DATA: MAIO/2023
Vista 02 - Sacristia Esc.: 1/50	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DESENHO: Paula Borges Naryly Brenda
Vista 03 - Sacristia Esc.: 1/50		
Vista 04 - Sacristia Esc.: 1/50		

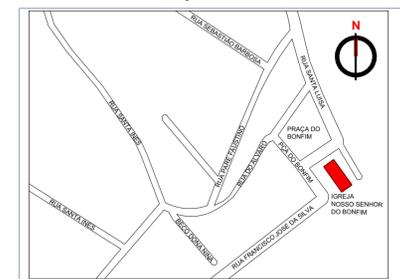


PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

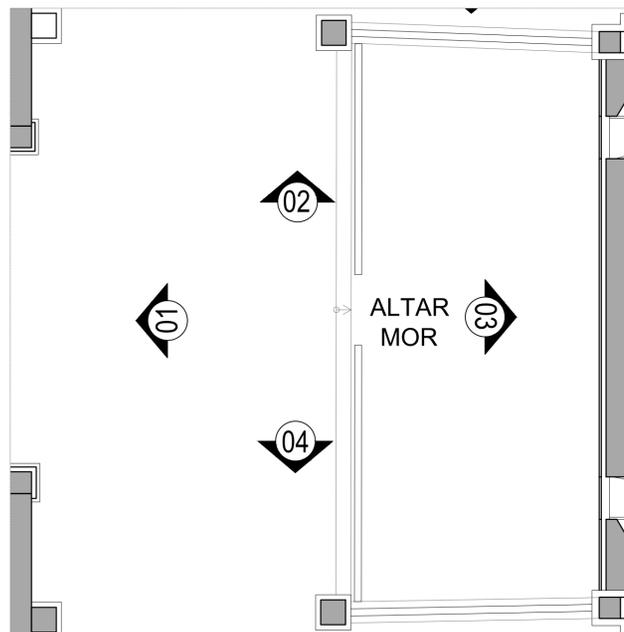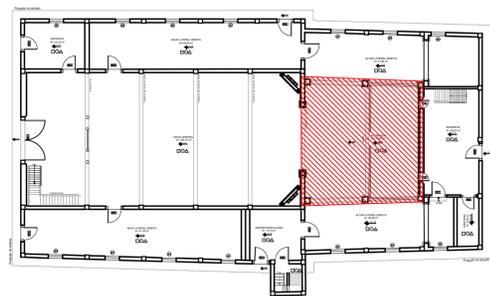


PLANTA BAIXA
Esc 1:50

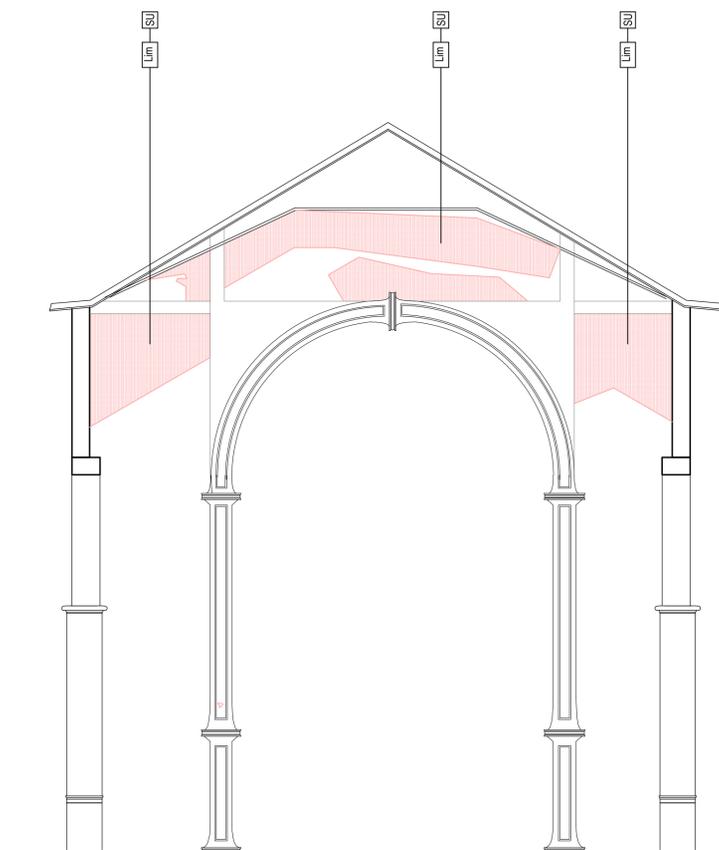


VISTA 01
Esc 1:50

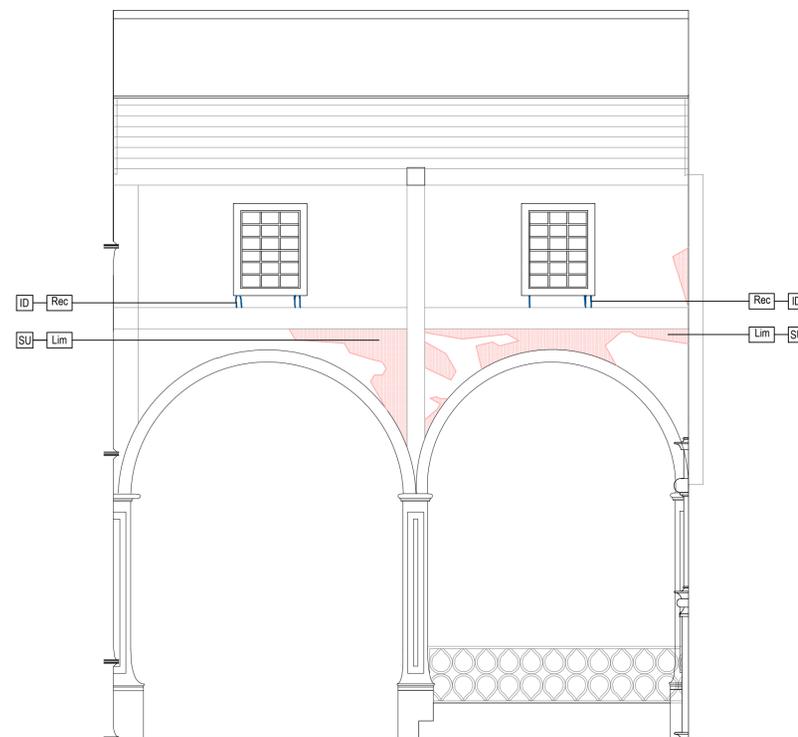

VISTA 02
Esc 1:50

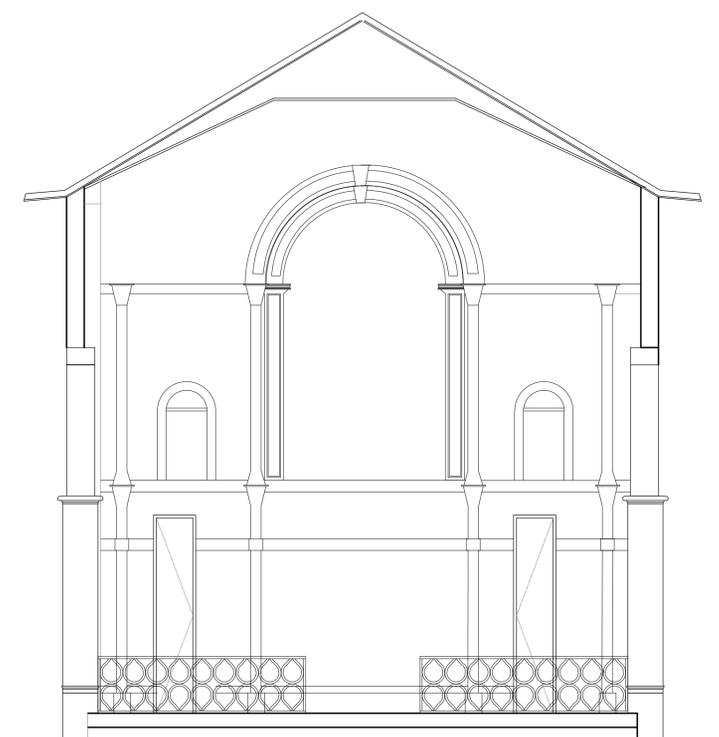

VISTA 03
Esc 1:50

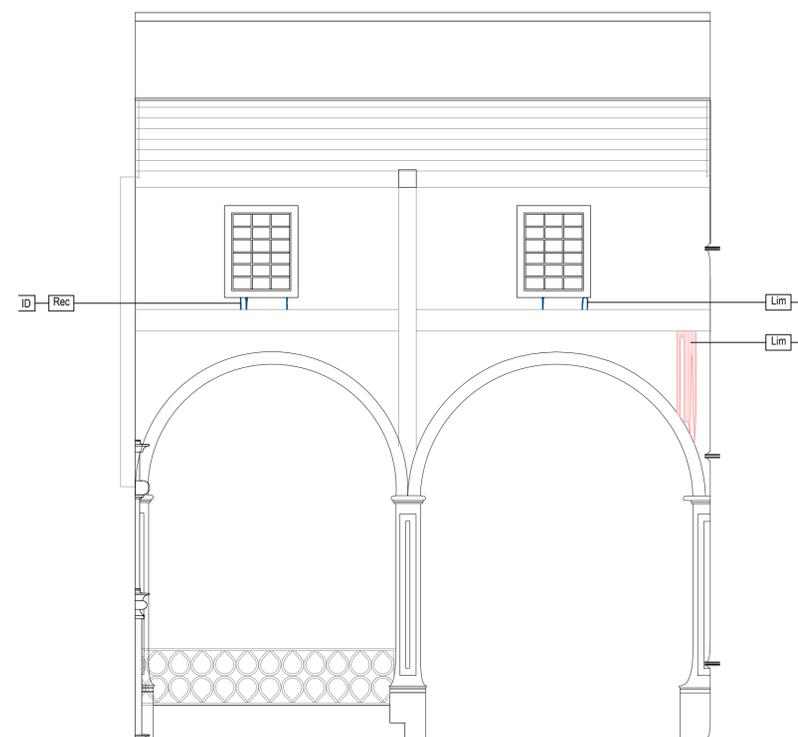

VISTA 04
Esc 1:50

Legenda:


Legenda: COD. Patologia + COD. Correção => AC - Rpr

Hach	Cod.	PATOLOGIAS
■	ID	Infiltração Descendente
■	IA	Infiltração Ascendente
~	TF	Trincas e Fissuras
■	SU	Sujidades
■	DP	Deslocamento de Pintura
■	DR	Deslocamento de Reboco
■	PE	Perda de Partes/Elementos
■	ME	Mancha Escura
■	PF	Piso com Fissuras e Manchas
■	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	★ Bom
★ Regular	Regular	Regular
Ruim	★ Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	★ Regular
★ Ruim	★ Ruim	Ruim

Observações:

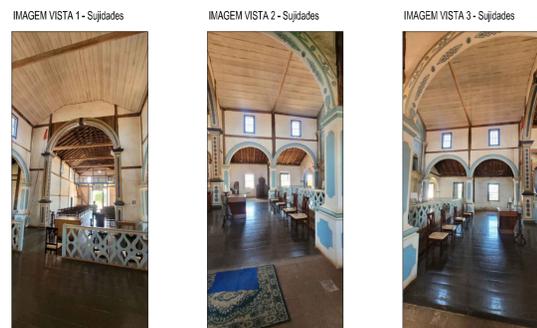

IMAGENS VISTA 4 - Painel artístico e colunas com fissuras e deslocamento de pintura



IMAGEM - Telhado com telhas deslocadas e vazamentos



IMAGEM - Trincas no piso em mezaneta

PROJETO DE RESTAURAÇÃO IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvéria/GO

Carimbos:



Assinaturas:


Proprietário: Estado de Goiás

Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-S


Responsável Técnico

Colaborador(a)

TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	PRANCHA: 08/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Altar Mor Esc.: 1/75 Vista 01 - Altar Mor Esc.: 1/50 Vista 02 - Altar Mor Esc.: 1/50 Vista 03 - Altar Mor Esc.: 1/50 Vista 04 - Altar Mor Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges Naraly Brenda
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	

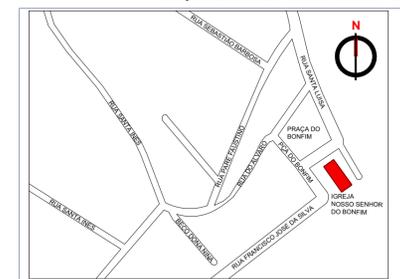

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

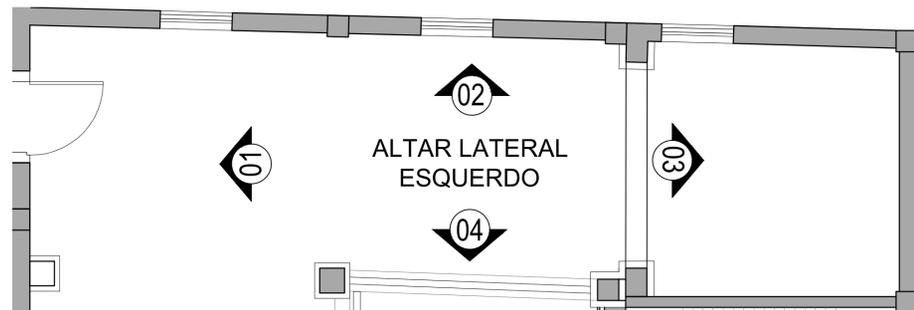

PLANTA BAIXA
Esc 1:50

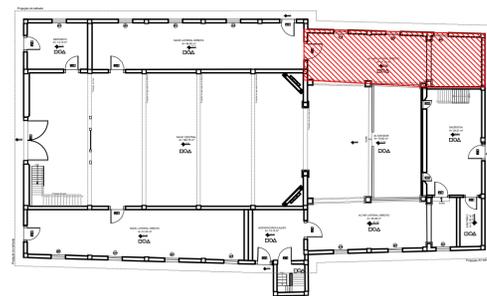


IMAGEM VISTA 1 - Sujidades



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades e deslocamentos de pintura



IMAGENS VISTA 3 - Sujidades e deslocamentos de pintura



IMAGEM VISTA 4 - Sujidades




IMAGEM - Deslocamento de pintura nas paredes




IMAGEM - Detalhe de trinca no piso em mezaneta




IMAGEM - Telhado com telhas deslocadas e vazamentos

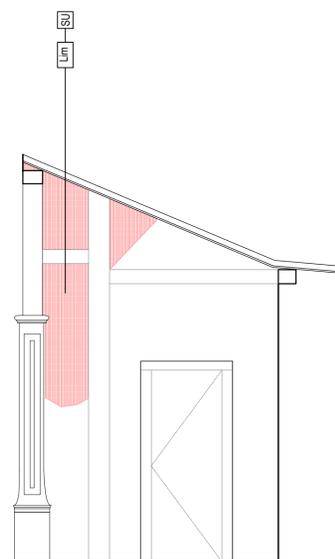

VISTA 03
Esc 1:50

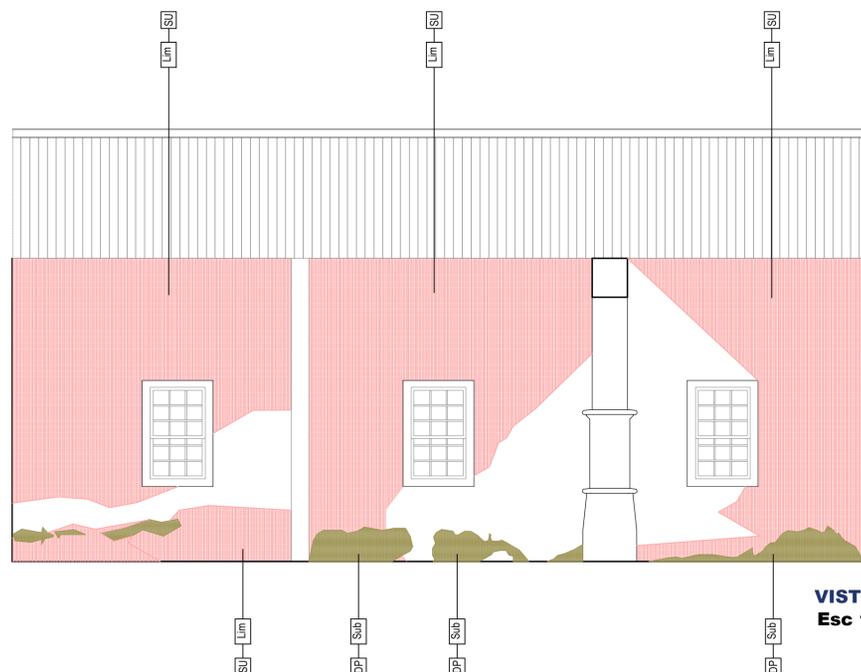

VISTA 02
Esc 1:50

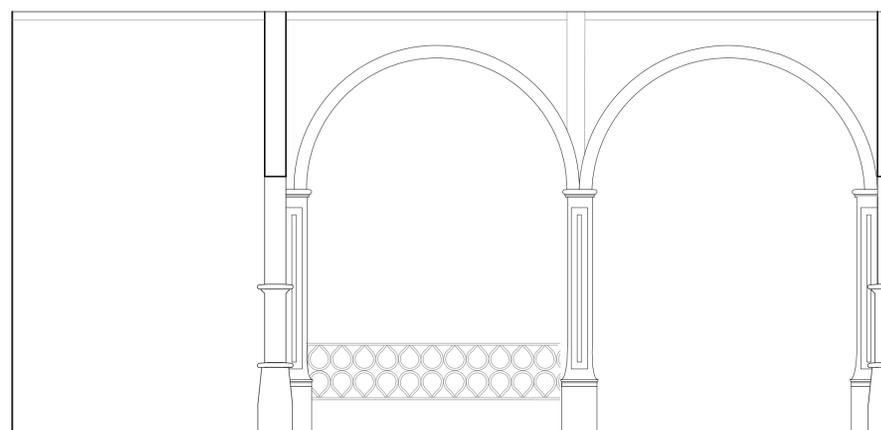

VISTA 04
Esc 1:50

Legenda:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

LEGENDA DE DANOS		LEGENDA DE CORREÇÕES		ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Hach	Cod. PATOLOGIAS	Cod	CORREÇÕES	Revestimento	Pintura	Estrutura
ID	Infiltração Descendente	Rec	Recuperar	Bom	Bom	★ Bom
IA	Infiltração Ascendente	Sub	Substituir	★ Regular	Regular	Regular
TF	Trincas e Fissuras	Ret	Restaurar	Ruim	★ Ruim	Ruim
SU	Sujidades	Rpr	Recompor	Piso	Forro	Cobertura
DP	Deslocamento de Pintura	Rtr	Retirar	Bom	Bom	Bom
DR	Deslocamento de Reboco	Lim	Limpar	Regular	Regular	★ Regular
PE	Perda de Partes/Elementos			★ Ruim	★ Ruim	Ruim
ME	Mancha Escura					
MD	Madeira Danificada					
PF	Piso com Fissuras e Manchas					
PD	Piso com Desgaste acentuado					

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvéria/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU 433184-8

Responsável Técnico


Colaborador(a)



TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	PRANCHA: 09/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	
CONTEÚDO: Planta Altar Lat. Esq. Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	REVISÃO: R00
Vista 01 - Altar Lat. Esq. Esc.: 1/50	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DATA: MAIO/2023
Vista 02 - Altar Lat. Esq. Esc.: 1/50	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DESENHO: Paula Borges Naryly Brenda
Vista 03 - Altar Lat. Esq. Esc.: 1/50		
Vista 04 - Altar Lat. Esq. Esc.: 1/50		

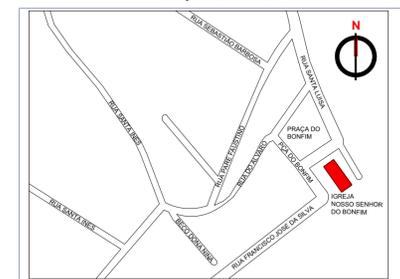

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

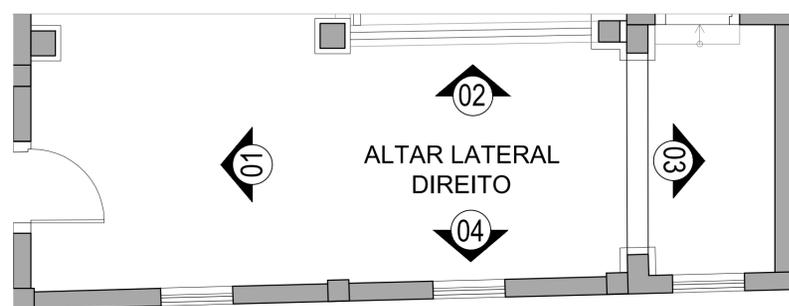

PLANTA BAIXA
Esc 1:50

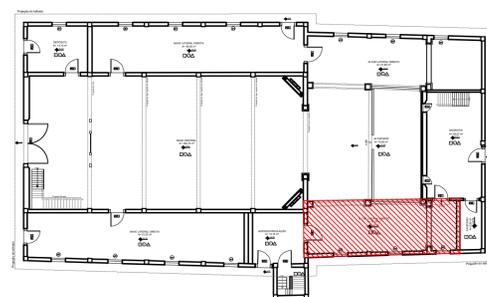


IMAGEM VISTA 1 - Sujidades



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades e deslocamentos de pintura



IMAGEM VISTA 4 - Sujidades e deslocamentos de pintura



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades e deslocamentos de pintura



IMAGEM - Detalhe de trinca no piso em mezanina

IMAGEM - Deslocamento de pintura nas paredes




Legendas:


Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC - Rpr

LEGENDA DE DANOS			LEGENDA DE CORREÇÕES		ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Hach	Cod.	PATOLOGIAS	Cod	CORREÇÕES	Revestimento	Pintura	Estrutura
■	ID	Infiltração Descendente	Rec	Recuperar	Bom	Bom	★ Bom
■	IA	Infiltração Ascendente	Sub	Substituir	★ Regular	Regular	Regular
~	TF	Trincas e Fissuras	Ret	Restaurar	Ruim	★ Ruim	Ruim
■	SU	Sujidades	Rpr	Recompor	Piso	Forro	Cobertura
■	DP	Deslocamento de Pintura	Rtr	Retirar	Bom	Bom	Bom
■	DR	Deslocamento de Reboco	Lim	Limpar	Regular	Regular	★ Regular
■	PE	Perda de Partes/Elementos			★ Ruim	★ Ruim	Ruim
■	ME	Mancha Escura					
■	PF	Piso com Fissuras e Manchas					
■	PD	Piso com Desgaste acentuado					


Observações:

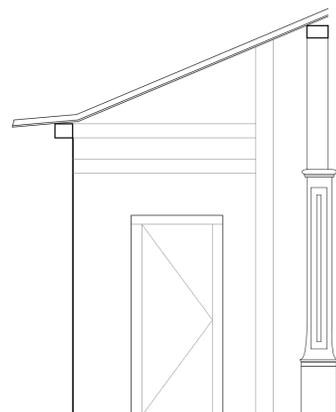


VISTA 01
Esc 1:50

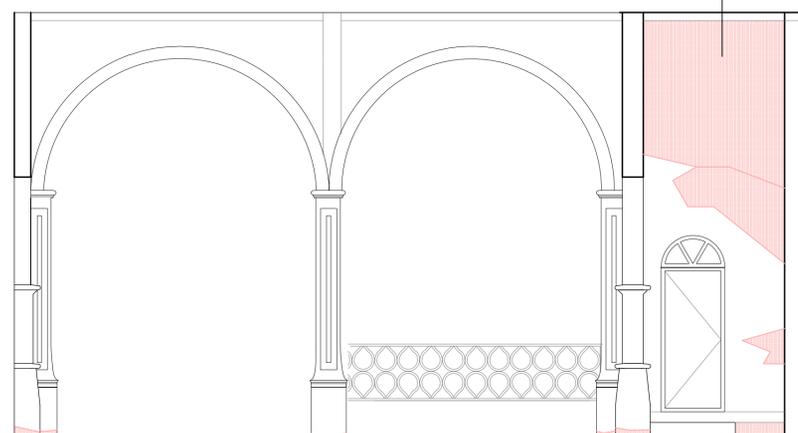


VISTA 02
Esc 1:50

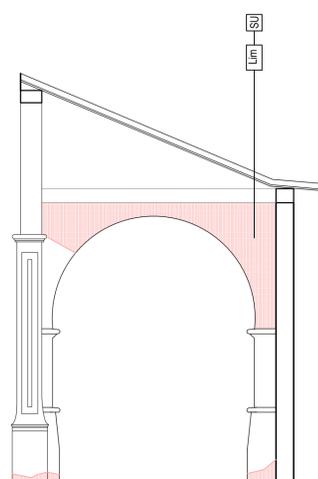

VISTA 03
Esc 1:50

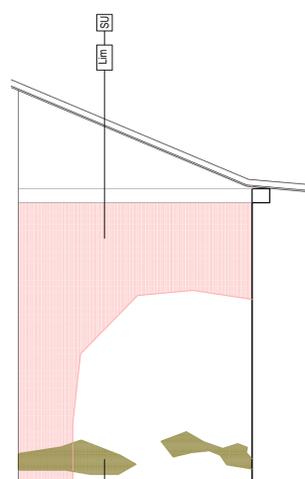

VISTA 04
Esc 1:50

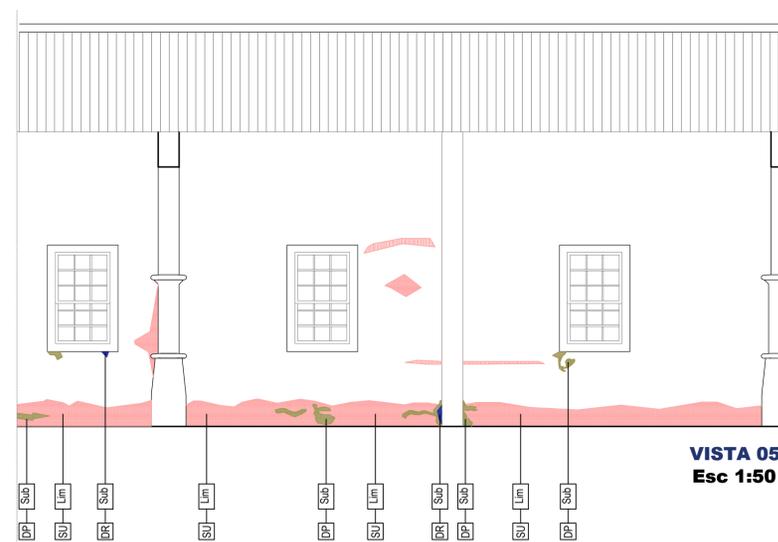

VISTA 05
Esc 1:50

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8

Responsável Técnico


Colaborador(a)

TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TERREO 545,74 m ²	FRANCHA: 10/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / COROIALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Altar Lat. Dir. Esc.: 1/75 Vista 01 - Altar Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 02 - Altar Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 03 - Altar Lat. Dir. Esc.: 1/50 Vista 04 - Altar Lat. Dir. Esc.: 1/50	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ² ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	DATA: MAIO/2023 DESENHO: Paula Borges Naryly Brenda



Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Praça do Bonfim, s/n - Centro, Silvânia - GO.

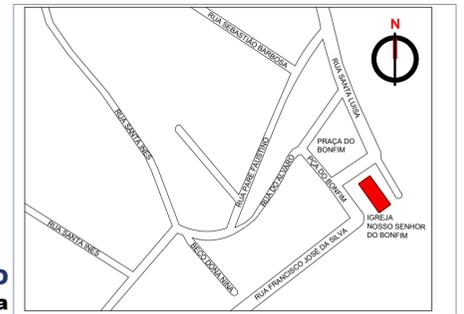


PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

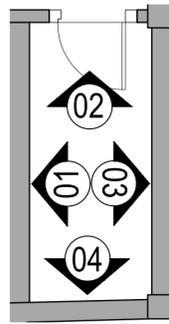

PLANTA BAIXA
Esc 1:50

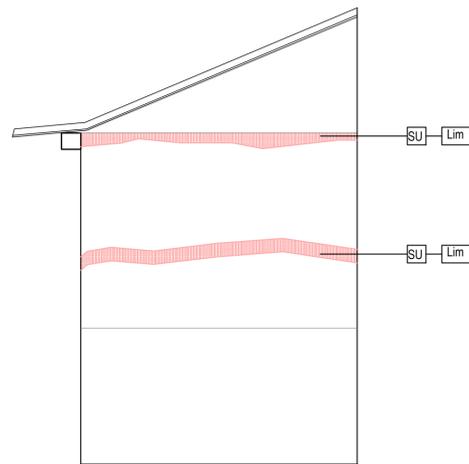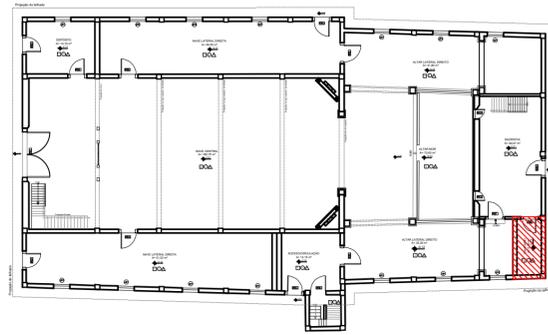

VISTA 01
Esc 1:50

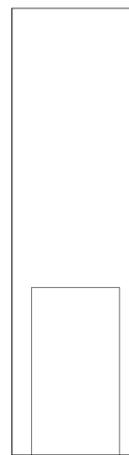

VISTA 02
Esc 1:50

IMAGENS VISTAS 1,3 e 4 - Sujidades e manchas no revestimento em ladrilho hidráulico




IMAGENS VISTAS 1,3 e 4 - Sujidades e manchas no revestimento em ladrilho hidráulico




IMAGENS VISTAS 1 e 4 - Sujidades e manchas no piso e revestimento em ladrilho hidráulico



IMAGEM - Sujidades, trincas e manchas no revestimento em ladrilho hidráulico

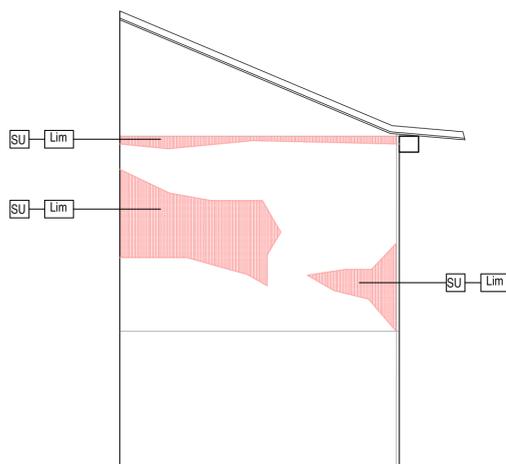

VISTA 03
Esc 1:50

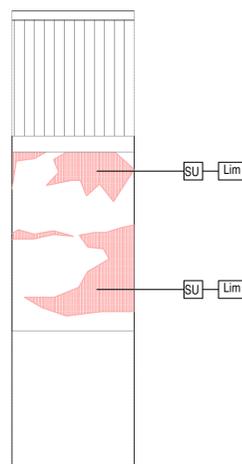

VISTA 04
Esc 1:50

Legendas:

Legenda: [COD. Patologia] + [COD. Correção] -> [AC] [Rpr]

Hach.	Cod.	PATOLOGIAS
[Hach. 1]	ID	Infiltração Descendente
[Hach. 2]	IA	Infiltração Ascendente
[Hach. 3]	TF	Trincas e Fissuras
[Hach. 4]	SU	Sujidades
[Hach. 5]	DP	Deslocamento de Pintura
[Hach. 6]	DR	Deslocamento de Reboco
[Hach. 7]	PE	Perda de Partes/Elementos
[Hach. 8]	ME	Mancha Escura
[Hach. 9]	PF	Piso com Fissuras e Manchas
[Hach. 10]	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	*Bom
*Regular	Regular	Regular
Ruim	*Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	*Regular
*Ruim	*Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:



Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás


Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8

Responsável Técnico

Colaborador(a)

TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TÉRREO 545,74 m ²	FRANCHA: 11/12
ETAPA: Maapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / CORO/ALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Banheiro Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
Vista 01 - Banheiro Esc.: 1/50	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges
Vista 02 - Banheiro Esc.: 1/50	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	Naraly Brenda
Vista 03 - Banheiro Esc.: 1/50		
Vista 04 - Banheiro Esc.: 1/50		

Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Praça do Bonfim, s/n - Centro, Silvânia - GO.

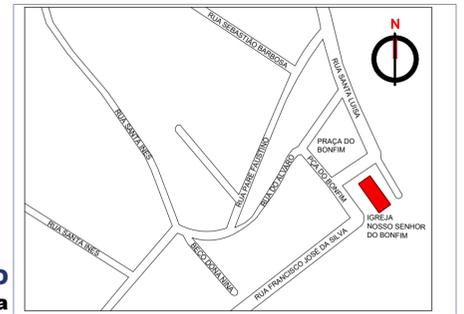

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

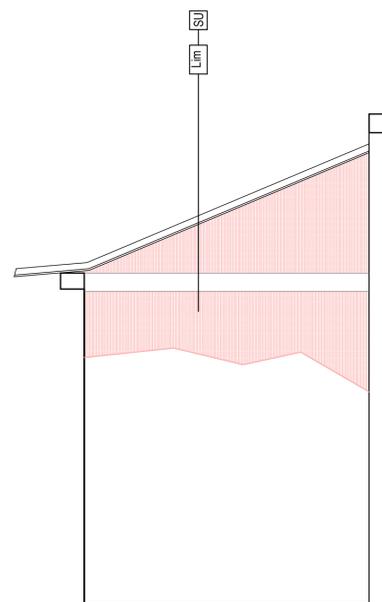
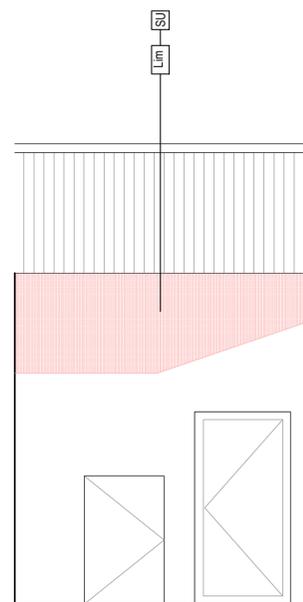
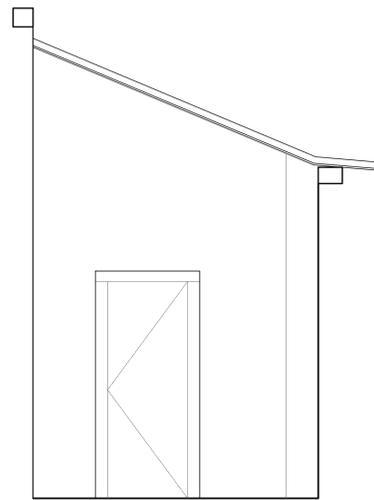
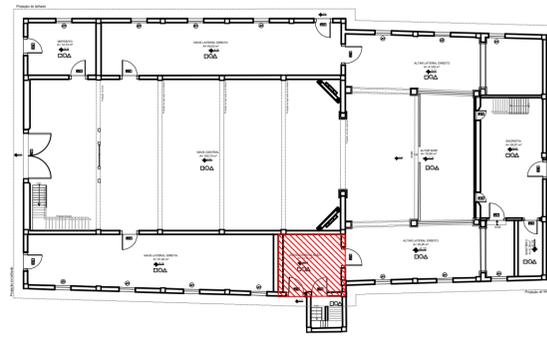
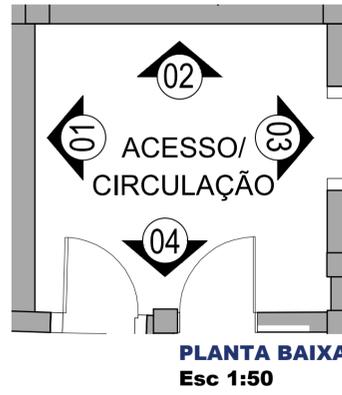


IMAGEM VISTA 1 - Sujidades



IMAGEM VISTA 2 - Sujidades e manchas escuras



IMAGEM VISTA 4 - Sujidades



IMAGEM - Porta danificada



Legendas:

Legenda: COD. Patologia + COD. Correção -> AC Rpr

Hach.	Cod.	PATOLOGIAS
[Hachura]	ID	Infiltração Descendente
[Hachura]	IA	Infiltração Ascendente
[Hachura]	TF	Trincas e Fissuras
[Hachura]	SU	Sujidades
[Hachura]	DP	Deslocamento de Pintura
[Hachura]	DR	Deslocamento de Reboco
[Hachura]	PE	Perda de Partes/Elementos
[Hachura]	ME	Mancha Escura
[Hachura]	PF	Piso com Fissuras e Manchas
[Hachura]	PD	Piso com Desgaste acentuado

Cod.	CORREÇÕES
Rec	Recuperar
Sub	Substituir
Ret	Restaurar
Rpr	Recompor
Rtr	Retirar
Lim	Limpar

ESTADO DE CONSERVAÇÃO		
Revestimento	Pintura	Estrutura
Bom	Bom	*Bom
*Regular	Regular	Regular
Ruim	*Ruim	Ruim
Piso	Forro	Cobertura
Bom	Bom	Bom
Regular	Regular	*Regular
*Ruim	*Ruim	Ruim

Observações:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
IGREJA DE NOSSO SENHOR DO BONFIM

ENDEREÇO: Praça do Bonfim, S/N - Setor Central, Silvânia/GO

Carimbos:

Assinaturas:

Proprietário: Estado de Goiás

Autor(a) do projeto: Arq. Urb. Paula Carneiro Borges
CAU A33184-8

Responsável Técnico

Colaborador(a)



TIPO: Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico	ÁREA PAV. TÉRREO 545,74 m ²	FRANCHA: 12/12
ETAPA: Mapeamento de Danos	ÁREA MEZANINO / CORO/ALTAR 72,07 m ²	REVISÃO: R00
CONTEÚDO: Planta Acesso e Circ. Esc.: 1/75	ÁREA TORRE DE SINOS 6,16 m ²	DATA: MAIO/2023
Vista 01 - Acesso e Circ. Esc.: 1/50	ÁREA PAV. SUPERIOR 72,07 m ²	DESENHO: Paula Borges
Vista 02 - Acesso e Circ. Esc.: 1/50	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 617,81 m ²	Naraly Brenda
Vista 03 - Acesso e Circ. Esc.: 1/50		
Vista 04 - Acesso e Circ. Esc.: 1/50		