

QUADRO DE RUAS									
RUA / AVENIDA	INÍCIO	FINAL	BAIRRO	Coordenadas UTM		LARGURA (m) CAIXA DA RUA	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	CUSTO ESTIMADO
				INÍCIO	FIM				
AV ARY RIBEIRO VALADÃO	GO 118	RUA 13	S. PLANALTO -CIDADE ALTO	227639.32; 8436050.74	226860.88;8436095.46	6,20	1638,41	10158,14	R\$ 285.850,12
RUA DOS ARATICUNS	AV. ARY R. VALADAO	RUA DOS CARVOEIROS	SETOR CIDADE ALTA	227038.20; 8436068.06	227073.11; 8435534.09	6,00	368,00	2208,00	R\$ 62.133,12
RUA DOS ANGICOS	AV. ARY R. VALADAO	RUA DOS CARVOEIROS	SETOR CIDADE ALTA	227114.35; 8436069.22	227133.93; 8435703.13	6,00	388,50	2331,00	R\$ 65.594,34
RUA DAS QUARESMEIRAS	RUA DOS BALSAMOS	RUA DOS CARVOEIROS	SETOR PLANALTO	227537.06; 8435487.08	227511.59; 8435681.41	6,00	192,71	1156,26	R\$ 32.537,16
AV. ESPERANTO	R. RITA DAS NEVES	RUA PADRE BENNO	NOVO HORIZONTE	228251.85; 8434426.90	228283.23; 8434143.28	6,20	601,00	3726,20	R\$ 104.855,27
RUA ABILIO DOMINGUES	AV. JOÃO B. RABELO	R. PREFEITO S. FERREIRA	NOVO HORIZONTE	228310.05; 8435297.37	228394.40; 8434580.43	6,80	719,93	4895,52	R\$ 137.760,05
RUA LUIS GONZAGA	AV. ABILIO SZERVINSKS	R. DOMINGOS FERREIRA	NOVO HORIZONTE	227990.76; 8434717.44	227968.81; 8434926.19	6,80	205,30	1396,04	R\$ 39.284,57
RUA OLDEMAR BANDEIRA	R. DOMINGOS FERREIRA	RUA RITA DAS NEVES	NOVO HORIZONTE	228276.89; 8434962.24	228337.31; 8434434.94	6,80	533,00	3624,40	R\$ 101.990,62
AV ARY RIBEIRO VALADÃO	GO 118	PRACA DO BAMBU	CENTRO	227712.62; 8436041.77	229183.87; 8436268.01	6,50	3376,66	21948,29	R\$ 617.624,88
RUA COLETO PAULINO	R. MURICI	RUA DA PALHA	CENTRO	228876.68; 8436195.38	228383,45; 8436108,77	6,00	548,00	3288,00	R\$ 92.524,32
RUA GUMERCINDO BARBOSA	PRAÇA DO BAMBU	GO - 239	CENTRO	229183.87; 8436268.01	229212.48; 8436590.57	8,00	360,65	2885,20	R\$ 81.189,53
RUA ZOROZIMO BARBOSA	R. JOAQUIM COSTA	RUA COLETO PAULINO	CENTRO	228584.12; 8435794.76	228596.95; 8436082.81	7,00	286,00	2002,00	R\$ 56.336,28
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA	AV. ARY R. VALADAO	COLETO PAULINO	CENTRO	228467.04; 8436015.57	228482.83; 8436151.32	7,00	138,40	968,80	R\$ 27.262,03
RUA JOAQUIM COSTA	RUA 12	RUA ARCENIA FARIA	CENTRO	229047.42; 8435880.04	228859.87; 8435842.49	5,50	192,00	1056,00	R\$ 29.715,84
RUA ARCENIA FARIA	AV. ARY R. VALADAO	RUA JOAQUIM COSTA	CENTRO	228973.24; 8436010.35	229047.42; 8435880.04	8,00	150,00	1200,00	R\$ 33.768,00
RUA DOMINGOS FERREIRA	R. VER. JOVENAL DOMINGOS	RUA FRANCISCO CARLOS	NOVO HORIZONTE	228426.60; 8434987.15	227832.22; 8434915.19	7,00	599,00	4193,00	R\$ 117.991,02
RUA PREFEITO S. FERREIRA	R ABILIO DOMINGUES	R. VER. JURANDIR BARBOSA	NOVO HORIZONTE	228276.89; 8434962.24	228337.31; 8434434.94	6,80	215,79	1467,37	R\$ 41.291,85
TOTAIS:							10.513,35	68.504,23	R\$ 1.927.708,98

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AV ARY RIBEIRO VALADÃO	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	GO 118 - RUA 13	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	S. PLANALTO -CIDADE ALTO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227639.32;8436050.74 - 2268
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	1638,41	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☒ SIM ☐ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTOI

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☒
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☒	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

[Terminologia](#)

60.88;8436095.46
N
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
ígidios -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS ARATICUNS	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	AV. ARY R. VALADAO - R DOS CARVOEIRO	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	SETOR CIDADE ALTA	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227038.20;8436068.06- 227073.11; 8435534.09
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	368,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS ANGICOS		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)
1.2	TRECHO	AV. ARY R. VALADAO - R DOS CARVOEIROS		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)
1.3	BAIRRO	SETOR CIDADE ALTA		1.9	Nº DE FAIXAS
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,00		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	388,50		1.11	TIPO DE PAVIMENTO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO
				1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO
					ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

[As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia](#)

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS QUARESMEIRAS	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	RUA DOS BALSAMOS - R DOS CARVOEIRO	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	SETOR CIDADE ALTA	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227537.06; 8435487.08 -227537.06; 8435487.08
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	192,71	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

)
511.59; 8435681.41
)
ON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
gidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AV. ESPERANTO	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	R. RITA DAS NEVES - R. PADRE BENNO	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228251.85; 8434426.90 - 2282
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	601,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☒ SIM ☐ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☒	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

[Terminologia](#)

83.23; 8434143.28
N
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
ígidios -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ABILIO DOMINGUES	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	AV. JOÃO B. RABELO - R PREFEITO S. FERREIRA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,80	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228310.05;8435297.37 - 228310.05;8435297.37
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	719,93	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☒	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

)
394.40; 8434580.43
)
ON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
idos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA LUIS GONZAGA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	R. ABILIO SZERVINSKS - R. D. FERREIRA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,80	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227990,76;8434717.44 - 22
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	205,30	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

A)
7968.81;8349926,19
CO
TON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
gidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA OLDEMAR BANDEIRA				1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)		
1.2	TRECHO	R. DOMINGOS FERREIRA - R. RITA DAS NEVES				1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15		
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE				1.9	Nº DE FAIXAS	2		
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,80				1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228276.89; 8434962.24 - 228337.31;8434434.94		
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	533,00				1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO		
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON		

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AV ARY RIBEIRO VALADÃO				1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)		
1.2	TRECHO	GO 118 - PRACA DO BAMBU				1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15		
1.3	BAIRRO	CENTRO				1.9	Nº DE FAIXAS	2		
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,50				1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227712.62; 8436041.77 -227712.62; 8436041.77		
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	3376,66				1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO		
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☒	SIM	☐	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON		

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☒	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☒	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: TERA QUE FAZER SARJETA

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA COLETO PAULINO	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA
1.2	TRECHO	R. MURICI - R DA PALHA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	227712.62; 8436195.38 - 228
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	548,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

)
383.45; 8436108.77
o
ON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
gidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA GUMERCINDO BARBOSA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	PRAÇA DO BAMBU - GO 239	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	8,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	229183,87;8436268,01 - 229183,87;8436268,01
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	360,65	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILSON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e sem Terminologia

A)
.9212,48; 8436590,57
CO
TON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
li-rígidos -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ZOROZIMO BARBOSA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	R. JOAQUIM COSTA - R. COLETO PAULINO	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228584,12; 8435794,76 - 228584,12; 8435794,76
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	286,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

[As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos](#)

96,95; 8436082,81
↓
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
dos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOAQUIM DE ALMEIDA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	AV. ARY R. VALADÃO - COLETO PAULINO	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228467.04; 8436015.57 - 228467.04; 8436015.57
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	138,40	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

82.83; 8436151.32
J
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
dos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOAQUIM COSTA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	RUA 12 - RUA ARCENIA FARIA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,50	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	229047.42; 8435880.04 - 228
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	192,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-r

)
859.87; 8435842.49
)
ON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ARCENIA FARIA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	AV. ARY R. VALADAO - RUA JOAQUIM COSTA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	CENTRO	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	8,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228973.24; 8436010.35 - 22904
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	150,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

[As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos](#)

17.42; 8435880.04
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
dos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOMINGOS FERREIRA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	VER. JOVENAL D, - R. FRANCISCO CARLOS	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,00	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228426.60; 8434987.15 - 22
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	599,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos.

[Terminologia](#)

A)
7832.22; 8434915.19
CO
ON
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
-rígidos -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA


1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA PREFEITO S. FERREIRA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	R. DOMINGOS FERREIRA - R. RITA DAS NEVES	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15
1.3	BAIRRO	NOVO HORIZONTE	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,80	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	228276.89; 8434962.24 - 2283
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	215,79	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. WILTON

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☒	50%	☐	75%	☐
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☒	75%	☐
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐

OBSERVAÇÕES:


As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos

337.31;8434434.94
N
NÃO EXISTE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PÉSSIMO
5
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
NÃO EXISTE
dos - Terminologia

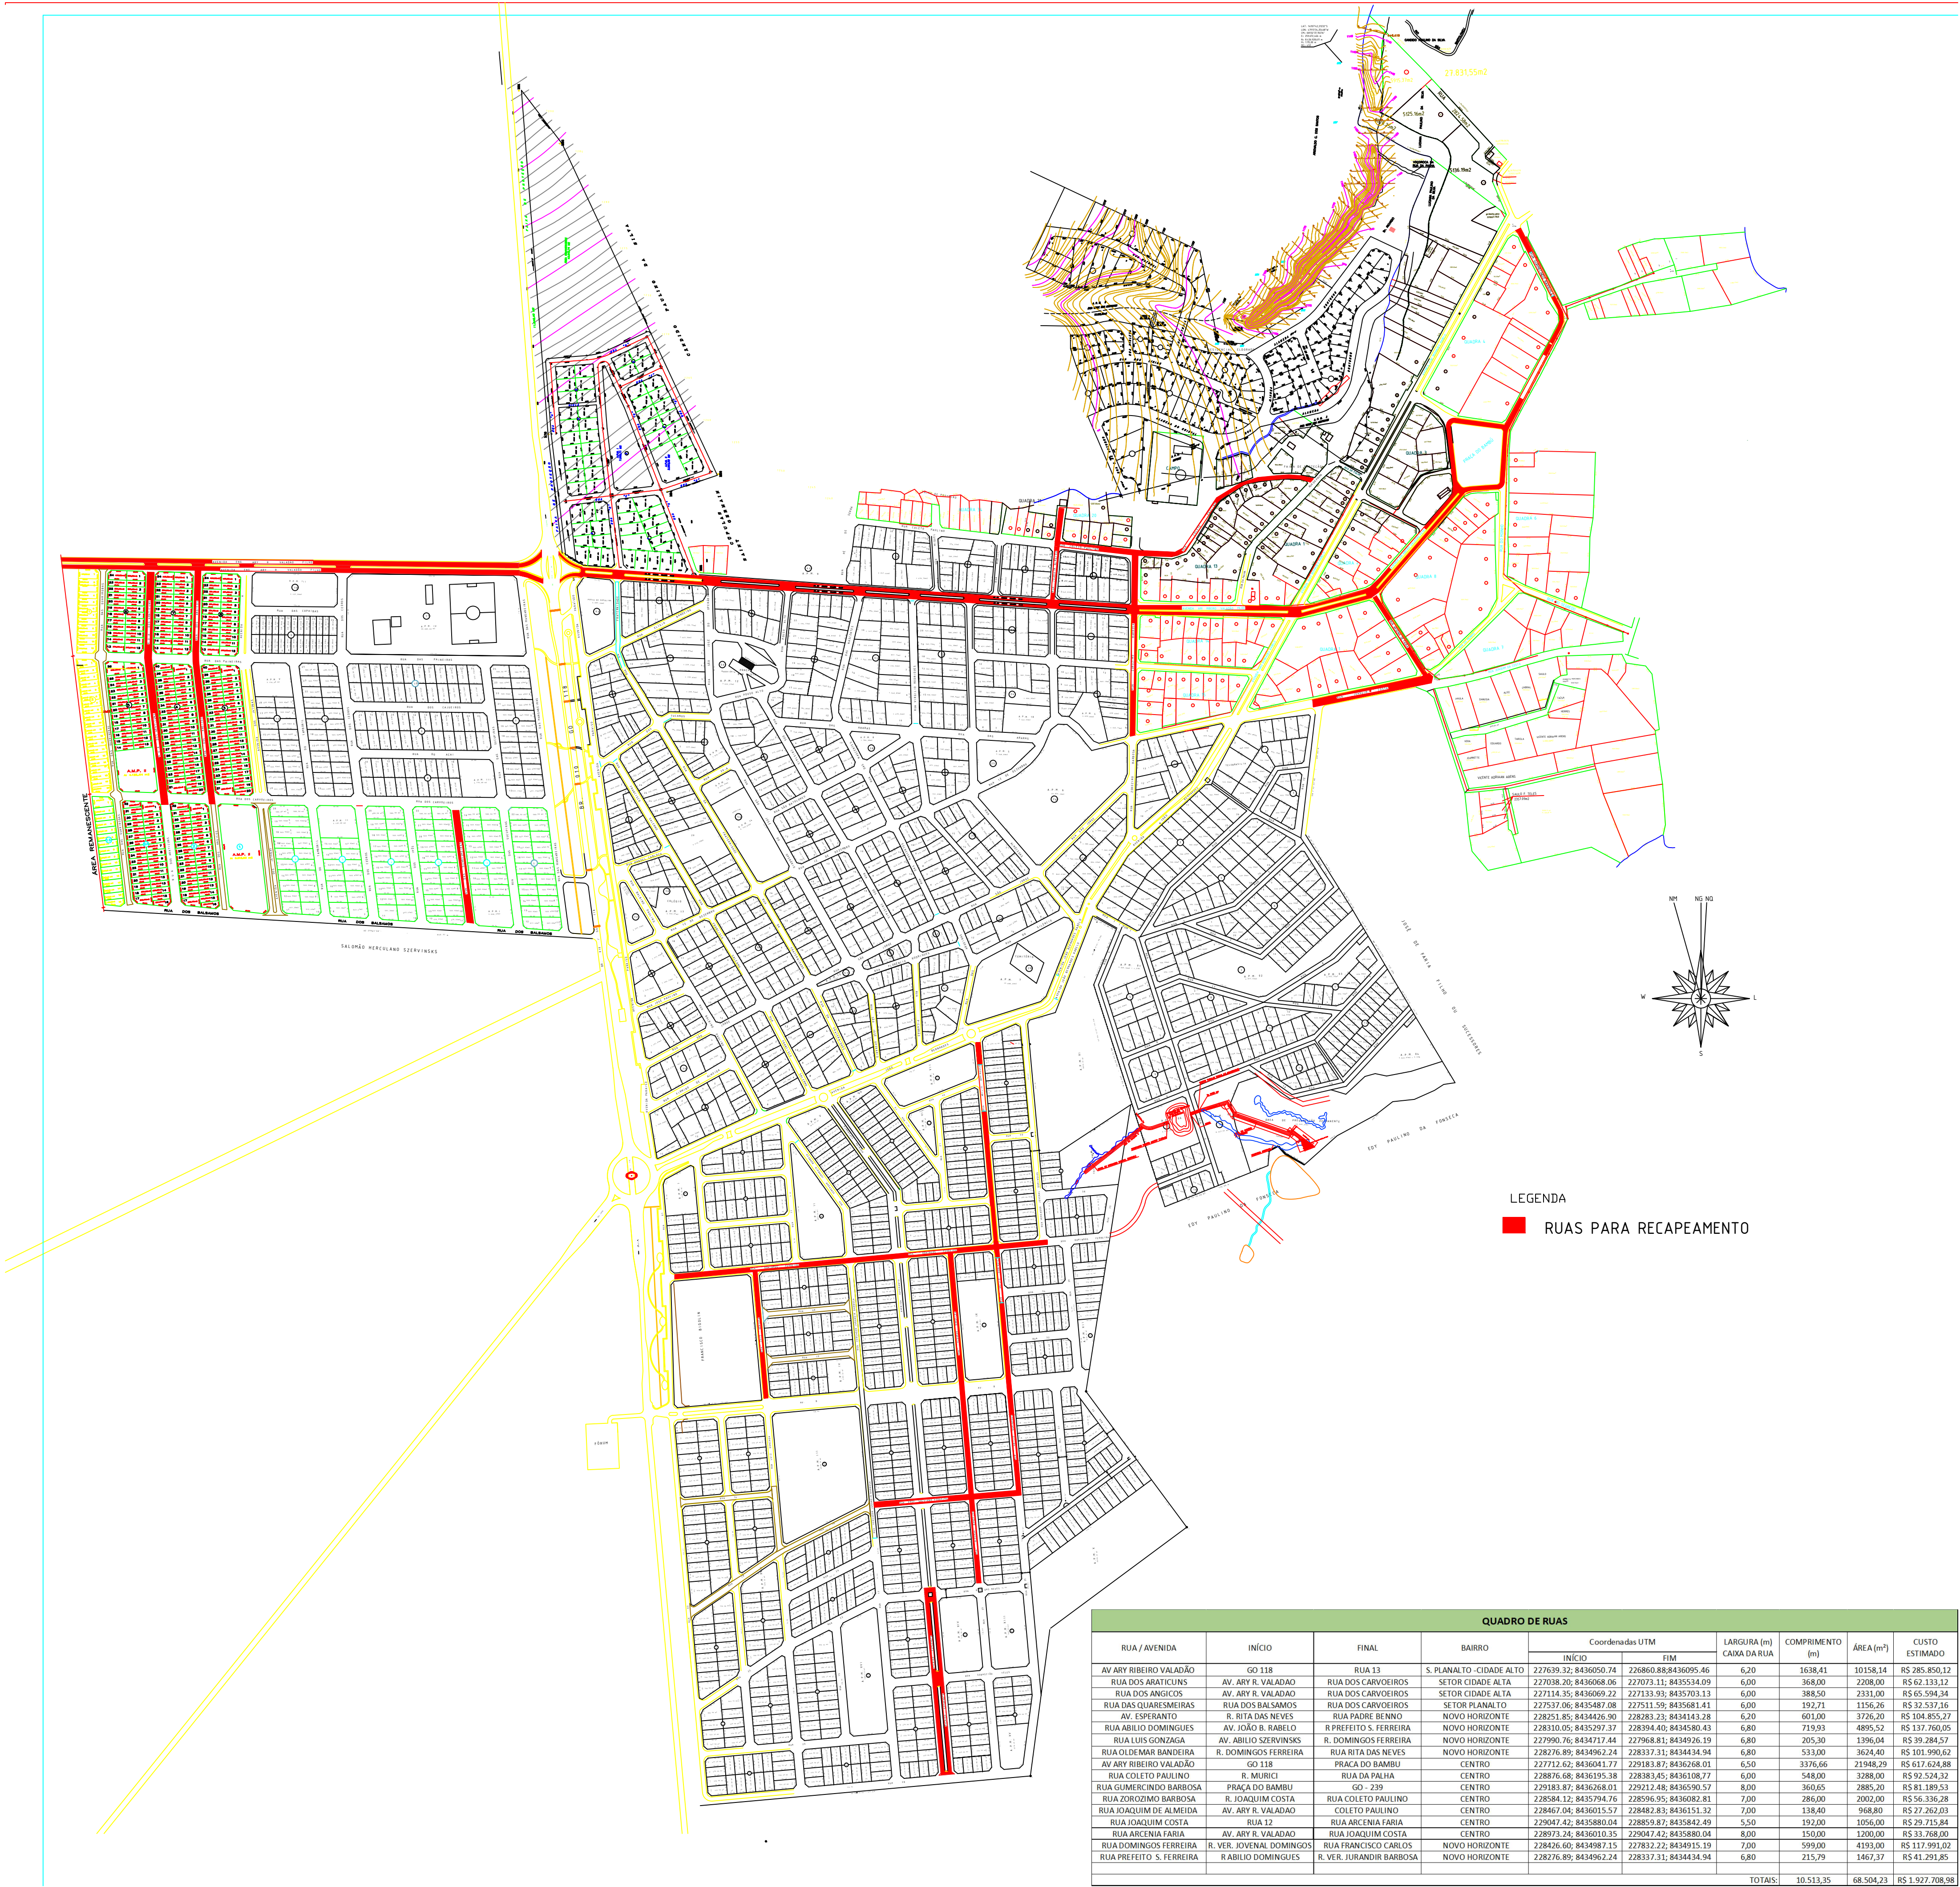

LEGENDA

 RUAS PARA RECAPEAMENTO

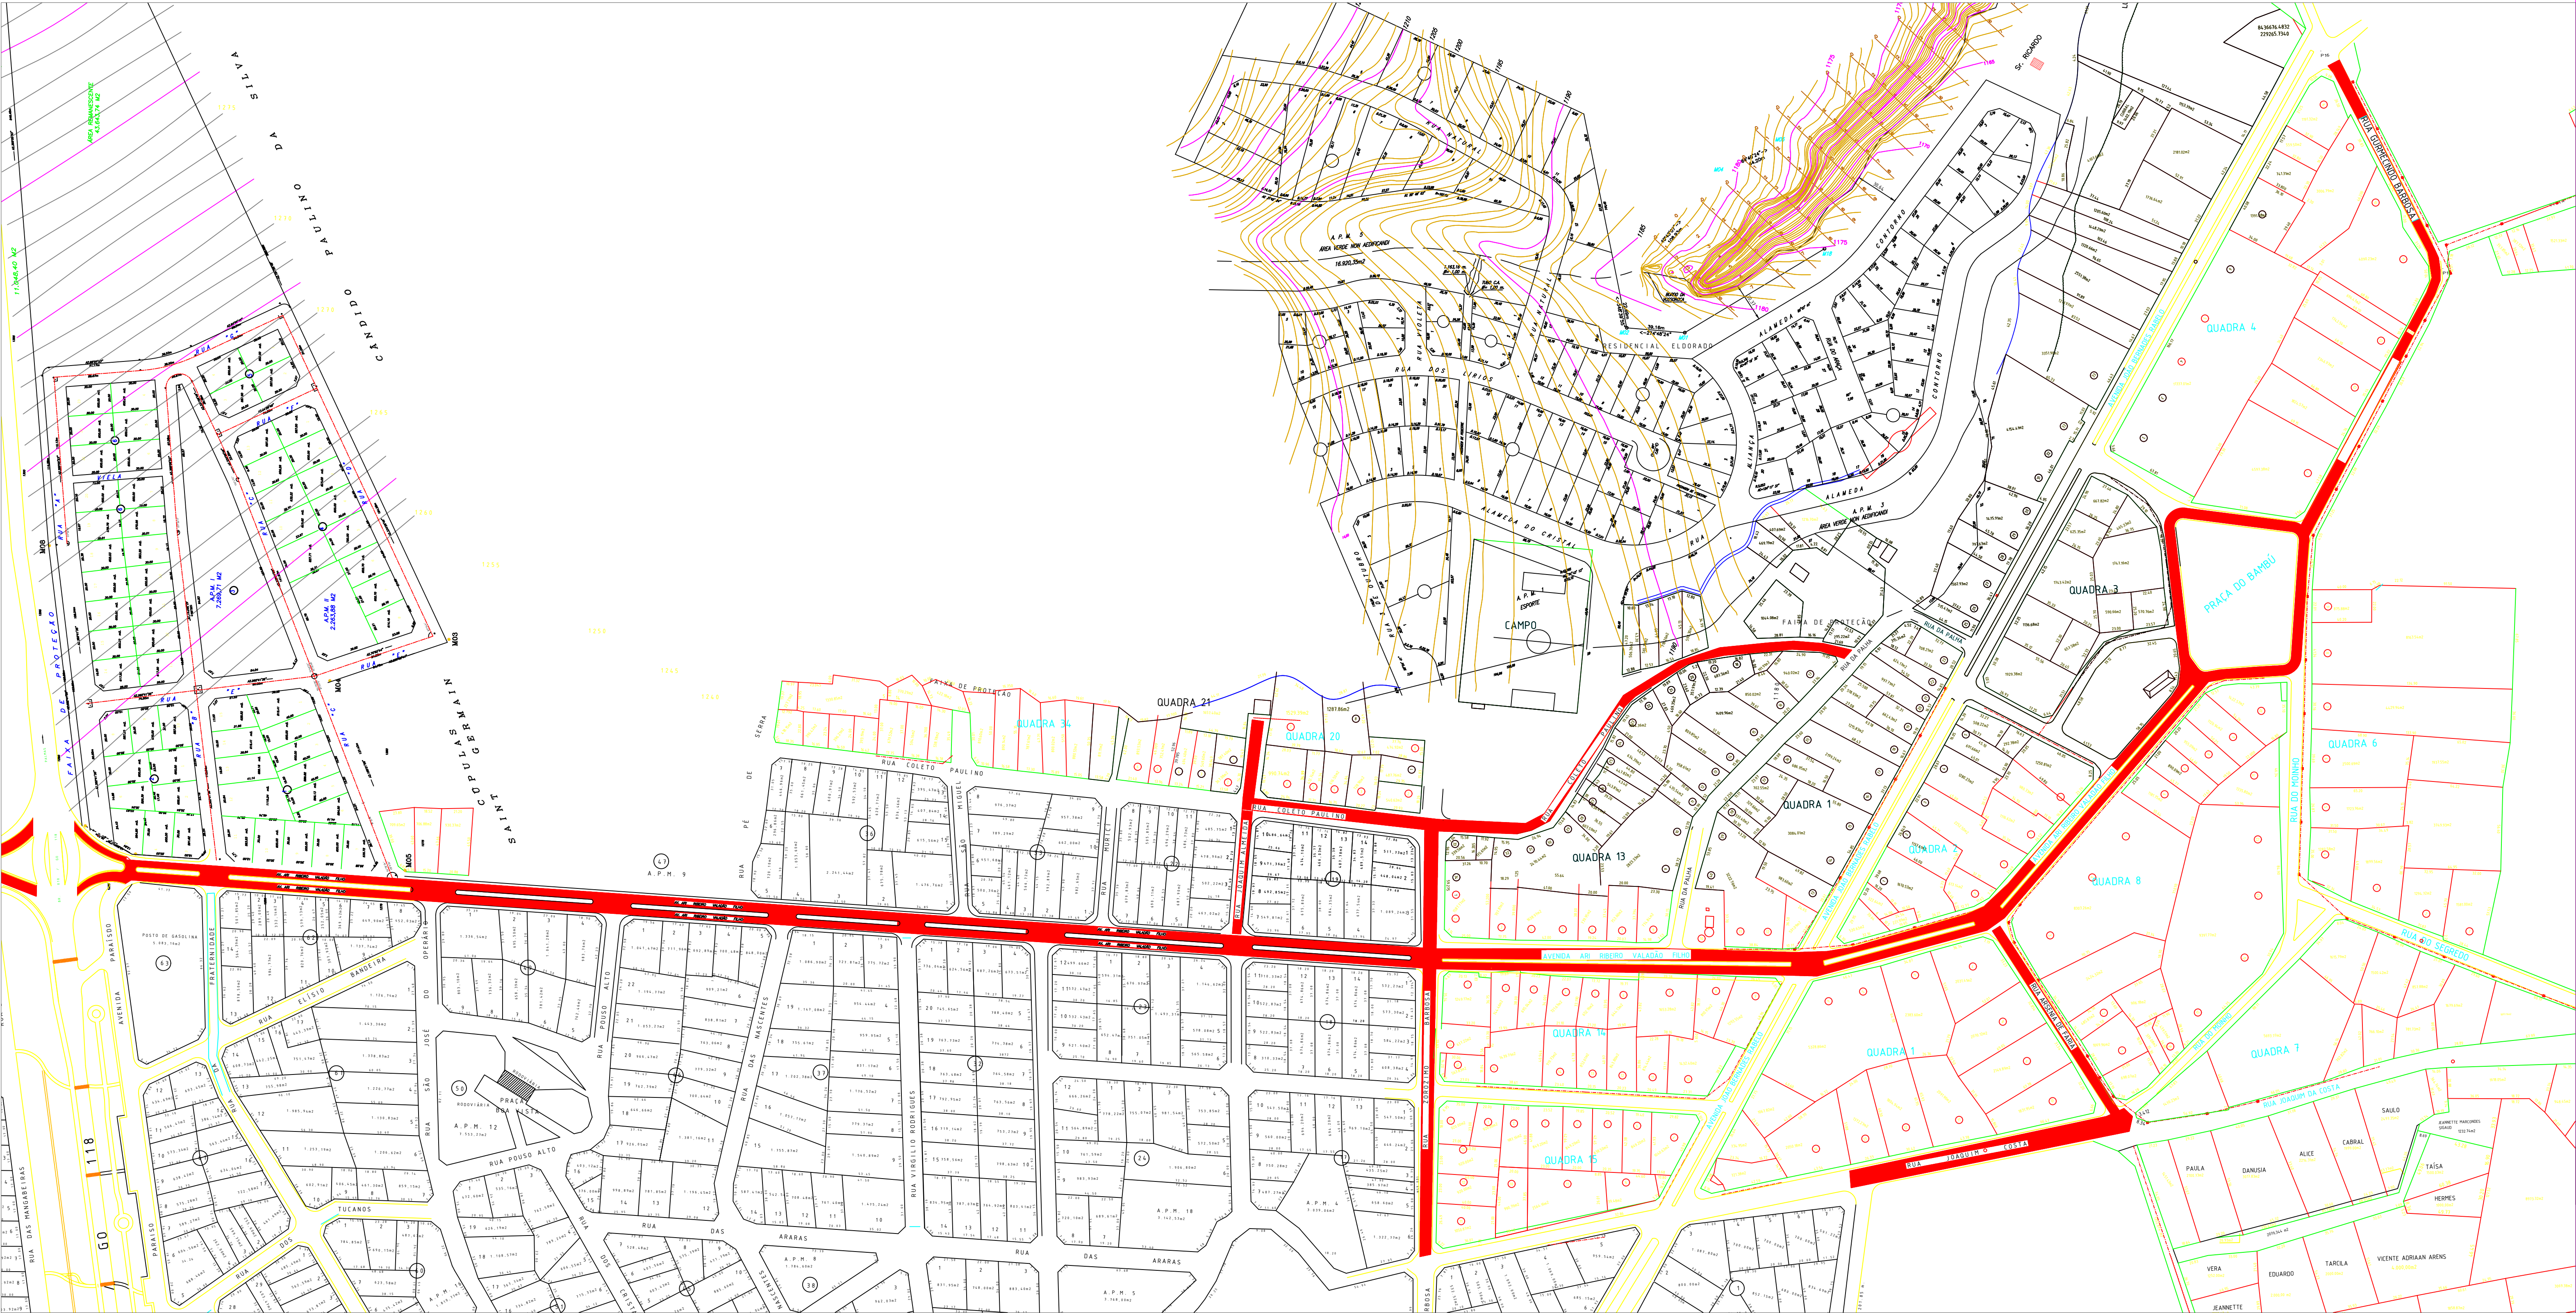

QUADRO DE RUAS									
RUA / AVENIDA	INÍCIO	FINAL	BAIRRO	Coordenadas UTM		LARGURA (m) CAIXA DA RUA	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	CUSTO ESTIMADO
				INÍCIO	FIM				
AV ARY RIBEIRO VALADÃO	GO 118	RUA 13	S. PLANALTO - CIDADE ALTO	227639.32; 8436050.74	226860.88; 8436095.46	6,20	1638,41	10158,14	R\$ 285.850,12
RUA DOS ARATICUNS	AV. ARY R. VALADAO	RUA DOS CARVOEIRO	SETOR CIDADE ALTA	227038.20; 8436068.06	227073.11; 8435534.09	6,00	368,00	2208,00	R\$ 62.133,12
RUA DOS ANGICOS	AV. ARY R. VALADAO	RUA DOS CARVOEIRO	SETOR CIDADE ALTA	227114.35; 8436069.22	227133.93; 8435703.13	6,00	388,50	2331,00	R\$ 65.594,34
RUA DAS QUARESMEIRAS	RUA DOS BALSAMOS	RUA DOS CARVOEIRO	SETOR PLANALTO	227537.06; 8435487.08	227511.59; 8435681.41	6,00	192,71	1156,26	R\$ 32.537,16
AV. ESPERANTO	R. RITA DAS NEVES	RUA PADRE BENNO	NOVO HORIZONTE	228251.85; 8434426.90	228283.23; 8434143.28	6,20	601,00	3726,20	R\$ 104.855,27
RUA ABILIO DOMINGUES	AV. JOÃO B. RABELO	R. PREFEITO S. FERREIRA	NOVO HORIZONTE	228310.05; 8435297.37	228394.40; 8434580.43	6,80	719,93	4895,52	R\$ 137.760,05
RUA LUIS GONZAGA	AV. ABILIO SZERVINSKIS	R. DOMINGOS FERREIRA	NOVO HORIZONTE	227990.76; 8434717.44	227968.81; 8434926.19	6,80	205,30	1396,04	R\$ 39.284,57
RUA OLDEMAR BANDEIRA	R. DOMINGOS FERREIRA	RUA RITA DAS NEVES	NOVO HORIZONTE	228276.89; 8434962.24	228337.31; 8434434.94	6,80	533,00	3624,40	R\$ 101.990,62
AV ARY RIBEIRO VALADÃO	GO 118	PRACA DO BAMBU	CENTRO	227712.62; 8436041.77	229183.87; 8436268.01	6,50	3376,66	21948,29	R\$ 617.624,88
RUA COLETO PAULINO	R. MURICI	RUA DA PALHA	CENTRO	228876.68; 8436195.38	228383.45; 8436108,77	6,00	548,00	3288,00	R\$ 92.524,32
RUA GUMERCINDO BARBOSA	PRACA DO BAMBU	GO - 239	CENTRO	229183.87; 8436268.01	229212.48; 8436590.57	8,00	360,65	2885,20	R\$ 81.189,53
RUA ZOROZIMO BARBOSA	R. JOAQUIM COSTA	RUA COLETO PAULINO	CENTRO	228584.12; 8435794.76	228596.95; 8436082.81	7,00	286,00	2002,00	R\$ 56.336,28
RUA JOAQUIM DE ALMEIDA	AV. ARY R. VALADAO	COLETO PAULINO	CENTRO	228467.04; 8436015.57	228482.83; 8436151.32	7,00	138,40	968,80	R\$ 27.262,03
RUA JOAQUIM COSTA	RUA 12	RUA ARCENIA FARIA	CENTRO	229047.42; 8435880.04	228859.87; 8435842.49	5,50	192,00	1056,00	R\$ 29.715,84
RUA ARCENIA FARIA	AV. ARY R. VALADAO	RUA JOAQUIM COSTA	CENTRO	228973.24; 8436010.35	229047.42; 8435880.04	8,00	150,00	1200,00	R\$ 33.768,00
RUA DOMINGOS FERREIRA	R. VER. JOVENAL DOMINGOS	RUA FRANCISCO CARLOS	NOVO HORIZONTE	228426.60; 8434987.15	227832.22; 8434915.19	7,00	599,00	4193,00	R\$ 117.991,02
RUA PREFEITO S. FERREIRA	R ABILIO DOMINGUES	R. VER. JURANDIR BARBOSA	NOVO HORIZONTE	228276.89; 8434962.24	228337.31; 8434434.94	6,80	215,79	1467,37	R\$ 41.291,85
TOTALIS:							10.513,35	68.504,23	R\$ 1.927.708,98

LEGENDA

RUAS REPAROS PROFUNDOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, batalhão da policia militar que fica nessa via, ainda de ser uma via de acesso a Go 118.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: AV. ARY RIBEIRO VALADÃO / SETOR PLANALTO



Patologia: IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO LADO DIREITO DA AVENIDA

Coordenadas: 227639,32 ; 8436050,74

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO LADO ESQUERDO DA AVENIDA

Coordenadas: 227639.89,227639.89

Data: 02/02/2024



Patologia: IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: LADO DIREITO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA

Coordenadas: 227356.41 ,8436064.64

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS,DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS

Local: LADO DIREITO- VISTA PARA FINAL DA AVENIDA

Coordenadas: 227356.41 ,8436064.64

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS

Local: LADO ESQUERDO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA

Coordenadas: 227381.76; 8436056.94

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS

Local: LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA

Coordenadas: 227381.76; 8436056.94

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS

VIA: AVENIA ARY RIBEIRO VALADÃO




Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	227172.66; 8436073.98
Data:	02/02/2024




Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	227172.66; 8436073.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	227172.20; 8436066.27
Data:	02/02/2024

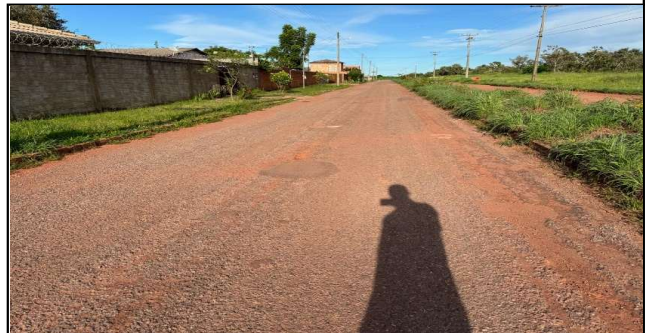

Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	227172.20; 8436066.27
Data:	02/02/2024

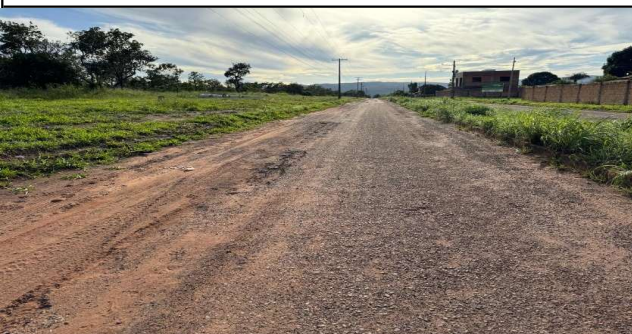

Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA FINAL - LADO DIREITO
Coordenadas:	226873.94; 8436091.63
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA FINAL - LADO ESQUERDO
Coordenadas:	226872.55; 8436084.66
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA DOS ARATICUNS



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	227040.22; 8436071.71
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	227032.79, 8435932.31
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	227032.79, 8435932.31
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	227056.98, 8435708.56
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA DOS ANGICOS



Patologia: REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: INÍCIO DA RUA

Coordenadas: 227113.80; 8436068.56

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: VISTA PARA INICIO DA RUA

Coordenadas: 227108.67; 8435926.90

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: VISTA PARA O FIM DA RUA

Coordenadas: 227108.67; 8435926.90

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: FINAL DA RUA

Coordenadas: 227130.50; 8435707.11

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data:

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA DOS QUARESMEIRAS



Patologia:	REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
------------	---

Local:	INÍCIO DA RUA
--------	---------------

Coordenadas:	227511.03; 8435681.95
--------------	-----------------------

Data:	02/02/2024
-------	------------



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
------------	--

Local:	FINAL DA RUA
--------	--------------

Coordenadas:	227537.00, 8435486.99
--------------	-----------------------

Data:	02/02/2024
-------	------------

Patologia:	
------------	--

Local:	
--------	--

Coordenadas:	
--------------	--

Data:	
-------	--

Patologia:	
------------	--

Local:	
--------	--

Coordenadas:	
--------------	--

Data:	
-------	--

Patologia:	
------------	--

Local:	
--------	--

Coordenadas:	
--------------	--

Data:	
-------	--

Patologia:	
------------	--

Local:	
--------	--

Coordenadas:	
--------------	--

Data:	
-------	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via, principal avenida de acesso a creche municipal do município.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: AVENIDA ESPERANDO



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	INÍCIO LADO DIREITO DA AVENIDA
Coordenadas:	228250.88; 8434426.11
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO LADO ESQUERDO DA AVENIDA
Coordenadas:	228264.51; 8434426.02
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO DA AVENIDA
Coordenadas:	228265.73, 8434288.64
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS,DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO DA AVENIDA
Coordenadas:	228265.73, 8434288.64
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO DA AVENIDA
Coordenadas:	228279.42; 8434289.59
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO DA AVENIDA
Coordenadas:	228279.42; 8434289.59
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS

VIA: AVENIA ARY RIBEIRO VALADÃO



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	FINAL DA AVENIDA LADO DIREITO
Coordenadas:	228283.04; 8434143.34
Data:	02/02/2024

Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	FINAL DA AVENIDA LADO ESQUERDO
Coordenadas:	228295.67; 8434146.02
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, escola.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: RUA ABILIO DOMINGUES



Patologia:	IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	228309.92; 8435296.90
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA PARA O INCIO DA RUA
Coordenadas:	228333.66; 8435116.01
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	228333.66; 8435116.01
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS,DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228349.94; 8434961.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA FIM DA RUA
Coordenadas:	228349.94; 8434961.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228373.39; 8434770.37
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS

VIA: RUA ABILIO DOMINGUES



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA O FINAL DA RUA
Coordenadas:	228373.39; 8434770.37
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	227172.66; 8436073.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA LUIS GONZAGA



Patologia: PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: INÍCIO DA RUA

Coordenadas: 227968.19; 8434926.09

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: VISTA PARA INICIO DA RUA

Coordenadas: 227975.94; 8434855.66

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: VISTA PARA O FIM DA RUA

Coordenadas: 227975.94; 8434855.66

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: FINAL DA RUA

Coordenadas: 227988.18; 8434721.52

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data:

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, posto de saúde e comercios locais.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: RUA OLDEMAR BANDEIRA



Patologia:	TRINCAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	228275.66; 8434969.09
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA PARA O INCIO DA RUA
Coordenadas:	228299.22; 8434758.54
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDO, PANELAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	228299.22; 8434758.54
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS,DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228319.86; 8434580.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA FIM DA RUA
Coordenadas:	228319.86; 8434580.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228373.39; 8434770.37
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta início de deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Uma das principais avenida da cidade. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes, bancos, praças e turistas por se tratar da principal avenida turística da cidade.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO**VIA:** AV. ARY RIBEIRO VALADÃO / SETOR CENTRO

Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO LADO DIREITO DA AVENIDA
Coordenadas:	2227722.75; 8436037.20
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO LADO ESQUERDO DA AVENIDA
Coordenadas:	227723.89; 8436049.82
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA INÍCIO DA AVENIDA
Coordenadas:	227356.41 ,8436064.64
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	227356.41 ,8436064.64
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA INÍCIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228002.78; 8436032.18
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228002.78; 8436032.18
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS

VIA: AV. ARY RIBEIRO VALADÃO SETOR CENTRO



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228224.92; 8436016.23
Data:	02/02/2024




Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228224.92; 8436016.23
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, BURACO, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228225.51; 8436024.27
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228225.51; 8436024.27
Data:	02/02/2024

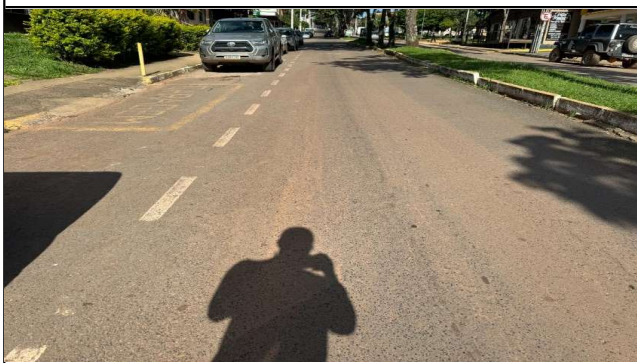

Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228528.75; 8435996.16
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228528.75; 8435996.16
Data:	02/02/2024

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS

VIA: AV. ARY RIBEIRO VALADÃO SETOR CENTRO



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228529.53; 8436006.92
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, TRINCA, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228529.53; 8436006.92
Data:	02/02/2024



Patologia:	ONDULAÇÃO, BURACO, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228866.41; 8435985.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228866.41; 8435985.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA INICIO DA AVENIDA
Coordenadas:	228865.51; 8435992.78
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - VISTA PARA FINAL DA AVENIDA
Coordenadas:	228865.51; 8435992.78
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO DIREITO - FINAL
Coordenadas:	229109.02; 8436160.85
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCA, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	LADO ESQUERDO - FINAL
Coordenadas:	229101.01; 8436168.75
Data:	02/02/2024



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA COLETO PAULINO



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	228380.27; 8436109.38
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228620.61; 8436085.72
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	228620.61; 8436085.72
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENODOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	228876.18;8436194.73
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via e turista, por se tratar de uma via de acesso para cachoeiras e G239.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA GUMERCINDO BARBOSA



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, PANELAS DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	229186.45; 8436272.04
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, PANELAS DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	229260.55; 8436400.41
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, PANELAS DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	229260.55; 8436400.41
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	229213.82; 8436584.20
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e turista.

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA ZOROZIMO BARBOSA



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	228582.34; 8435794.55
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA INICIO DA RUA
Coordenadas:	228588.72; 8435901.67
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA PARA O FIM DA RUA
Coordenadas:	228588.72; 8435901.67
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	228596.79; 8436081.20
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comercios e turista

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA JOAQUIM DE ALMEIDA



Patologia:	TRINCAS,PANELAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	228467.16 ; 8436016.83
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	TRINCAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	228483.67; 8436150.95
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			
JUSTIFICATIVA: A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comercios e turista			
MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS		VIA: RUA JOAQUIM COSTA	
			
Patologia:	PANELAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES	Patologia:	PANELAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA	Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	228859.40; 8435840.83	Coordenadas:	229047.90; 8435879.55
Data:	02/02/2024	Data:	02/02/2024
Patologia:		Patologia:	
Local:		Local:	
Coordenadas:		Coordenadas:	
Data:		Data:	
Patologia:		Patologia:	
Local:		Local:	
Coordenadas:		Coordenadas:	
Data:		Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via

MUNICÍPIO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

VIA: RUA ARCENIA FARIA



Patologia:	TRINCAS,PANELAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA RUA
Coordenadas:	228973.05; 8436010.19
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	



Patologia:	TRINCAS,PANELAS, REMENDO, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FINAL DA RUA
Coordenadas:	229047.90; 8435879.55
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, e comercios locais.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: RUA DOMINGOS FERREIRA



Patologia: IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO DA VIA

Coordenadas: 228424.73; 8434985.47

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA PARA O INICIO DA RUA

Coordenadas: 228270.13; 8434966.11

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDO, PANELAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA PARA O FIM DA RUA

Coordenadas: 228270.13; 8434966.11

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS

Local: VISTA PARA INICIO DA RUA

Coordenadas: 227976.83; 8434932.10

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, REMENODOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS

Local: VISTA PARA FIM DA RUA

Coordenadas: 227976.83; 8434932.10

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS

Local: VISTA PARA INICIO DA RUA

Coordenadas: 227830.94; 8434915.08

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via.

MUNICÍPIO: ALTO PARAISO DE GOIAS GO

VIA: RUA PREFEITO SALVIANO FERREIRA



Patologia:	PANELAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	228391.54; 8434587.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDO, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	FINAL DA VIA
Coordenadas:	228161.05; 8434561.25
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	