

QUADRO DE RUAS									
RUA / AVENIDA	INÍCIO	FINAL	BAIRRO	Coordenadas UTM		LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	CUSTO ESTIMADO
				INÍCIO	FIM				
RUA HOZANA ANTÔNIO DA SILVA (RUA 7)	RUA BARTA SIMON	RUA FERREIRA GOMES (RUA 10)	SETOR MATIAS	234101;8474362	234038;8474383	6,30	67,00	422,10	R\$ 11.877,89
RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)	AVENIDA TIRADENTES	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES (RUA 10)	SETOR MATIAS	234294;8474153	234022;8474292	6,90	305,00	2104,50	R\$ 59.220,63
RUA DAVID JOSÉ VIDAL (RUA 5)	AVENIDA TIRADENTES	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES (RUA 10)	SETOR MATIAS	234249;8474069	233981;8474201	6,90	299,00	2063,10	R\$ 58.055,63
RUA JOSÉ LEITE SOBRINHO (RUA 19)	RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)	AVENIDA ELIAS JORGE	SETOR MATIAS	234150;8474227	234060;8474052	6,90	197,00	1359,30	R\$ 38.250,70
AVENIDA TIRADENTES	AVENIDA ELIAS JORGE	RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)	SETOR MATIAS	234201;8473978	234294;8474153	6,80	198,00	1346,40	R\$ 37.887,70
AVENIDA ELIAS JORGE	RUA SEM SAÍDA	AVENIDA TIRADENTES	SETOR MATIAS	234742;8473700	234201;8473978	6,30	607,00	3824,10	R\$ 107.610,17
RUA ANTÔNIO RICO (RUA 16)	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA ELIAS JORGE	SETOR MATIAS	234449;8473425	234625;8473760	6,20	378,00	2343,60	R\$ 65.948,90
RUA DR. EUJÁCIO JORGE CHEIM	AVENIDA TIRADENTES	RUA MARIA CRISTINA	SETOR MATIAS	234066;8473720	233651;8473931	6,30	465,00	2929,50	R\$ 82.436,13
RUA DOM PEDRO I (RUA 8)	RUA JOÃO CALVINO (RUA 3)	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	SETOR MATIAS	233828;8473946	233744;8473776	6,10	190,00	1159,00	R\$ 32.614,26
RUA JOSÉ MAGALHÃES COSTA (RUA 9)	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	RUA JOÃO CALVINO (RUA 3)	SETOR MATIAS	233883;8473705	233970;8473875	6,00	191,00	1146,00	R\$ 32.248,44
RUA DO DENDE	AV. TIRADENTES	AVENIDA SILVINO FERREIRA	SETOR CENTRAL	233983;8473544	234162;8473336	6,20	277,00	1717,40	R\$ 48.327,64
RUA JOÃO GUILHERME MAGALHÃES	RUA DA SAUDE	RUA CRISTÃ	SETOR CENTRAL	233885;8473339	233943;8473489	6,20	165,00	1023,00	R\$ 28.787,22
RUA DA SAUDE	AVENIDA SILVINO FERREIRA	PRAÇA	SETOR CENTRAL	233944;8473296	233889;8473330	5,10	333,00	1698,30	R\$ 47.790,16
RUA DOS FERREIROS	RUA DA SAUDE	RUA PEDRO PINTO	SETOR CENTRAL	233935;8473272	233857;8473156	4,90	145,00	710,50	R\$ 19.993,47
RUA PEDRO PINTO	RUA DOS FERREIROS	RUA DA SAUDE	SETOR CENTRAL	233857;8473156	233977;8473214	4,10	141,00	578,10	R\$ 16.267,73

RUA JOAQUIM FREIRE DOS SANTOS	RUA DO ROSÁRIO	RUA DIREITA	SETOR CENTRAL	234126;8473194	234118;8473262	4,60	68,00	312,80	R\$ 8.802,19
RUA DO DENDÊ	AVENIDA SILVINO FERREIRA	RUA DIREITA	SETOR CENTRAL	234172;8473333	234180;8473279	4,90	55,00	269,50	R\$ 7.583,73
RUA CEL. J. BANDEIRA	RUA DO ROSÁRIO	RUA DIREITA	SETOR CENTRAL	234246;8473216	234237;8473282	6,80	67,00	455,60	R\$ 12.820,58
TRAVESSA SUCUPIRA	RUA DIREITA	AVENIDA SILVINO FERREIRA	SETOR CENTRAL	234254;8473289	234249;8473344	5,80	55,00	319,00	R\$ 8.976,66
RUA LOURENÇO C. FERREIRA	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	RUA DO DENDÊ	SETOR CENTRAL	234245;8473524	234139;8473380	5,60	182,00	1019,20	R\$ 28.680,29
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	LIMITE ASFALTO	AVENIDA TIRADENTES	SETOR MATIAS	233623;8473838	234021;8473634	6,30	447,00	2816,10	R\$ 79.245,05
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA TIRADENTES	LIMITE BLOQUETE	SETOR MATIAS	234023;8473633	234391;8473452	6,15	410,00	2521,50	R\$ 70.955,01
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	LIMITE BLOQUETE	AVENIDA SILVINO FERREIRA	SETOR MATIAS	234391;8473452	234522;8473381	6,90	149,00	1028,10	R\$ 28.930,73
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA SIVINO FERREIRA	SETOR MATIAS	234499;8473397	234492;8473379	6,30	19,00	119,70	R\$ 3.368,36
RUA DO TACHO DE OURO (201)	LIMITE BLOQUETE	FIM ASFALTO	MORRO ENCANTADO	234876;8473279	234888;8473195	6,10	85,00	518,50	R\$ 14.590,59
RUA DAS AROEIRAS (202)	GO-241	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	MORRO ENCANTADO	234936;8473404	234967;8473160	6,10	246,00	1500,60	R\$ 42.226,88
RUA DO PAU D' ÓLIO (203)	GO-241	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	MORRO ENCANTADO	235006;8473410	235034;8473167	6,30	244,00	1537,20	R\$ 43.256,81
RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	INICIO ASFALTO	RUA DO CERRADO (213)	MORRO ENCANTADO	234927;8473154	235406;8473208	6,30	481,00	3030,30	R\$ 85.272,64
RUA DOS IPÊS (204)	GO-241	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	MORRO ENCANTADO	235079;8473417	235107;8473177	6,20	241,00	1494,20	R\$ 42.046,79
RUA DOS CARVOEIROS (205)	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235184;8473186	235156;8473421	5,90	237,00	1398,30	R\$ 39.348,16
RUA DOS CARVOEIROS (205)	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	RUA SÃO LUCAS (212)	MORRO ENCANTADO	235184;8473186	235202;8473050	5,90	137,00	808,30	R\$ 22.745,56
RUA DAS IMBURANAS(206)	RUA SÃO LUCAS (212)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235274;8473063	235231;8473431	6,70	371,00	2485,70	R\$ 69.947,60

RUA SÃO JUDAS TADEU (236)	RUA DAS IMBURANAS(206)	RUA DO CERRADO (213)	MORRO ENCANTADO	235243;8473326	235389;8473345	7,20	147,00	1058,40	R\$ 29.783,38
RUA DAS PALMEIRAS (207)	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	RUA SÃO JUDAS TADEU (236)	MORRO ENCANTADO	235336;8473203	235318;8473333	7,30	131,00	956,30	R\$ 26.910,28
RUA DAS PALMEIRAS (207)	RUA SÃO LUCAS (212)	RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)	MORRO ENCANTADO	235348;8473083	235336;8473203	6,20	120,00	744,00	R\$ 20.936,16
RUA DO CERRADO (213)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	AVENIDA SÃO PAULO	MORRO ENCANTADO	235412;8473207	235523;8473049	5,90	193,00	1138,70	R\$ 32.043,02
RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	RUA DO CERRADO (213)	RUA DAS MARGARIDAS (214)	MORRO ENCANTADO	235406;8473208	235492;8473227	6,40	91,00	582,40	R\$ 16.388,74
RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	RUA DAS MARGARIDAS (214)	LRUA RIO SÃO FELIZ (225)	MORRO ENCANTADO	235492;8473227	235928;8473518	6,10	525,00	3202,50	R\$ 90.118,35
RUA SÃO JUDAS TADEU (236)	LRUA RIO SÃO FELIZ (225)	RUA DAS ROSAS (217)	MORRO ENCANTADO	235841;8473656	235525;8473446	6,10	379,00	2311,90	R\$ 65.056,87
RUA DAS ROSAS (217)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235618;8473312	235475;8473520	6,70	253,00	1695,10	R\$ 47.700,11
RUA RIO CLARO (219)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235679;8473352	235540;8473561	6,60	251,00	1656,60	R\$ 46.616,72
RUA DAS HORTÊNCIAS (220)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235743;8473395	235598;8473609	6,70	258,00	1728,60	R\$ 48.642,80
RUA RIO DAS ALMAS (221)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235806;8473438	235655;8473659	6,70	267,00	1788,90	R\$ 50.339,65
RUA DOS JASMIN'S (223)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235869;8473479	235714;8473710	6,70	278,00	1862,60	R\$ 52.413,56
RUA RIO SÃO FELIZ (225)	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)	GO-241	MORRO ENCANTADO	235928;8473518	235773;8473761	6,80	288,00	1958,40	R\$ 55.109,38
TOTAL							10.633,00	66.743,90	1.878.173,35

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA HOZANA ANTÔNIO DA SILVA (RUA 7)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		1,3 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	BARTA SIMON-RUA FERREIRA GOMES (RUA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS		2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,30		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234101;8474362-234038;8474383					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	67,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒	NÃO ☐	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO				
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO ☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE		
2.2	TRINCAS (%)	☐	0% ☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.3	PANELAS (%)	☐	0% ☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%		
2.4	REMENDOS (%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO ☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO		
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1 ☐	2	☐	3	☐	4	☐	5		
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO ☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE		
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO ☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE		
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO ☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE		
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)			3,5 (MÉDIA)				
1.2	TRECHO	ADENTES-RUA RAIMUNDO FERREIRA GON		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)			0,14				
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS			2				
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,90		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)			234294;8474153-234022;8474292				
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)			1.11	TIPO DE PAVIMENTO			ASFÁLTICO				
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO		1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO			ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAVID JOSÉ VIDAL (RUA 5)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	ADENTES-RUA RAIMUNDO FERREIRA GON		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,90		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234249;8474069-233981;8474201						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	299,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOSÉ LEITE SOBRINHO (RUA 19)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		4,2 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	SCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)-AVENIDA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS		2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,90		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234150;8474227-234060;8474052					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	197,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO			
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO		AVENIDA TIRADENTES		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		4,5 (MÉDIA)				
1.2	TRECHO		AS JORGE-RUA FRANCISCO NUNES BAND		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14				
1.3	BAIRRO		SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS		2				
1.4	LARGURA DA PISTA (m)		6,80		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234201;8473978-234294;8474153				
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)		198,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO				
1.6	CANTEIRO CENTRAL		☐	SIM ☒ NÃO ☐	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE		☐	SOLO ☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)		☐	0% ☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)		☐	0% ☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)		☐	0% ☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)		☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)		☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)		☐	0% ☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)		☒	0% ☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)		☐	0% ☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		☐	ÓTIMO ☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		☐	1 ☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		☐	ÓTIMO ☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		☐	ÓTIMO ☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		☐	ÓTIMO ☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AVENIDA ELIAS JORGE			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	6,8 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	RUA SEM SAÍDA-AVENIDA TIRADENTES			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,30			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234742;8473700-234201;8473978					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	607,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ANTÔNIO RICO (RUA 16)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)			2,7 (MÉDIA)				
1.2	TRECHO	O DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)-AVENIDA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)			0,14				
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS			2				
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)			234449;8473425-234625;8473760				
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	378,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO			ASFÁLTICO/PARALELEPIPEDO				
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO			ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DR. EUJÁCIO JORGE CHEIM		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		3,1 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	VENIDA TIRADENTES-RUA MARIA CRISTIN		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS		2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,30		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234066;8473720-233651;8473931					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	465,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO			
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOM PEDRO I (RUA 8)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	O (RUA 3)-RUA FRANCISCO DOMINGUES			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,10			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233828;8473946-233744;8473776					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	190,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOSÉ MAGALHÃES COSTA (RUA 9)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)-RUA JOÃO		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,00		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233883;8473705-233970;8473875						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	191,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DO DENDE			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,9 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	V. TIRADENTES-AVENIDA SILVINO FERREIRA			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,13					
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233983;8473544-234162;8473336					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	277,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOÃO GUILHERME MAGALHÃES		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	RUA DA SAUDADE-RUA CRISTÃ		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233885;8473339-233943;8473489						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	165,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DA SAUDE		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	AVENIDA SILVINO FERREIRA-PRAÇA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,12						
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,10		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233944;8473296-233889;8473330						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	333,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS FERREIROS			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,1 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	RUA DA SAUDADE-RUA PEDRO PINTO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,12					
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL			1.9	Nº DE FAIXAS	1					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,90			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233935;8473272-233857;8473156					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	145,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA PEDRO PINTO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	RUA DOS FERREIROS-RUA DA SAUDADE		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,12						
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS	1						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,10		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233857;8473156-233977;8473214						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	141,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOAQUIM FREIRE DOS SANTOS		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,1 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	RUA DO ROSÁRIO-RUA DIREITA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,13						
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,60		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234126;8473194-2344118;8473262						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	68,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO ☐	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DO DENDÊ			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,2 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	AVENIDA SILVINO FERREIRA-RUA DIREITA			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,12					
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,90			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234172;8473333-234180;8473279					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	55,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☐ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA CEL. J. BANDEIRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,5 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	RUA DO ROSÁRIO-RUA DIREITA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,13						
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,80		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234246;8473216-234237;8473282						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	67,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO										
1.1	NOME DO LOGRADOURO		TRAVESSA SUCUPIRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		1,2 (MÉDIA)		
1.2	TRECHO		RUA DIREITA-AVENIDA SILVINO FERREIRA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,12		
1.3	BAIRRO		SETOR CENTRAL		1.9	Nº DE FAIXAS		2		
1.4	LARGURA DA PISTA (m)		5,80		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234254;8473289-234249;8473344		
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)		55,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO		
1.6	CANTEIRO CENTRAL		☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO		
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE		☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS
2.2	TRINCAS (%)		☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%
2.3	PANELAS (%)		☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%
2.4	REMENDOS (%)		☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)		☒	0%	☒	25%	☒	50%	☒	75%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		☐	1	☐	2	☐	3	☒	4
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM
OBSERVAÇÕES:										

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO				
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA LOURENÇO C. FERREIRA	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,5 (MÉDIA)
1.2	TRECHO	ISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)-RUA	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,16
1.3	BAIRRO	SETOR CENTRAL	1.9	Nº DE FAIXAS	2
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,60	1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234245;8473524-234139;8473380
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	182,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE										
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	A FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RU)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	LIMITE ASFALTO-AVENIDA TIRADENTES		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,30		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	233623;8473838-234021;8473634						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	447,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO/PARALELEPIEDO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	A FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RU)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)			2,1 (MÉDIA)				
1.2	TRECHO	AVENIDA TIRADENTES-LIMITE BLOQUETE		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)			0,14				
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS		1.9	Nº DE FAIXAS			2				
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,15		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)			234023;8473633-234391;8473452				
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	410,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO			ASFÁLTICO/PARALELEPIPEDO				
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12		RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO			
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	A FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RU)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,6 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	VITE BLOQUETE-AVENIDA SILVINO FERREI			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	SETOR MATIAS			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,90			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234391;8473452-234522;8473381					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	149,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	PARALELEPIPEDO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☐ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☒	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES: Recomendamos o recapeamento desta via caso seja recapeado a rua nº 22 (RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)) de modo a manter continuidade em mes												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS AROEIRAS (202)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,1 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	1-RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,10			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	234936;8473404-234967;8473160					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	246,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO		RUA DO PAU D' ÓLIO (203)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		2,9 (MÉDIA)				
1.2	TRECHO		1-RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14				
1.3	BAIRRO		MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS		2				
1.4	LARGURA DA PISTA (m)		6,30		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		235006;8473410-235034;8473167				
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)		244,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO				
1.6	CANTEIRO CENTRAL		☐ SIM ☒ NÃO		1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE		☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)		☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)		☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)		☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)		☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)		☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)		☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	JA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (213)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		3,9 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	INICIO ASFALTO-RUA DO CERRADO (213)		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)		0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS		2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,30		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)		234927;8473154-235406;8473208					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	481,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		ENG. MURILLO			
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS IPÊS (204)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	4,3 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	1-RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235079;8473417-235107;8473177					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	241,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS CARVOEIRO (205)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,7 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	OSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)-G			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,90			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235184;8473186-235156;8473421					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	237,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS IMBURANAS(206)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,9 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	RUA SÃO LUCAS (212)-GO-241		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,70		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235274;8473063-235231;8473431						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	371,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SÃO JUDAS TADEU (236)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,9 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	DAS IMBURANAS(206)-RUA DO CERRADO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,20			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235243;8473326-235389;8473345					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	147,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS PALMEIRAS (207)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,9 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	HORA DO LIVRAMENTO (210)-RUA SÃO JUI			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,30			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	2353336;8473203-2353318;8473333					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	131,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS PALMEIRAS (207)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	AS (212)-RUA NOSSA SENHORA DO LIVRA		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,20		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235348;8473083-235336;8473203						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	120,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☒	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☒	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☒	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☒	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DO CERRADO (213)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,4 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	SA SENHORA D'ABADIA(237)-AVENIDA SÃ		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,90		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235412;8473207-235523;8473049						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	193,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	O CERRADO (213)-RUA DAS MARGARIDAS		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,40		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235406;8473208-235492;8473227						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	91,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SÃO JUDAS TADEU (236)			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,5 (MÉDIA)					
1.2	TRECHO	JA RIO SÃO FELIZ (225)-RUA DAS ROSAS (236)			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14					
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO			1.9	Nº DE FAIXAS	2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,10			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235841;8473656-235525;8473446					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	379,00			1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐ SIM ☒ NÃO			1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO					
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS ROSAS (217)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	2,9 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	JA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)-GO-2		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,70		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235618;8473312-235475;8473520						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	253,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA RIO CLARO (219)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,6 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	JA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)-GO-2		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,60		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235679;8473352-235540;8473561						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	251,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DAS HORTÊNCIAS (220)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	4,9 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	JA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)-GO-2		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,70		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235743;8473395-235598;8473609						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	258,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA RIO DAS ALMAS (221)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	5,1 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	JA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)-GO-2		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,70		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235806;8473438-235655;8473659						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	267,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DOS JASMINS (223)		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,9 (MÉDIA)						
1.2	TRECHO	JA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)-GO-2		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,14						
1.3	BAIRRO	MORRO ENCANTADO		1.9	Nº DE FAIXAS	2						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,70		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	235869;8473479-235714;8473710						
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	278,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	ASFÁLTICO						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM ☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ENG. MURILLO						
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☐	SOLO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☒	OUTROS	☐	NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%	
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia												



NOTA	COMPR (m)	LARGURA (m)	INICIAL	FINAL
RUA HOZANA ANTONIO (RUA 7)	6,3	6,3	RUA BARTASIMON	RUA FERREIRA GOMES (RUA 10)
RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)	205	6,3	AVENIDA TIRADENTES	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES (RUA 10)
RUA DAVID JOSE VIDAL (RUA 5)	299	6,3	AVENIDA TIRADENTES	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES (RUA 10)
RUA JOSE LEITE SOBRINHO (RUA 19)	197	6,3	RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)	AVENIDA ELIAS JORGE
AVENIDA TIRADENTES	198	6,3	AVENIDA ELIAS JORGE	RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)
AVENIDA ELIAS JORGE	507	6,3	RUA SEM SAIDA	AVENIDA TIRADENTES
RUA ANTONIO RICO (RUA 16)	378	6,2	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA ELIAS JORGE
RUA DR. EUACIO JORGE CHEIM	465	6,3	AVENIDA TIRADENTES	RUA MARIA CRISTINA
RUA DOM PEDRO I (RUA 8)	190	6,1	RUA JOAO CALVINO (RUA 3)	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)
RUA JOSE MAZALHAES COSTA (RUA 9)	191	6	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AV. TIRADENTES
RUA DO DENDÉ	277	6,2	RUA DA SAUDADE	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)
RUA JOAO GUILHERME MAGALHAES	165	6,2	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	RUA CRISTA
RUA LOURENCO LOPES DE SOUZA (RUA 1)	142	6,3	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA TIRADENTES
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	410	6,15	AVENIDA TIRADENTES	LIMITE BLOQUETE
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	149	6,9	LIMITE BLOQUETE	AVENIDA SILVINO FERREIRA


Legenda
VIAS PARA RECAPEAMENTO

1:5.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Horizontal UTM 23S
Fontes: LEVANTAMENTO
PROPI/IBGE / GOOGLE MAPS /
MAPA PREFEITURA



MAPA DE LOCALIZAÇÃO - VIAS PARA RECAPEAMENTO

RESP. TÉCNICO: Eng. Murilo Carvalho	CREA: 101924128 D-GO	ASSINATURA:	FOLHA: 01/04
ESCALA: 1:5.000	Nº PROJETO: 16/2024	MEDICÃO:	
DATA: 15/02/2024	DESENHO: Eng. Murilo Carvalho murilo.marco@hotmail.com	Nº PROCESSO:	REVISÃO: 00

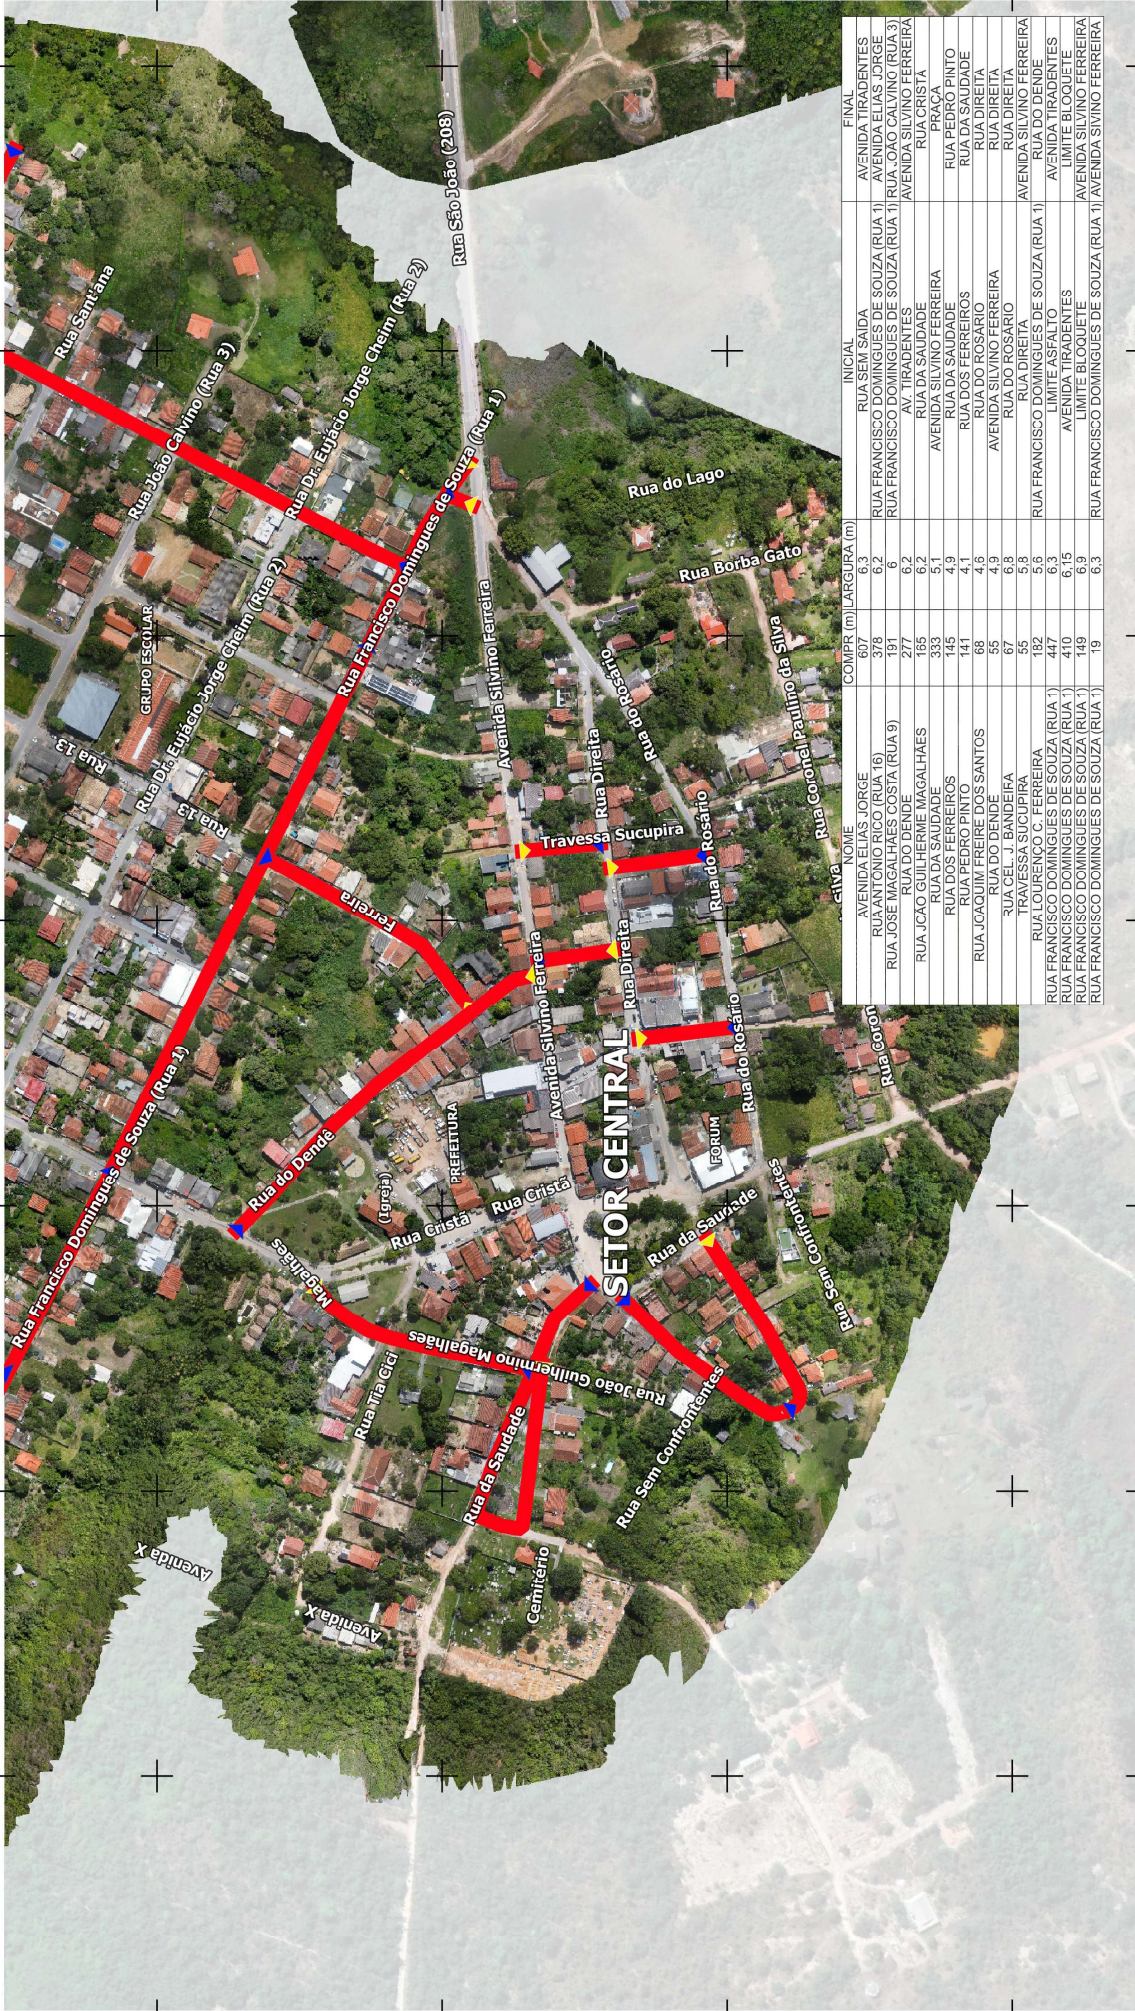

INICIAL	COMPR (m)	LARGURA (m)	NOME	FINAL
RUA SEM SAÍDA	607	6,3	AVENIDA ELIAS JORGE	AVENIDA TIRADENTES
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	378	6,2	RUA ANTONIO RICO (RUA 16)	AVENIDA ELIAS JORGE
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 3)	191	6	RUA JOSE MAGALHAES COSTA (RUA 9)	RUA JOAO CALVINO (RUA 3)
AV. TIRADENTES	277	6,2	RUA DO DENDE	AVENIDA SILVINO FERREIRA
RUA DA SAUDADE	165	6,2	RUA JOAO GUILHERME MAGALHAES	RUA CRISTA
AVENIDA SILVINO FERREIRA	333	5,1	RUA DA SAUDADE	PRACA
RUA DO ROSARIO	145	4,9	RUA DOS PEREIRAS	RUA PEDRO BENTO
RUA DO ROSARIO	145	4,9	RUA DO ROSARIO	RUA DA SAUDADE
AVENIDA SILVINO FERREIRA	68	4,6	RUA JOAQUIM FREIRE DOS SANTOS	RUA DIREITA
RUA DO ROSARIO	55	4,9	RUA DO DENDE	RUA DIREITA
RUA DO ROSARIO	67	6,3	RUA DEL J. BANDEIRA	RUA DIREITA
RUA DO ROSARIO	55	5,8	TRAVESSA SUCUPIRA	AVENIDA SILVINO FERREIRA
RUA DO ROSARIO	192	5,6	RUA LOURENCO C. FERREIRA	RUA DO DENDE
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	447	6,3	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA TIRADENTES
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	410	6,15	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	LIMITE BLOQUETE
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	149	6,3	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA SILVINO FERREIRA
RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	19	6,3	RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)	AVENIDA SILVINO FERREIRA

Legenda
VIAS PARA RECAPEAMENTO

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Horizontal UTM 23S
Fontes: LEVANTAMENTO
PRÓPIO/IBGE / GOOGLE MAPS /
MAPA PREFEITURA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



233600

234000

234400

234800

MAPA DE LOCALIZAÇÃO - VIAS PARA RECAPEAMENTO

RESP. TÉCNICO: Eng. Murillo Cavalho	CREA: 1019241128 D-GO	ASSINATURA:	FOLHA: 02/04
ESCALA: 1:3.750	Nº PROJETO: 16224	MEDIDAÇÃO:	
DATA: 15/02/2024	DESENHO: Eng. Murillo Cavalho	Nº PROCESSO:	REVISÃO:



Legenda

 VIAS PARA RECAPEAMENTO



1:8.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Horizontal UTM 23S
Fontes: LEVANTAMENTO
PROPIO/IBGE / GOOGLE MAPS /
MAPA PREFEITURA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



MAPA DE LOCALIZAÇÃO - VIAS PARA RECAPEAMENTO

RESP. TÉCNICO: Eng. Murillo Cavallho	CREA: 1019241128 D-GO	ASSINATURA:	FOLHA: 04/04
ESCALA: 1:8.000	Nº PROJETO: 16/224	MEDIDAÇÃO:	
DATA: 15/02/2024	DESENHO: Eng. Murillo Cavallho murillocavallho@gmail.com	Nº PROCESSO:	REVISÃO:
			00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Os beneficiados serão os moradores da via, turistas e moradores da zona rural visto que a via encontra-se na saída da zona urbana para a zona rural.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA HOZANA ANTÔNIO DA SILVA (RUA 7)



Patologia:	-
Local:	VISTA INÍCIO
Coordenadas:	234109.79,8474354.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS E PANELAS
Local:	MEIO
Coordenadas:	234075.67,8474371.74
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234042.14,8474380.12
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS
Local:	VISTO DO FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	234041.54,8474381.92
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via, turistas e moradores da zona rural visto que a via encontra-se na saída da zona urbana para a zona rural.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)



Patologia:	TRINCAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS, DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	234297.49,8474153.51
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234226.84,8474186.44
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234175.35,8474214.28
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADE LONGITUDINAIS
Local:	-
Coordenadas:	234195.11,8474204.70
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	-
Coordenadas:	234152.00,8474227.45
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	234112.49,8474247.81
Data:	02/02/2024


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO


VIA: RUA FRANCISCO NUNES BANDEIRA (RUA 6)



Patologia:	IRREGULARIDADES, ONDULAÇÃO, REMENDOS E PANELAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234058.00,8474275.35
Data:	02/02/2024




Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024




Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	234027.47,8474290.92
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via, turistas e moradores da zona rural visto que a via encontra-se na saída da zona urbana para a zona rural.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAVID JOSÉ VIDAL (RUA 5)



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	INÍCIO DA VIA- A DIREITA DA IMAGEM
Coordenadas:	234250.8,8474062.8
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234204.1,8474091.5
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234140.6,8474126.3
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234066.99,8474163.39
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234019.09,8474184.94
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	233986.76,8474199.31
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração alta sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via realiza a ligação do ginásio municipal e Praça da Bíblia com região norte do Setor Matias.

Serão beneficiado os moradores da via, moradores da região norte que utilizam a via para acesso, comerciantes diversos instalados na via, turistas e moradores da zona rural visto que a via encontra-se na saída da zona urbana para a zona rural.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA JOSÉ LEITE SOBRINHO (RUA 19)



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234152.6,8474222.7
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234134.6,8474191.5
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234115.5,8474158.0
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234102.3,8474136.4
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS E TRINCAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234084.95,8474096.34
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	234063.39,8474052.03
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração alta sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via principal do Setor Matias, realiza a ligação da região norte ao Centro.

Serão beneficiado os moradores da via, moradores da região norte que utilizam a via para acesso, comerciantes diversos instalados na via, turistas e moradores da zona rural visto que a via encontra-se na saída da zona urbana para a zona rural.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: AVENIDA TIRADENTES



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234199.77,8473975.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	-
Coordenadas:	234225.74,8474010.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	234231.23,8474035.77
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	234243.22,8474058.25
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	234269.69,8474109.19
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS E TRINCAS
Local:	VISTA DO FIM DA VIA
Coordenadas:	234290.67,8474138.65
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração alta sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via de acesso ao Hospital Municipal.

Serão beneficiado os moradores da via, utilizadores do Hospital Municipal e alguns comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: AVENIDA ELIAS JORGE



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INICIO DA VIA (RUA SEM SAÍDA)
Coordenadas:	234748.03,8473696.56
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234695.93,8473721.82
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234658.83,8473743.13
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234630.42,8473760.49
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, TRINCAS IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234560.95,8473792.07
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES
Local:	AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Coordenadas:	234492.67,8473830.74
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: AVENIDA ELIAS JORGE



Patologia:	TRINCAS E REMENDOS
Local:	AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Coordenadas:	234494.25,8473832.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, TRINCAS, PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234418.87,8473867.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, TRINCAS, PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234434.52,8473856.33
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234357.24,8473898.62
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234244.92,8473955.76
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234210.19,8473973.72
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração alta sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via de acesso ao Hospital Municipal e Escolas.

Serão beneficiado os moradores da via, utilizadores do Hospital Municipal e escolas e alguns comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA ANTÔNIO RICO (RUA 16)



Patologia:	LEVE IRREGULARIDADE E AFUNDAMENTO
Local:	INÍCIO DA VIA (TRECHO EM PARALELEPIPEDO)
Coordenadas:	234451.74,8473427.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	LEVE IRREGULARIDADE E AFUNDAMENTO
Local:	-
Coordenadas:	234471.35,8473473.93
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234483.51,8473498.97
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	-
Coordenadas:	234501.63,8473528.76
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234515.45,8473556.90
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234518.08,8473559.87
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA ANTÔNIO RICO (RUA 16)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234550.02,8473612.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANEAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234570.40,8473657.14
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANEAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234593.41,8473703.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANEAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES.
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	234610.10,8473735.45
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANEAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES.
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	234629.17,8473769.30
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via de acesso a diversas hospedagens e ao Setor Cavalcantinho/Loteamento Pino.

Serão beneficiado os moradores da via, moradores e turistas na Zona Oeste do município e alguns comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DR. EUJÁCIO JORGE CHEIM



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	234065.54,8473719.07
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234001.04,8473753.04
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234006.537,8473752.516
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233968.37,8473772.27
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	
Coordenadas:	233910.90,8473799.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES LONGITUDINAIS
Local:	
Coordenadas:	233783.08,8473863.57
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DR. EUJÁCIO JORGE CHEIM



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233797.00,8473857.73
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233770.06,8473868.66
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233702.41,8473902.78
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	233696.57,8473908.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	233661.85,8473926.88
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via e moradores e turistas no acesso a Zona Oeste do município.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOM PEDRO I (RUA 8)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233824.11,8473940.00
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233806.16,8473901.19
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233782.39,8473854.62
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233763.96,8473814.36
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233755.71,8473802.72
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	FIM DA VIA
Coordenadas:	233744.07,8473775.56
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via e moradores e turistas no acesso a Zona Oeste do município.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA JOSÉ MAGALHÃES COSTA (RUA 9)



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: INÍCIO

Coordenadas: 233883.28,8473701.34

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS E IRREGULARIDADES

Local: -

Coordenadas: 233902.69,8473746.94

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 233920.63,8473785.74

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS E IRREGULARIDADES

Local: MEIO OLHANDO PARA INÍCIO

Coordenadas: 233936.16,8473803.69

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, REMENDOS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 233967.20,8473870.63

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta início de deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Uma das principais vias da cidade, liga a o Centro a Zona Norte do Município.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e população em geral.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DO DENDE



Patologia:	TRINCAS
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	234010.52,8473513.65
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	234046.07,8473487.58
Data:	02/02/2024




Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234083.40,8473449.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	
Coordenadas:	234126.65,8473393.96
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	
Coordenadas:	234157.46,8473352.48
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Via possui equipamentos públicos como CAT, praça e polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil). Via realiza ligação a posto policial e cemitério. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e população que utiliza os equipamentos públicos.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA JOÃO GUILHERME MAGALHÃES



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233885.25,8473336.77
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	233895.95,8473393.69
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233905.79,8473423.65
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES.
Local:	-
Coordenadas:	233916.92,8473458.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233927.19,8473471.16
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	FIM
Coordenadas:	233946.45,8473493.42
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via possui equipamentos públicos como cemitério municipal, posto policial e praça.

Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e população que utiliza os equipamentos públicos.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DA SAUDADE



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233904.93,8473328.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	233874.37,8473342.86
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	233848.17,8473350.90
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	233801.53,8473369.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233776.71,8473361.01
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E TRINCAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	233827.49,8473338.50
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via no centro da cidade.
Serão beneficiado os moradores da via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOS FERREIROS



Patologia:	TRINCAS
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233937.60,8473279.92
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	233917.70,8473251.37
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233892.90,8473228.59
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233866.95,8473187.65
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	233852.53,8473166.89
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	233857.44,8473154.49
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via no centro da cidade.
Serão beneficiado os moradores da via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA PEDRO PINTO



Patologia:	
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233853.23,8473162.71
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	-
Coordenadas:	233868.39,8473148.00
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	233926.76,8473178.33
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233939.17,8473185.68
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	233979.61,8473215.56
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta leve deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via no centro da cidade, realiza a ligação de vias importantes.

Serão beneficiado os moradores da via, população em geral e comerciantes instalados na via.

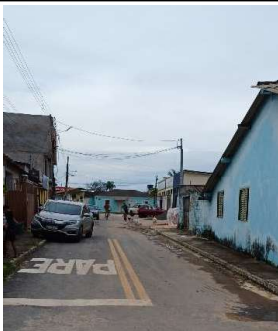MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO**VIA:** RUA JOAQUIM FREIRE DOS SANTOS

Patologia:	PANELAS, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234125.99,8473194.42
Data:	03/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via no centro da cidade, realiza a ligação de vias importantes.

Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO**VIA:** RUA DO DENDÊ**Patologia:** IRREGULARIDADE, DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E REMENDOS**Local:** VISTA DO INÍCIO**Coordenadas:** 234173.79,8473327.69**Data:** 02/02/2024**Patologia:** REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL**Local:** VISTA DO FIM**Coordenadas:** 234177.00,8473299.66**Data:** 02/02/2024**Patologia:** DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E REMENDOS**Local:** FIM PARA INÍCIO**Coordenadas:** 234179.30,8473276.68**Data:** 02/02/2024**Patologia:****Local:****Coordenadas:****Data:** 02/02/2024**Patologia:****Local:****Coordenadas:****Data:** 02/02/2024**Patologia:****Local:****Coordenadas:****Data:** 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via no centro da cidade, realiza a ligação de vias importantes.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA CEL. J. BANDEIRA



Patologia: PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM

Coordenadas: 234237.21,8473280.36

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: -

Coordenadas: 234243.64,8473266.11

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES

Local: -

Coordenadas: 234242.72,8473254.16

Data: 02/02/2024



Patologia: IRREGULARIDADES, PANELAS E REMENDOS

Local: -

Coordenadas: 234242.26,8473234.86

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E REMENDOS

Local: INÍCIO

Coordenadas: 234246.40,8473216.94

Data: 02/02/2024



Patologia: -

Local: -

Coordenadas: -

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via no centro da cidade, realiza a ligação de vias importantes.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: TRAVESSA SUCUPIRA



Patologia: PANELAS E REMENDOS

Local: MEIO

Coordenadas: 234254.21,8473333.67

Data: 02/02/2024



Patologia: IRREGULARIDADES, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA DO INÍCIO

Coordenadas: 234252.83,8473352.51

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 234254.21,8473302.42

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS

Local: -

Coordenadas: 234254.21,8473302.42

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via de acesso do Centro ao Setor Matias.

Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA LOURENÇO C. FERREIRA



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 234244.10,8473521.18

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: VISTA DO FIM

Coordenadas: 234244.10,8473521.18

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: -

Coordenadas: 234179.76,8473411.34

Data: 02/02/2024



Patologia: IRREGULARIDADES, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 234193.09,8473426.51

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, IRREGULARIDADES, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 234211.93,8473460.97

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local:

Coordenadas: 234208.26,8473458.68

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA LOURENÇO C. FERREIRA



Patologia:	IRREGULARIDADES, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	234233.07,8473498.20
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	234246.86,8473524.86
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Via de acesso a diversas hospedagens e ao Setor Cavalcantinho/Loteamento Pino.

Serão beneficiado os moradores da via, moradores e turistas na Zona Oeste do município e alguns comerciantes diversos instalados na via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	233626.00,8473835.45
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	233674.77,8473809.91
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	233722.96,8473786.69
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	233736.89,8473777.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, IRREGULARIDADES E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233768.82,8473761.72
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, IRREGULARIDADES E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233786.82,8473754.76
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	233871.58,8473710.05
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	233918.61,8473684.51
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, IRREGULARIDADES E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233942.41,8473681.60
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, IRREGULARIDADES E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	233978.41,8473654.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	234009.18,8473639.80
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Uma das principais vias da cidade, realiza a ligação do Centro ao Setor Matias. Serve de acesso a escolas, supermercados, farmácias e hotéis. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e toda a população que utiliza a via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	TRINCAS E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	234024.85,8473630.81
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	234053.30,8473618.03
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234052.21,8473618.76
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234094.01,8473596.70
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234189.22,8473548.51
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANELAS E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	234231.60,8473528.77
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, PANEAS, DESGASTE SUPERFICIAL E
Local:	-
Coordenadas:	234262.37,8473517.16
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, PANEAS, DESGASTE SUPERFICIAL E
Local:	-
Coordenadas:	234279.79,8473507.29
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, PANEAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234315.78,8473491.62
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANEAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234401.13,8473450.40
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, PANEAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234342.64,8473478.70
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS E PANEAS
Local:	FIM
Coordenadas:	234373.70,8473463.60
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

Recomendamos o recapeamento com camada sobre o pavimento existente, de modo a garantir continuidade com o pavimento do remanescente da via.

Uma das principais vias da cidade, realiza a ligação do Centro ao Setor Matias. Serve de acesso a escolas, supermercados, farmácias e hotéis. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e toda a população que utiliza a via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234390.10,8473454.46
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234432.48,8473432.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	234466.15,8473414.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	234485.89,8473403.95
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS E PANELAS
Local:	FIM DA VIA
Coordenadas:	234518.98,8473383.63
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

Recomendamos o recapeamento com camada sobre o pavimento existente, de modo a garantir continuidade com o pavimento do remanescente da via e conexões.

Uma das principais vias da cidade, realiza a ligação do Centro ao Setor Matias. Serve de acesso a escolas, supermercados, farmácias e hotéis. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes diversos instalados na via e toda a população que utiliza a via.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA FRANCISCO DOMINGUES DE SOUZA (RUA 1)



Patologia:	-
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234494.02,8473398.73
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	FIM DA VIA
Coordenadas:	234487.05,8473377.82
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DO TACHO DE OURO (201)



Patologia: REMENDOS E IRREGULARIDADES

Local: INÍCIO DA VIA

Coordenadas: 234878.44,8473281.14

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, PANELAS E IRREGULARIDADES

Local:

Coordenadas: 234877.96,8473260.16

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, PANELAS E IRREGULARIDADES

Local: -

Coordenadas: 234882.73,8473226.29

Data: 02/02/2024




Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL, TRINCAS, PANELAS E IRREGULARIDADES

Local: FIM DA VIA

Coordenadas: 234892.27,8473196.24

Data: 02/02/2024




Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS AROEIRAS (202)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO DA VIA
Coordenadas:	234933.77,8473403.72
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234939.02,8473371.77
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234949.99,8473318.82
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234955.71,8473273.04
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234961.91,8473219.14
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234967.63,8473171.92
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DO PAU D' ÓLIO (203)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E TRINCAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235005.79,8473409.93
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235010.08,8473376.54
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235016.29,8473336.47
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235024.39,8473274.47
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235022.49,8473253.00
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235031.07,8473205.78
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DO PAU D' ÓLIO (203)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	VISTA DO FIM
Coordenadas:	235034.89,8473183.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	235037.75,8473172.40
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via liga parte oeste do Setor Morro Encantado com os principais equipamentos públicos do Setor Morro Encantado.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)



Patologia:	-
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	234915.17,8473152.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	234959.05,8473156.18
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235002.93,8473162.38
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235030.59,8473169.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235063.51,8473171.44
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235170.82,8473180.98
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (210)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235216.14,8473187.66
Data:	02/02/2024




Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235327.75,8473200.54
Data:	02/02/2024




Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	FIM DA VIA
Coordenadas:	235364.95,8473205.78
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS, PANELAS E IRREGULARIDADES
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	235409.31,8473207.21
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOS IPÊS (204)



Patologia: TRINCAS, PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INICIO

Coordenadas: 235105.97,8473179.96

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235101.88,8473220.83

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235096.43,8473263.06

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235089.62,8473317.55

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: -

Coordenadas: 235085.53,8473350.24

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA DO INICIO

Coordenadas: 235084.85,8473396.56

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOS CARVOEIROS (205)



Patologia: IRREGULARIDADES

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235155.01,8473421.08

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235161.14,8473389.75

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, REMENDOS, PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235167.95,8473329.13

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235174.76,8473268.51

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM DA VIA

Coordenadas: 235182.93,8473216.06

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235182.93,8473188.13

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil. Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOS CARVOEIROS (205)



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235183.82,8473186.58
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235191.45,8473165.60
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235193.36,8473129.83
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235198.13,8473092.62
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235199.56,8473072.59
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	FIM VOLTA
Coordenadas:	235205.76,8473052.08
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS IMBURANAS(206)



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	235277.31,8473059.23
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235271.11,8473095.96
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235268.72,8473129.35
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235254.41,8473202.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235253.93,8473258.13
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235240.10,8473338.74
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS IMBURANAS(206)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	235230.09,8473425.55
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA SÃO JUDAS TADEU (236)



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO

Coordenadas: 235244.12,8473323.83

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: MEIO

Coordenadas: 235321.78,8473331.52

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235394.06,8473342.29

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS PALMEIRAS (207)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA DO INÍCIO
Coordenadas:	235334.47,8473213.88
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235329.09,8473253.86
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235324.47,8473293.46
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	VISTA A PARTIR DO FIM
Coordenadas:	235319.09,8473329.98
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024



Patologia:	
Local:	
Coordenadas:	
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO VIA: RUA DAS PALMEIRAS (207)



Patologia: TRINCAS, PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO

Coordenadas: 235348.31,8473078.54

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235347.16,8473103.15

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235346.39,8473120.45

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235344.47,8473140.83

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235339.47,8473197.73

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via serve de ligação para Escola Municipal Morro encantado e Unidade Básica de Saúde.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DO CERRADO (213)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235416.75,8473201.57
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235433.66,8473173.12
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235462.88,8473140.06
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235489.03,8473100.84
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235500.56,8473080.08
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, E PANELAS
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	235527.47,8473051.63
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via serve de ligação para Unidade Básica de Saúde e praça pública.
Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes instalados na via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO

Coordenadas: 235408.29,8473205.42

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local:

Coordenadas: 235445.96,8473208.49

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local:

Coordenadas: 235480.57,8473217.72

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235497.48,8473225.41

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Principal via do Setor Morro Encantado.
Serão beneficiado os moradores da via, muitos comerciantes e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235493.64,8473228.49
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	
Coordenadas:	235536.88,8473253.78
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235559.00,8473269.24
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS
Local:	
Coordenadas:	235575.71,8473285.69
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	235603.58,8473308.75
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235653.18,8473341.24
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA(237)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235671.44,8473346.62
Data:	02/02/2024



Patologia:	REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235699.12,8473371.23
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235796.78,8473432.94
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235862.33,8473473.69
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235923.27,8473514.44
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E REMENDOS
Local:	FIM PARA INICIO
Coordenadas:	235934.22,8473520.21
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.

Uma das principais vias do Setor Morro Encantado.

Serão beneficiado os moradores da via, comerciantes e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA SÃO JUDAS TADEU (236)



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235838.88,8473658.23
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235811.00,8473635.93
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235762.18,8473605.95
Data:	02/02/2024



Patologia:	IRREGULARIDADES, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235740.07,8473590.76
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235717.00,8473575.96
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL, PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235663.75,8473540.78
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA SÃO JUDAS TADEU (236)



Patologia:	TRINCAS, PANELAS E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235638.19,8473522.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235613.00,8473506.95
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235585.32,8473487.34
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, IRREGULARIDADES E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235570.90,8473476.00
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235536.69,8473454.47
Data:	02/02/2024



Patologia:	TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS
Local:	FIM PARA INÍCIO
Coordenadas:	235518.42,8473443.70
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS ROSAS (217)



Patologia: PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO

Coordenadas: 235619.73,8473308.37

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235594.36,8473344.51

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235569.94,8473381.03

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235535.92,8473435.24

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235509.01,8473470.42

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235474.02,8473520.79

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA RIO CLARO (219)



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235680.48,8473349.32
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS
Local:	-
Coordenadas:	235666.44,8473375.07
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS
Local:	-
Coordenadas:	235641.45,8473409.48
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235612.43,8473454.85
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	235594.74,8473482.92
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235562.06,8473530.01
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DAS HORTÊNCIAS (220)



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235677.02,8473356.43

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235656.83,8473388.34

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235613.77,8473449.85

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL, REMENDOS E PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235596.86,8473482.53

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235568.41,8473519.44

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235541.49,8473555.97

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA RIO DAS ALMAS (221)



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: INÍCIO

Coordenadas: 235810.81,8473430.63

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235783.90,8473475.23

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235743.91,8473529.05

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235724.31,8473564.04

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: -

Coordenadas: 235715.08,8473568.65

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, DESGASTE SUPERFICIAL E TRINCAS

Local: -

Coordenadas: 235676.73,8473630.26

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA DOS JASMINS (223)



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA DO INÍCIO

Coordenadas: 235867.04,8473481.86

Data: 02/02/2024



Patologia: DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235819.75,8473557.60

Data: 02/02/2024



Patologia: PANELAS

Local: -

Coordenadas: 235771.69,8473622.96

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235754.77,8473652.95

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235744.39,8473669.09

Data: 02/02/2024



Patologia: TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: VISTA DO FIM

Coordenadas: 235715.94,8473712.54

Data: 02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

JUSTIFICATIVA:

A via apresenta deterioração elevada sendo necessário recapeamento para garantir maior vida útil.
Via de acesso para praça pública.
Serão beneficiado os moradores da via e população que utiliza o acesso.

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA RIO SÃO FELIZ (225)



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	INÍCIO
Coordenadas:	235928.55,8473520.31
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, REMENDOS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235910.87,8473549.14
Data:	02/02/2024



Patologia:	DESGASTE SUPERFICIAL E REMENDOS
Local:	-
Coordenadas:	235878.96,8473596.05
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS, TRINCAS, DESGASTE SUPERFICIAL E IRREGULARIDADES
Local:	-
Coordenadas:	235852.81,8473641.41
Data:	02/02/2024



Patologia:	-
Local:	-
Coordenadas:	235849.74,8473649.49
Data:	02/02/2024



Patologia:	PANELAS E DESGASTE SUPERFICIAL
Local:	-
Coordenadas:	235840.90,8473661.79
Data:	02/02/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: CAVALCANTE-GO

VIA: RUA RIO SÃO FELIZ (225)



Patologia: REMENDOS (SARJETA) E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: -

Coordenadas: 235816.29,8473698.70

Data: 02/02/2024




Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia: REMENDOS, TRINCAS E DESGASTE SUPERFICIAL

Local: FIM PARA INÍCIO

Coordenadas: 235771.69,8473762.52

Data: 02/02/2024




Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024



Patologia:

Local:

Coordenadas:

Data: 02/02/2024