

QUADRO DE RUAS

RUA / AVENIDA	INÍCIO	FINAL	BAIRRO	Coordenadas UTM		LARGURA (m) CAIXA DA RUA	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	CUSTO ESTIMADO
				INÍCIO	FIM				
RUA SANTA BARBARA	RUA SANTA BARBARA	RUA 7 DE SETEMBRO	SETOR AEROPORTO	S 15° 51' 13", W 48° 57' 6"	S 15° 51' 13", W 48° 57' 5"	4,80	93,80	450,24	R\$ 12.669,75
RUA TRAV. STA. BARBARA	RUA SANTA BARBARA	RUA 7 DE SETEMBRO	SETOR AEROPORTO	S 15° 51' 13", W 48° 57' 5"	S 15° 51' 12", W 48° 57' 4"	6,00	64,50	387,00	R\$ 10.890,18
RUA ASDRUBAL JAIME	RUA ZEZINHO AUGUSTO	RUA SEBASTIÃO BASÍLIO	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 10", W 48° 57' 1"	S 15° 51' 13", W 48° 56' 55"	6,70	170,40	1141,68	R\$ 32.126,88
RUA SEBASTIÃO BASÍLIO	RUA SEBASTIÃO CURADO	RUA TEODOMIRO DA VEIGA	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 14", W 48° 56' 56"	S 15° 51' 11", W 48° 56' 55"	6,80	103,10	701,08	R\$ 19.728,39
RUA TEODOMIRO DA VEIGA	RUA SEBASTIÃO BASÍLIO	RUA DES. CURADO FLEURI	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 11", W 48° 56' 54"	S 15° 51' 13", W 48° 56' 57"	6,60	245,60	1620,96	R\$ 45.613,81
RUA JOAQUIM AUGUSTO	RUA SEBASTIÃO CURADO	AV. PREF. LUIZ GONZAGA	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 14", W 48° 56' 52"	S 15° 51' 7", W 48° 56' 51"	7,00	243,20	1702,40	R\$ 47.905,54
RUA JOSÉ ALEXO	RUA JOAQUIM AUGUSTO	RUA DES. CURADO FLEURI	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 15", W 48° 56' 47"	S 15° 51' 13", W 48° 56' 52"	7,10	162,80	1155,88	R\$ 32.526,46
RUA JOAO DA VEIGA	RUA DO SUL	RUA J. BASÍLIO	VILA JOSÉ AIRES	S 15° 51' 9", W 48° 56' 49"	S 15° 51' 18", W 48° 56' 52"	7,10	258,50	1835,35	R\$ 51.646,75
RUA DO SUL	RUA 3	RUA 1	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 17", W 48° 56' 55"	S 15° 51' 20", W 48° 56' 44"	6,10	365,50	2229,55	R\$ 62.739,54
BECO DA SANEAGO	SANEAGO	RUA SEBASTIÃO CURADO	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 18", W 48° 56' 41"	S 15° 51' 20", W 48° 56' 42"	4,50	62,80	282,60	R\$ 7.952,36
RUA 1	RUA BERNADINHO LOBO	RUA DONA JOANA JAIME	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 21", W 48° 56' 44"	S 15° 51' 16", W 48° 56' 41"	6,2	196	1215,20	R\$ 34.195,73
RUA 2	RUA DO SUL	RUA SEBASTIÃO CURADO	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 17", W 48° 56' 44"	S 15° 51' 20", W 48° 56' 45"	5	82	410,00	R\$ 11.537,40
RUA 3	RUA DO SUL	RUA SEBASTIÃO CURADO	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 17", W 48° 56' 46"	S 15° 51' 20", W 48° 56' 47"	5,7	91,5	521,55	R\$ 14.676,42
RUA 4	RUA DO SUL	RUA SEBASTIÃO CURADO	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 18", W 48° 56' 48"	S 15° 51' 16", W 48° 56' 47"	5,4	67	361,80	R\$ 10.181,05
RUA 5	RUA DO SUL	RUA SEBASTIÃO CURADO	VILA JOÃO FIGUEREDO	S 15° 51' 19", W 48° 56' 50"	S 15° 51' 16", W 48° 56' 49"	6,1	98,5	600,85	R\$ 16.907,92
RUA SANTO ANTÔNIO	RUA BOM DESPACHO	RUA BERNADINHO LOBO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II	S 15° 51' 20", W 48° 56' 46"	S 15° 51' 22", W 48° 56' 53"	6,2	312	1934,40	R\$ 54.434,02
RUA ARAGUARI	RUA SANTO ANTÔNIO	RUA ARAUJO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II	S 15° 51' 22", W 48° 56' 46"	S 15° 51' 20", W 48° 56' 52"	6,7	200	1340,00	R\$ 37.707,60
RUA BOM DESPACHO	RUA 3	RUA ARAUJO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II	S 15° 51' 22", W 48° 56' 54"	S 15° 51' 24", W 48° 56' 47"	7,5	221,2	1659,00	R\$ 46.684,26
RUA PARÁ	RUA 3	SEM SAÍDA	RESIDENCIAL MORRO SANTA BARBARA	S 15° 51' 32", W 48° 56' 54"	S 15° 51' 32", W 48° 57' 2"	7	250,5	1753,50	R\$ 49.343,49
RUA N. SENHORA DO ROSARIO	ANEL VIARIO	RUA DONA JOÃNA JAIME	JARDIM SANTA BARBARA	S 15° 51' 36", W 48° 56' 43"	S 15° 51' 19", W 48° 56' 36"	7,1	605,1	4296,21	R\$ 120.895,35
RUA SÃO FRANCISCO	AVENIDA SANTA BARBARA	RUA SANTA RITA	JARDIM SANTA BARBARA	S 15° 51' 23", W 48° 56' 42"	S 15° 51' 29", W 48° 56' 35"	5,5	238,1	1309,55	R\$ 36.850,74
RUA SERRA	RUA N. SENHORA DO ROSARIO	RUA SANTA RITA	VILA SANTA BARBARA	S 15° 51' 23", W 48° 56' 37"	S 15° 51' 26", W 48° 56' 38"	5,5	148,5	816,75	R\$ 22.983,35
RUA SEBASTIÃO SIQUEIRA	RUA SEBASTIÃO CURADO	AV. MEIA LUA	VILA SANTA BARBARA	S 15° 51' 12", W 48° 56' 27"	S 15° 51' 23", W 48° 56' 34"	5,1	88,7	452,37	R\$ 12.729,69
RUA SANTA RITA	RUA SEBASTIÃO CURADO	RUA NENEM DA LIMA	VILA SANTA BARBARA	S 15° 51' 20", W 48° 56' 33"	S 15° 51' 17", W 48° 56' 31"	5,7	318,4	1814,88	R\$ 51.070,72
RUA 1	RUA DONA JOÃNA JAIME	AV. BRASÍLIA	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 17", W 48° 56' 37"	S 15° 51' 14", W 48° 56' 39"	5,9	93,5	551,65	R\$ 30.224,05
RUA 2	RUA DONA JOÃNA JAIME	AV. BRASÍLIA	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 16", W 48° 56' 32"	S 15° 51' 18", W 48° 56' 33"	6	68,4	410,40	R\$ 15.523,43
AV. SANTA BARBARA	RUA DONA JOÃNA JAIME	AV. MEIA LUA	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 16", W 48° 56' 40"	S 15° 51' 8", W 48° 56' 36"	7	384,8	2693,60	R\$ 75.797,90
AV. BRASILIA	RUA DES. CURADO FLEURI	RUA SANTA RITA	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 16", W 48° 56' 32"	S 15° 51' 11", W 48° 56' 45"	7,2	452,7	3259,44	R\$ 91.720,64
RUA HILARIO DE AMORIM	RUA DES. CURADO FLEURI	AV. SANTA BARBARA	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 11", W 48° 56' 39"	S 15° 51' 9", W 48° 56' 45"	6,7	196,3	1315,21	R\$ 37.010,01
RUA GENERAL EUGENIO	AV. SANTA BARBARA	RUA SEBASTIÃO AIRES	JARDIM PIRINEUS	S 15° 51' 12", W 48° 56' 35"	S 15° 51' 13", W 48° 56' 30"	6,5	225,8	1467,70	R\$ 41.301,08
RUA SÃO PAULO	RUA BOA VISTA	RUA MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"	S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"	8	94,8	758,40	R\$ 21.341,38
RUA MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	RUA MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	JOSÉ HERMANO DA CONCEIÇÃO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 22", W 48° 57' 26"	S 15° 51' 26", W 48° 57' 29"	7,1	259,8	1844,58	R\$ 51.906,48
RUA VIRGILIO ARAUJO DE GODINHO	RUA MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	RUA MINAS GERAIS	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 24", W 48° 57' 26"	S 15° 51' 25", W 48° 57' 18"	6,6	204,6	1350,36	R\$ 37.999,13
RUA MINAS GERAIS	RUA BARU	RUA MINAS GERAIS	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 29", W 48° 57' 17"	S 15° 51' 22", W 48° 57' 18"	6,6	90,8	599,28	R\$ 16.863,74
RUA JOSÉ FERREIRA	RUA LUIZ DA ABADIA	RUA VIRGILIO ARAUJO DE GODINHO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 29", W 48° 57' 21"	S 15° 51' 23", W 48° 57' 24"	6,8	182,2	1238,96	R\$ 34.864,33
RUA GOIÁS	RUA JOSÉ FERREIRA	RUA VIRGILIO ARAUJO DE GODINHO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 27", W 48° 57' 22"	S 15° 51' 25", W 48° 57' 19"	7,5	79,9	599,25	R\$ 16.862,90
ESTACIONAMENTO CIMITARIO	RUA SÃO PAULO	RUA SÃO PAULO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I	S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"	S 15° 51' 21", W 48° 57' 28"	26	58	1508,00	R\$ 42.435,12
			TOTALS:				7.217,00	48.663,69	R\$ 1.369.396,24

ELIZEU ARRUDA Assinado de forma digital
por ELIZEU ARRUDA

OLIVEIRA:073399 OLIVEIRA:07339956166

Dados: 2024.03.11 14:44:54

-03'00"

56166

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA														
1		IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SANTA BARBARA			1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)			1,5					
1.2	TRECHO				1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)			0,15					
1.3	BAIRRO	SETOR AEROPORTO			1.9	Nº DE FAIXAS			2					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,8			1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)			S 15° 51' 13", W 43° 57' 6"; S 15° 51' 15", W 48° 57' 5"					
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	93,8			1.11	TIPO DE PAVIMENTO			CBUQ					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO			ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA				
2		SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE			
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%			
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%			
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PESSIMO			
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5			
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE			
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE			
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE			
OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.														
As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Terminologia														

Assinado de forma digital
por ELIZEU ARRUDA
OLIVEIRA:07339
956166
Dados: 2024.03.12
15:07:12 -03'00'

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA TRAVESSA STA. BARBARA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	SETOR AEROPORTO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 13" , W 48°57' 5";S 15° 51' 12" , W 48°57' 4"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	64,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☒	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ASDUBRAL JAIME		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,8			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 10", W 48° 57' 1"; S 15° 51' 13", W 48° 56' 55"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	170,4		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☐	SIM	☐	NÃO	1.12 RESPONSÁVEL PELO CADASTRO ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SEBASTIÃO BASÍLIO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,8			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,8		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 14", W 48° 56' 56"; S 15° 51' 11", W 48° 56' 55"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	103,1		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA			

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA TEODOMIRO DA VEIGA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,6		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 11", W 48° 56' 54"; S 15° 51' 13", W 48° 56' 57"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	245,6		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOAQUIM AUGUSTO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 14", W 48°56' 52"; S 15° 51' 7", W 48°56' 51"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	243,2		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOSÉ ALEIXO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 15", W 48° 56' 47"/S 15° 51' 13", W 48° 56' 52"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	162,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOÃO DA VEIGA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOSÉ AIRES		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 9", W 48° 56' 49"; S 15° 51' 18", W 48° 56' 52"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	258,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	BECO DA SANEAGO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,2			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	4,5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 18", W 48°56' 41";S 15° 51' 20", W 48°56' 42"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	62,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☐	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 1		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,2		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 21", W 48°56' 44";S 15° 51' 16", W 48°56' 41"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	196		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 2		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 17", W 48°56' 44";S 15° 51' 20", W 48°56' 45"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	82		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 3		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 17", W 48° 56' 46"; S 15° 51' 20", W 48° 56' 47"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	91,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 4		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,4		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 18", W 48° 56' 48"; S 15° 51' 16", W 48° 56' 47"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	67		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE														
2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE		
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO		
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5		
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE		
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE		
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE		

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 5		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 19", W 48°56' 50";S 15° 51' 16", W 48°56' 49"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	98,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SANTO ANTÔNIO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,2		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 20", W 48° 56' 46"; S 15° 51' 22", W 48° 56' 53"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	312		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE														
2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE		
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%		
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO		
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5		
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE		
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE		
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE		

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA ARAGUARI		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 22", W 48°56' 46";S 15° 51' 20", W 48°56' 52"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	200		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA BOM DESPACHO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA II		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 22", W 48° 56' 54"; S 15° 51' 24", W 48° 56' 47"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	221,2		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA PARÁ		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL MORRO SNT. BARBARA		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 32", W 48°56' 54"; S 15° 51' 32", W 48°57' 2"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	250,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA N. SNH. DO ROSARIO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM SANTA BARBARA		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 36", W 48° 56' 43"; S 15° 51' 19", W 48° 56' 36"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	605,1		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 4		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM SANTA BARBARA		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 23", W 48° 56' 42"; S 15° 51' 29", W 48° 56' 35"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	238,1		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☐	25%	☒	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

As terminologias utilizadas para os tipos de defeitos apresentados pelo pavimento foram extraídas da Norma DNIT 005/2003-TER - Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos -

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SERRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,8			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA SANTA BÁRBAR		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 23", W 48° 56' 37"/ S 15° 51' 23", W 48° 56' 34"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	88,7		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA	

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA SANTA BÁRBARA		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 12", W 48°56' 27"/:S 15° 51' 22", W 48°56' 29"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	318,4		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SANTA RITA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA SANTA BÁRBARA		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,8		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 20", W 48° 56' 33"; S 15° 51' 17", W 48° 56' 31"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	137,7		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA	

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 1		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	5,9		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 17", W 48° 56' 37"; S 15° 51' 14", W 48° 56' 39"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	93,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA 2		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 16", W 48° 56' 32"; S 15° 51' 18", W 48° 56' 33"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	68,4		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA	

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AVENIDA SANTA BÁRBARA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,2			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 16", W 48°56' 40"; S 15° 51' 8", W 48°56' 36"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	384,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☒	2	☐	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	AV. BRASILIA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,2		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 16", W 48°56' 32";S 15° 51' 11", W 48°56' 45"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	452,7		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA	

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA HILARIO DE AMORIM		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,7		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 9", W 48°56' 45";S 15° 51' 9", W 48°56' 45"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	196,3		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA			

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA GENERAL EUGENIO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	JARDIM PIRINEUS		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 12", W 48°56' 35";S 15° 51' 13", W 48°56' 30"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	225,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☒	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA SÃO PAULO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	8		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"; S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	94,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA MANOEL GOMES DE OLIVEIRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 24", W 48° 57' 26"; S 15° 51' 26", W 48° 57' 29"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	259,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☒	3	☐	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA VIGILIO ARAUJO DE GODINHO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,6		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 22", W 48° 57' 26"; S 15° 51' 25", W 48° 57' 18"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	204,6		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA MINAS GERAIS		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,6		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 29", W 48° 57' 17"; S 15° 51' 22", W 48° 57' 18"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	90,8		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA JOSÉ FERREIRA		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,8		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 29", W 48° 57' 21"; S 15° 51' 23", W 48° 57' 24"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	182,2		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA GOIÁS		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	7,5		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 27", W 48° 57' 22"; S 15° 51' 25", W 48° 57' 19"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	79,9		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒	☐	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	☐	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☒	RUIM	☐	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	ESTACIONAMENTO CIMITERIO		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	RESIDENCIAL ESTRELA DÁLVA I		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	26		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 21", W 48° 57' 29"; S 15° 51' 21", W 48° 57' 28"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	58		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	☒ SIM	☒ NÃO	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA		

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE

2.1	MATERIAL DE BASE	☒		MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐		0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒		0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐		1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐		ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.

FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO									
1.1	NOME DO LOGRADOURO	RUA DO SUL		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	1,5			
1.2	TRECHO			1.8	ALTURA DO MEIO FIO (cm)	0,15			
1.3	BAIRRO	VILA JOÃO FIGUEREDO		1.9	Nº DE FAIXAS	2			
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	6,1		1.10	COORDENADAS (INÍCIO E FIM)	S 15° 51' 17", W 48° 56' 55"; S 15° 51' 20", W 48° 56' 44"			
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	365,5		1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ			
1.6	CANTEIRO CENTRAL	☐	SIM	☒	NÃO	ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA			

2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	☒	MINÉRIO	☐	B. CORRID.	☐	RECIC.	☐	OUTROS	☐	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.3	PANELAS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.4	REMENDOS (%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.7	EXSUDAÇÃO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL(%)	☐	0%	☒	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.9	ESCORREGAMENTO(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV.(%)	☒	0%	☐	25%	☐	50%	☐	75%	☐	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☒	REGULAR	☐	RUIM	☐	PESSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	☐	1	☐	2	☐	3	☒	4	☐	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	☐	ÓTIMO	☐	BOM	☐	REGULAR	☐	RUIM	☒	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES: Função da via: via local; Justificativa: via encontra degradada com alto índice de reparos gerando grande custo para manutenção.



LEGENDA DE COR	
COR	SERVIÇO
	RECAPEAMENTO COM CBUQ



RELATORIO FOTOGRAFICO



PATOLOGIA: Panelas, remendos e trincas.

LOCAL: Rua Sta. Barbara


S 15° 51' 13", W 48° 57' 6"



PATOLOGIA: Panelas, remendos e trincas.

LOCAL: Rua Sta. Barbara

S 15° 51' 15", W 48° 57' 5"

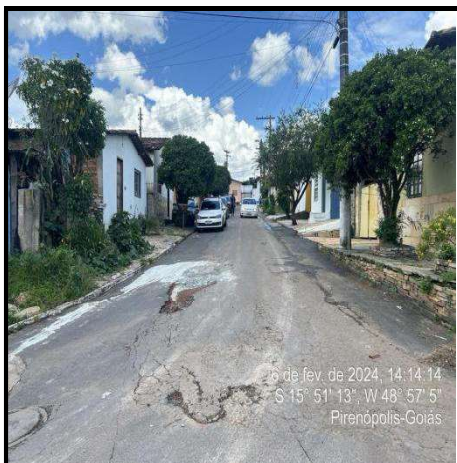

PATOLOGIA: Panelas, remendos e trincas.

LOCAL: Travessa Sta. Bárbara


S 15° 51' 13", W 48° 57' 5"



PATOLOGIA: Panelas, remendos e trincas.

LOCAL: Travessa Sta. Bárbara


S 15° 51' 12", W 48° 57' 4"

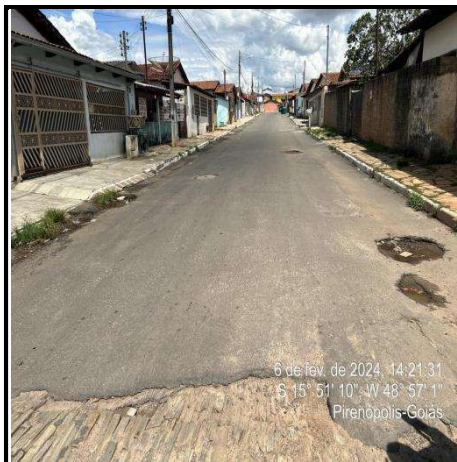

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Asdrubal Jaime


S 15° 51' 10'', W 48°57' 1''

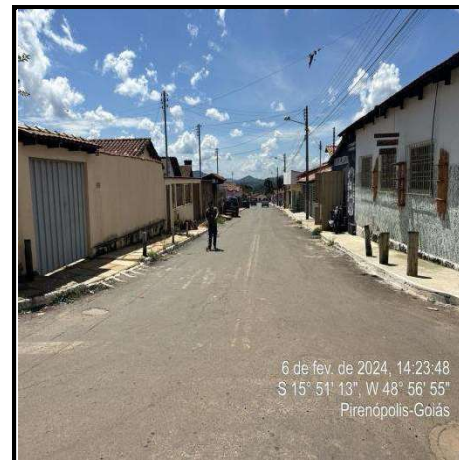

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Asdrubal Jaime

S 15° 51' 13'', W 48°56' 55''

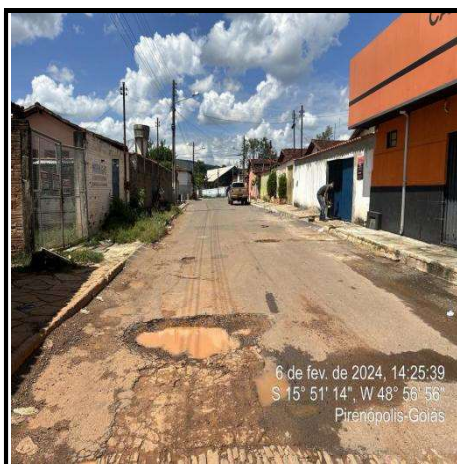

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Sebastião Basílio


S 15° 51' 14'', W 48°56' 56''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Sebastião Basílio

S 15° 51' 11'', W 48°56' 55''

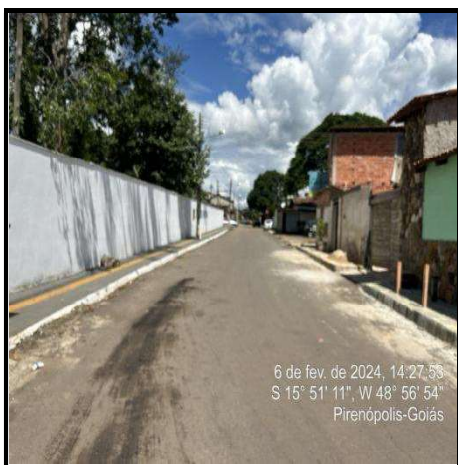

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Teodomiro da Veiga
S 15° 51' 11\", W 48°56' 54\"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Teodomiro da Veiga
S 15° 51' 13\", W 48°56' 57\"




PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua José Aleixo
S 15° 51' 15\", W 48°56' 47\"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua José Aleixo
S 15° 51' 13\", W 48°56' 52\"

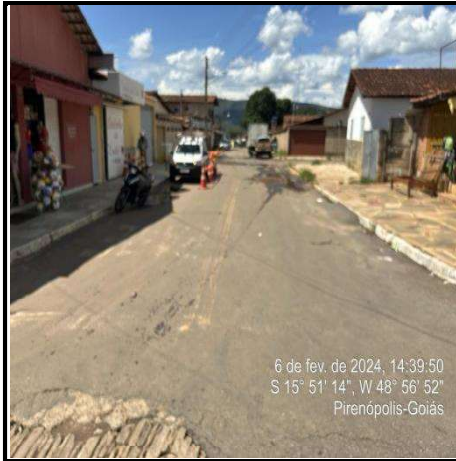


PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Joaquim Augusto
S 15° 51' 14", W 48°56' 52"




PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Joaquim Augusto,
S 15° 51' 7", W 48°56' 51"

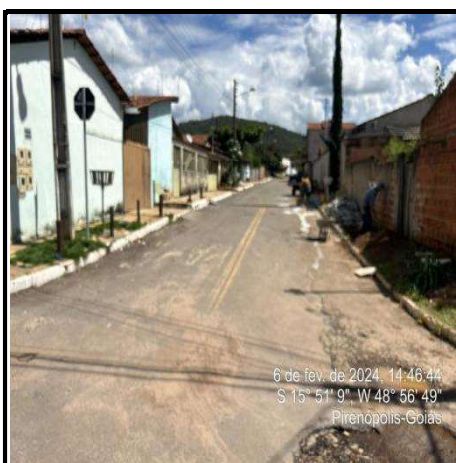


PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua João da Veiga
S 15° 51' 9", W 48°56' 49"

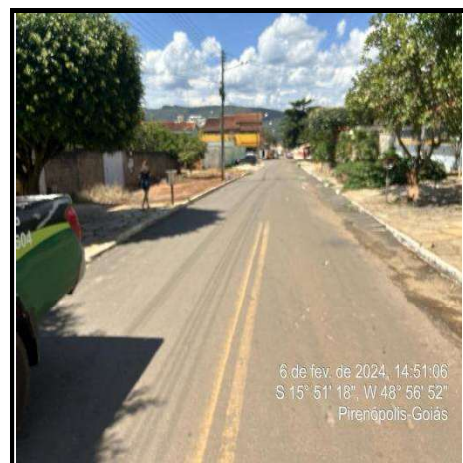

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua João da Veiga
S 15° 51' 18", W 48°56' 52"

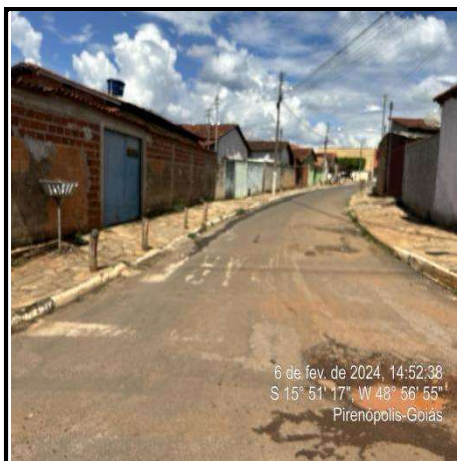

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua do Sul


S 15° 51' 17'', W 48°56' 55''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua do Sul

S 15° 51' 20'', W 48°56' 44''

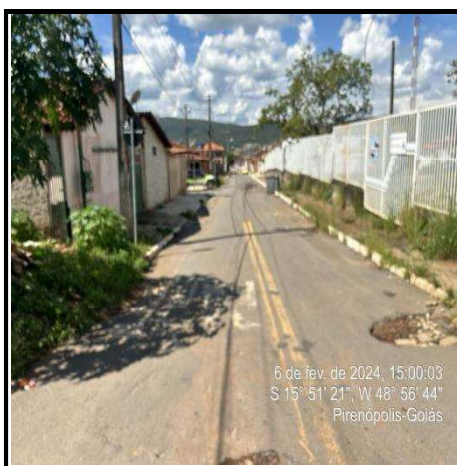

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 1

S 15° 51' 21'', W 48°56' 44''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 1

S 15° 51' 16'', W 48°56' 41''



PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Beco da SANEAGO


S 15° 51' 18'', W 48°56' 41''



PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Beco da SANEAGO


S 15° 51' 20'', W 48°56' 42''

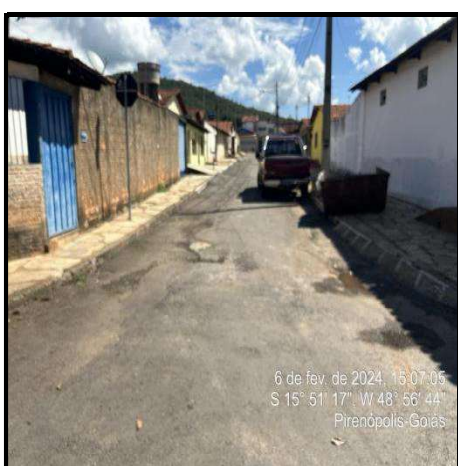

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 2

S 15° 51' 17'', W 48°56' 44''

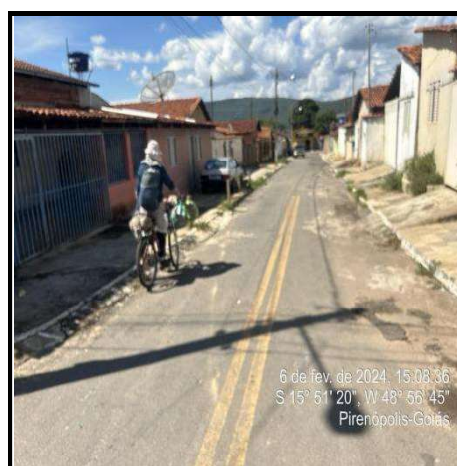

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 2

S 15° 51' 20'', W 48°56' 45''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 3


S 15° 51' 17", W 48°56' 46"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 3

S 15° 51' 20", W 48°56' 47"

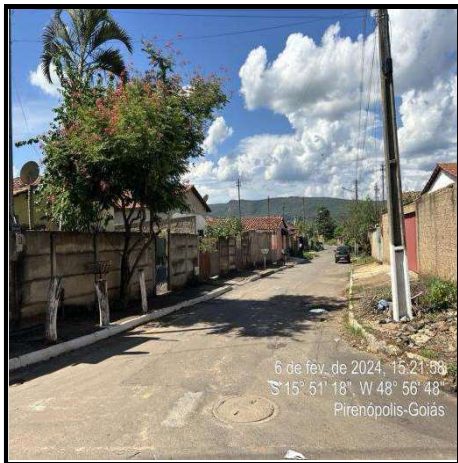

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 4


S 15° 51' 18", W 48°56' 48"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 4


S 15° 51' 16", W 48°56' 47"

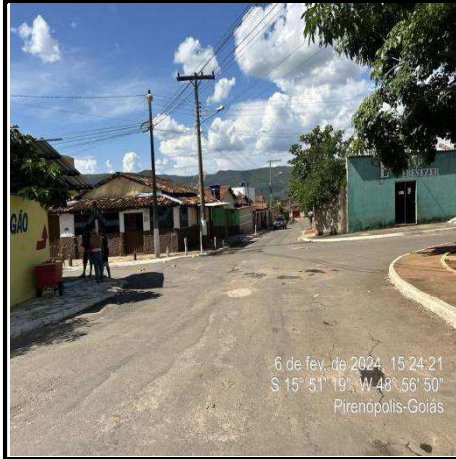

PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua 5


S 15° 51' 19'', W 48°56' 50''

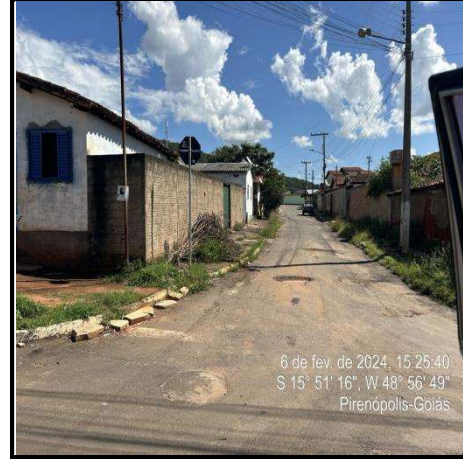

PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua 5

S 15° 51' 16'', W 48°56' 49''

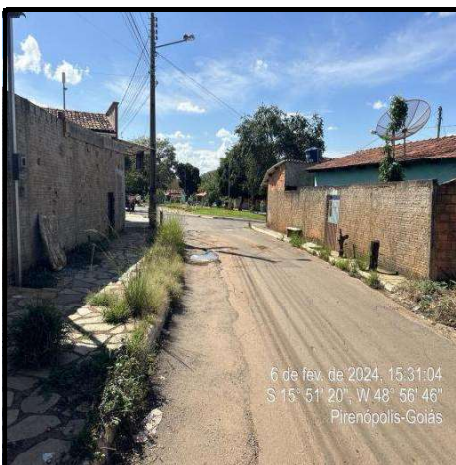

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Santo Antônio

S 15° 51' 20'', W 48°56' 46''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Santo Antônio

S 15° 51' 22'', W 48°56' 53''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Bom Despacho


S 15° 51' 22'', W 48°56' 54''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Bom Despacho

S 15° 51' 24'', W 48°56' 47''

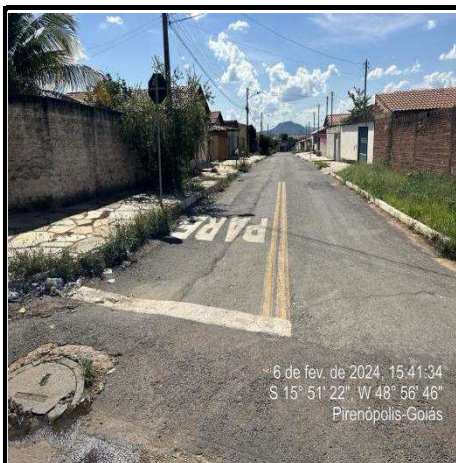

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Araguari


S 15° 51' 22'', W 48°56' 46''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Araguari

S 15° 51' 20'', W 48°56' 52''

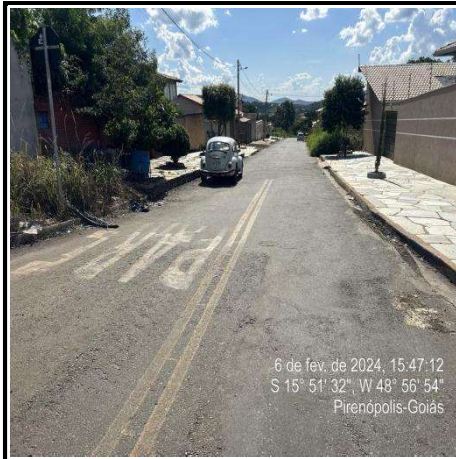

PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua Pará


S 15° 51' 32'', W 48°56' 54''



PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua Pará

S 15° 51' 32'', W 48°57' 2''

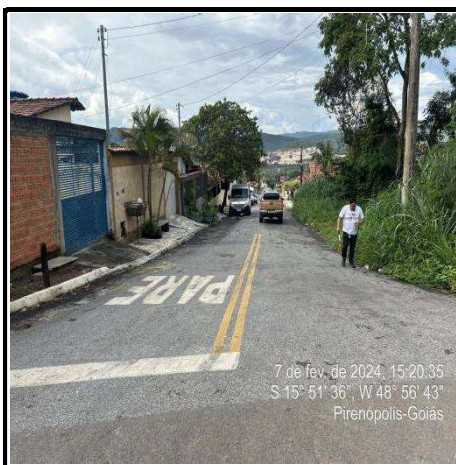

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Nossa Sra. Do Rosário

S 15° 51' 36'', W 48°56' 43''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Nossa Sra. Do Rosário

S 15° 51' 19'', W 48°56' 36''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 4

S 15° 51' 23'', W 48°56' 42''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 4


S 15° 51' 29'', W 48°56' 35''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua São Francisco


S 15° 51' 27'', W 48°56' 33''

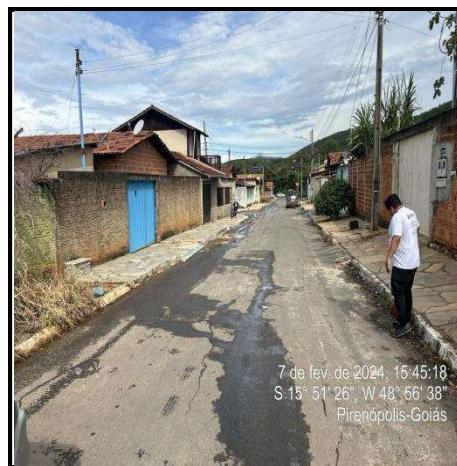

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua São Francisco

S 15° 51' 26'', W 48°56' 38''

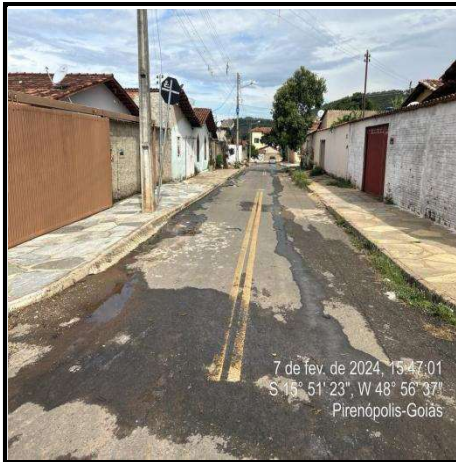

PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua Serra

S 15° 51' 23'', W 48°56' 37''



PATOLOGIA: remendos superficiais

LOCAL: Rua Serra

S 15° 51' 23'', W 48°56' 34''



PATOLOGIA: Painéis e remendos.

LOCAL: Rua Santa Rita


S 15° 51' 20'', W 48°56' 33''



PATOLOGIA: Painéis e remendos.

LOCAL: Rua Santa Rita

S 15° 51' 17'', W 48°56' 31''

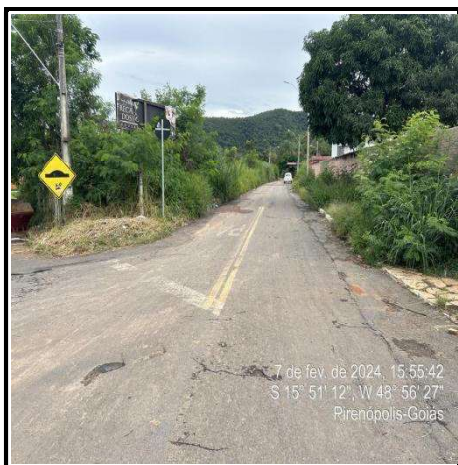

PATOLOGIA: Painelas e remendos e trincas.

LOCAL: Rua Sebastião Siqueira

S 15° 51' 12", W 48°56' 27"



PATOLOGIA: Painelas e remendos e trincas.

LOCAL: Rua Sebastião Siqueira


S 15° 51' 22", W 48°56' 29"



PATOLOGIA: Painelas e remendos e trincas.

LOCAL: Rua 2

S 15° 51' 16", W 48°56' 32"

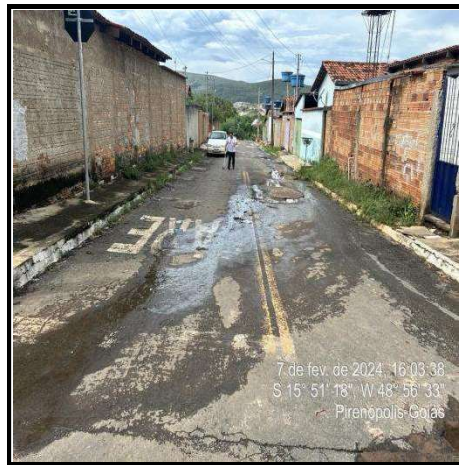

PATOLOGIA: Painelas e remendos e trincas.

LOCAL: Rua 2


S 15° 51' 18", W 48°56' 33"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Avenida Brasília

S 15° 51' 16\", W 48°56' 32\"

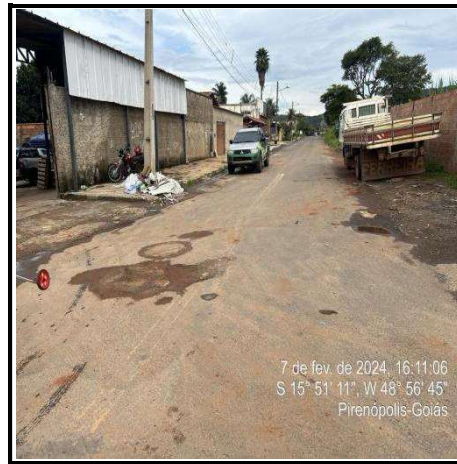

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Avenida Brasília

S 15° 51' 11\", W 48°56' 45\"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 1

S 15° 51' 17\", W 48°56' 37\"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua 1

S 15° 51' 14\", W 48°56' 39\"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Avenida Sta. Bárbara

S 15° 51' 16'', W 48°56' 40''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Avenida Sta. Bárbara


S 15° 51' 8'', W 48°56' 36''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Av. General Eugenio

S 15° 51' 12'', W 48°56' 35''

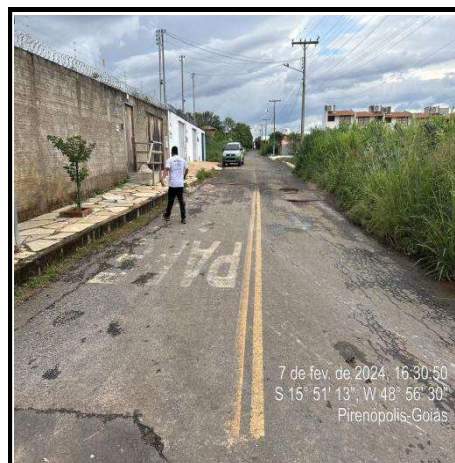

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Av. General Eugenio


S 15° 51' 13'', W 48°56' 30''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Hilario de Amorim

S 15° 51' 11'', W 48°56' 39''

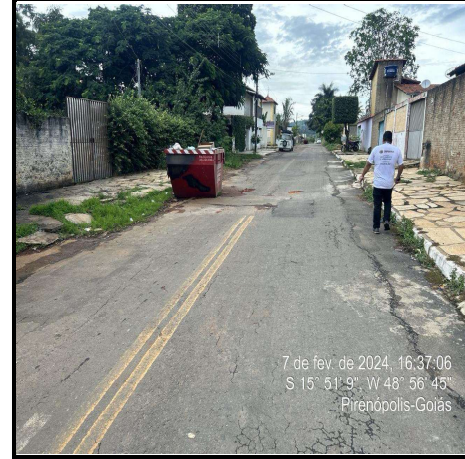

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Hilario de Amorim


S 15° 51' 9'', W 48°56' 45''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua São Paulo

S 15° 51' 21'', W 48°57' 29''

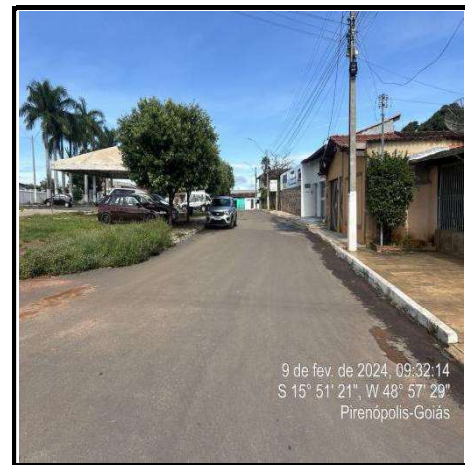

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua São Paulo

S 15° 51' 21'', W 48°57' 29''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Virgílio Araújo Godinho

S 15° 51' 22'', W 48°57' 26''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Virgílio Araújo Godinho


S 15° 51' 25'', W 48°57' 18''



PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Rua Minas Gerais

S 15° 51' 29'', W 48°57' 17''

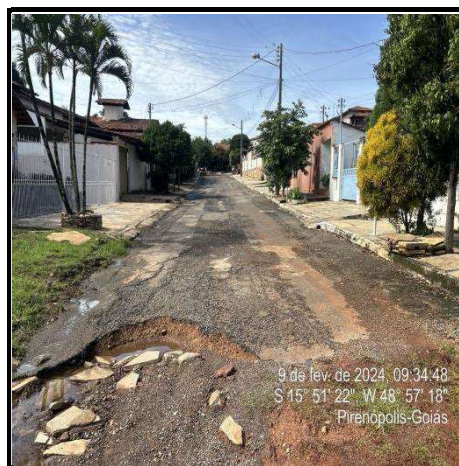

PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Rua Minas Gerais

S 15° 51' 22'', W 48°57' 18''



PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Rua Goiás

S 15° 51' 27'', W 48°57' 22''



PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Rua Goiás


S 15° 51' 25'', W 48°57' 19''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua José Ferreira

S 15° 51' 29'', W 48°57' 21''

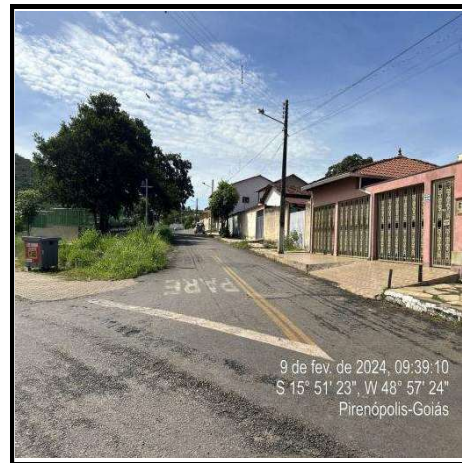

PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua José Ferreira

S 15° 51' 23'', W 48°57' 24''



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Manoel Gomes de Oliveira


S 15° 51' 24", W 48°57' 26"



PATOLOGIA: Panelas e remendos.

LOCAL: Rua Manoel Gomes de Oliveira

S 15° 51' 26", W 48°57' 29"

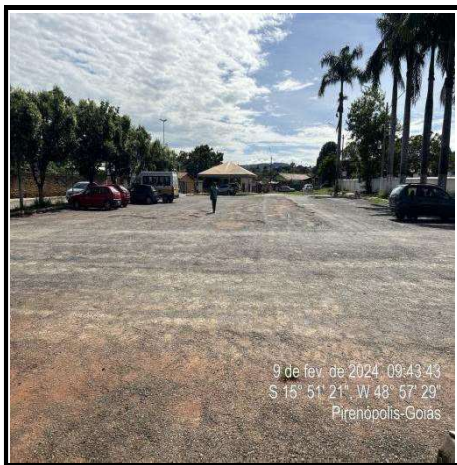

PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Estacionamento Cemitério

S 15° 51' 21", W 48°57' 29"



PATOLOGIA: Panelas, remendos e desgaste superficial.

LOCAL: Estacionamento Cemitério

S 15° 51' 21", W 48°57' 28"

ELIZEU ARRUDA
OLIVEIRA:073399
56166

Assinado de forma digital por
ELIZEU ARRUDA
OLIVEIRA:07339956166
Dados: 2024.03.11 14:41:07
-03'00'

Eng°.Civil: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA

CREA-GO:1021004383 D-GO